

第 25 回評価委員会

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場

生活環境影響調査報告書

概 要 版

■ 生活環境影響調査

1 生活環境影響調査の概要

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場（以下、「処分場」という。）に係る処分場内廃棄物による周辺の生活環境への影響を把握し、地域住民の安全安心を確保するために、生活環境影響調査（以下、「環境モニタリング」という。）を実施したものである。

本報告では、平成28年10月から平成29年3月まで実施した環境モニタリングの結果を示す。

1.1 調査実施期間

平成28年10月から平成29年3月まで

1.2 調査項目

調査実施期間における調査実績は表1-1に示すとおりである。モニタリング計画は、表1-2に示すとおりである。

表 1-1 H28 年度 環境モニタリングの実績

調査名	調査地点	調査頻度等	H28年度調査													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
大気環境調査	2地点 (処分場内, 村田町役場)	年4回		●		●					◆			◆		
硫化水素連続調査	2地点 (処分場内敷地境界1, 村田第二中学校)	24時間連続	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
放流水水質調査	1地点 (放流水採取地点)	年4回		●		●					◆			◆		
		ダイオキシン類は年2回			●							◆				
河川水水質調査	2地点 (荒川上流, 荒川下流)	年4回		●		●					◆			◆		
浸透水及び地下水水質調査	浸透水 11地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 地下水 10地点 (Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, H16-15, H16-1b, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) ※1 H16-1bはダイオキシン類を除く ※2 平成28年2月より調査箇所を, No. 3及びNo. 5をNo. 3b及びNo. 5bへ変更	年4回		●		●					◆			◆		
		年1回 (浸透水のみ)				●										
		ダイオキシン類は年2回			●							◆				
発生ガス等調査	発生ガス 17地点 (No. 3, No. 3a, No. 3b, No. 5, No. 5a, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) 浸透水 13地点 (No. 3b, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b)	月1回	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
下流地下水状況調査	8地点 (Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2)	月1回	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
放流水状況調査	1地点 (放流水採取地点)	月1回	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
地中温度調査	廃棄物埋立区域内 11地点 (No. 3, No. 5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 廃棄物埋立区域外 11地点 (Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, Loc. 4, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) ※H16-1bは地下水水位調査を除く	年4回		●		●					◆			◆		
地下水水位調査	多機能性覆土施工箇所 13地点 (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7) 多機能性覆土隣接地等 13地点	通年(1時間毎)	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
多機能性覆土状況調査	5地点 (平成22年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点)	年1回			●											
地表ガス調査	2地点 (荒川上流, 荒川下流)	年4回		●		●					◆			◆		

● : H28上半期
◆ : H28下半期

表 1-2 モニタリング計画

調査目的	調査名	調査項目		調査地点数	調査箇所	調査頻度等		
処分場による生活環境保全上の支障の有無の把握	大気環境調査	大気環境基準項目 指針値設定項目	塩化ビニルモノマー, 1,3-ブタジエン, ジクロロメタン, アクリロニトリル, クロロホルム, 1,2-ジクロロエタン, ベンゼン, トリクロロエチレン, テトラクロロエチレン, 水銀及びその化合物	2 地点	処分場内 村田町役場	年 4 回		
		その他項目	硫化水素, メタン, アンモニア					
	硫化水素連続調査	硫化水素, 風向, 風速		2 地点	処分場内敷地境界 村田第二中学校	通年 (24 時間連続)		
	放流水水質調査	排水基準項目	総水銀 (水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物), 鉛及びその化合物, 有機燐化合物, 六価クロム化合物, 砒素及びその化合物, 1,2-ジクロロエタン, ベンゼン, 1,4-ジメチルベンゼン, ほう素及びその化合物, ふっ素及びその化合物, アンモニア等 (アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物), pH, 生物化学的酸素要求量, 浮遊物質, ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量), ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量), フェノール含有量, 銅含有量, 亜鉛含有量, 溶解性鉄含有量, 溶解性マンガ含有量, クロム含有量, 大腸菌群数		1 地点	放流水採取地点	年 4 回	
			ダioxin類					
		その他項目	溶存酸素量, 無機体炭素, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 水温, 透視度, 流量, 電気伝導率					
	河川水水質調査	環境基準健康項目	鉛, 六価クロム, 砒素, 総水銀, 1,2-ジクロロエタン, ベンゼン, 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素, ふっ素, ほう素, 1,4-ジメチルベンゼン		2 地点	荒川上流側 荒川下流側	年 4 回	
環境基準生活環境項目		pH, 生物化学的酸素要求量, 浮遊物質, 溶存酸素量, 大腸菌群数						
その他項目		アンモニア (アンモニア, アンモニウム化合物), 無機体炭素, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 水温, 透視度, 流量, 電気伝導率						
バイオモニタリング	AOD 試験*1による半数致死濃度 (*1:水族環境診断法: Aquatic Organisms environment Diagnostics)		2 地点	荒川上流側 荒川下流側	年 4 回			
処分場内廃棄物により汚染された浸透水等の地下水の拡散又はそのおそれの把握	浸透水及び地下水水質調査	地下水等検査項目	総水銀, 鉛, 六価クロム, 砒素, 1,2-ジクロロエタン, ベンゼン, 1,4-ジメチルベンゼン, 塩化ビニルモノマー	21 地点	浸透水 11 地点 No. 3b, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b 地下水 10 地点 Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 ※ 平成 28 年 2 月より調査箇所を, No. 3 及び No. 5 を No. 3b 及び No. 5b へ変更	年 4 回		
			アルキル水銀, カドミウム, 全シアン, ホリ塩化ビニル, トリクロロエチレン, テトラクロロエチレン, ジクロロメタン, 四塩化炭素, 1,1-ジクロロエチレン, 1,2-ジクロロエチレン, 1,1,1-トリクロロエチレン, 1,1,2-トリクロロエチレン, 1,3-ジクロロプロパン, チオラム, シマジン, チオベンカルブ, セレン			年 1 回 (浸透水のみ)		
		その他項目	BOD, pH, SS, ほう素, ふっ素, アンモニア (アンモニア, アンモニウム化合物), 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 重炭酸イオン, 硫化物イオン, 水温, 電気伝導率, 酸化還元電位			年 4 回		
			ダioxin類 (H16-1b を除く)			年 2 回		
処分場の状況の把握	発生ガス等調査	発生ガス	発生ガス量, メタン, 二酸化炭素, 硫化水素, 酸素, 孔内温度 (管頭下 1m), 気象 (気温, 気圧)	17 地点	No. 3, No. 3a, No. 3b, No. 5, No. 5a, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2, 7-4	月 1 回		
		浸透水	電気伝導率, 酸化還元電位, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 透視度, 水温, 水位, pH	13 地点			No. 3b, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2, 7-4,	
	下流地下水状況調査	電気伝導率, 酸化還元電位, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 透視度, 水温, 水位, pH		8 地点	Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2			
	放流水状況調査	電気伝導率, 酸化還元電位, 塩化物イオン, 硫酸イオン, 透視度, 水温, pH		1 地点	放流水採取地点			
	地中温度調査	鉛直方向 1m 毎の温度, 帯水域の温度		22 地点	廃棄物埋立区域内 11 地点 No. 3, No. 5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b 廃棄物埋立区域外 11 地点 Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, Loc. 4, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 ※H16-1b は地下水位調査を除く			
	地下水位調査	地下水位, 降雨量					通年 (1 時間毎)	
	多機能性覆土状況調査	硫化水素	多機能性覆土施工箇所 13 地点 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7		26 地点		多機能性覆土隣接地等 13 地点	年 1 回
	地表ガス調査		平成 22 年度表層ガス調査において, 比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点の周辺					

2 環境モニタリングの結果及び評価

本調査期間における環境モニタリング結果の概要を以下に示す。

2.1 生活環境保全上の支障の有無の把握に関する環境モニタリング

2.1.1 大気環境調査

処分場の発生ガスによる生活環境保全上の支障の有無を把握するため、11月及び2月の2回に処分場内と対照地点（処分場から4km以上離れた村田町役場）の2地点で大気環境調査を実施した。調査項目は13物質とし、環境基準が定められている4物質（ジクロロメタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）、指針値が定められている6物質（塩化ビニルモノマー、1,3-ブタジエン、アクリロニトリル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物）については、基準値や指針値及び対照地点と比較し、その他の3物質（硫化水素、メタン、アンモニア）については、対照地点と比較した。その結果は、次のとおりであった。

- 処分場内の調査地点における環境基準が定められている4物質の濃度は、いずれも環境基準を満たしており、対照地点と同程度の値であった。
- 処分場内の調査地点における指針値が定められている6物質の濃度は、いずれも指針値を満たしており、対照地点と同程度の値であった。
- 環境基準又は指針値が定められている10物質について、県内の有害大気汚染物質モニタリング地点（8地点）における平成27年度の測定結果と比較すると、ほぼ同程度の濃度レベルであった。
- 処分場内の調査地点における硫化水素濃度は、定量下限値※（0.0001ppm）未満であった。
- 以上のことから、処分場の発生ガスが大気環境に及ぼす影響は、ほとんどないものと判断される。

※ 炎光光度検出器（FPD）付ガスクロマトグラフによる測定における定量下限値

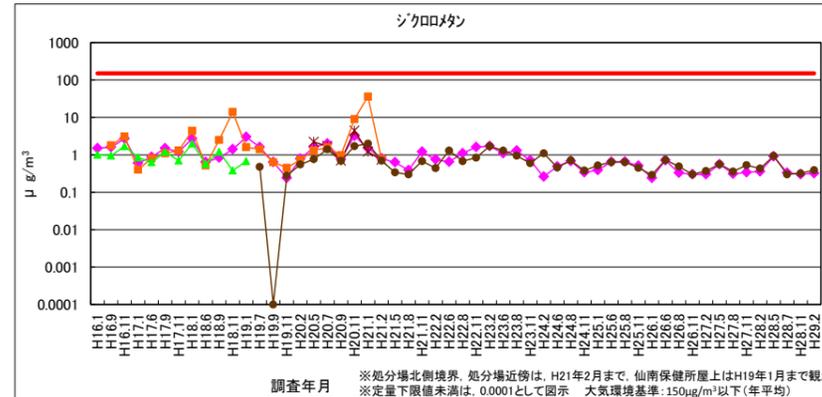


図 2-1 ジクロロメタン

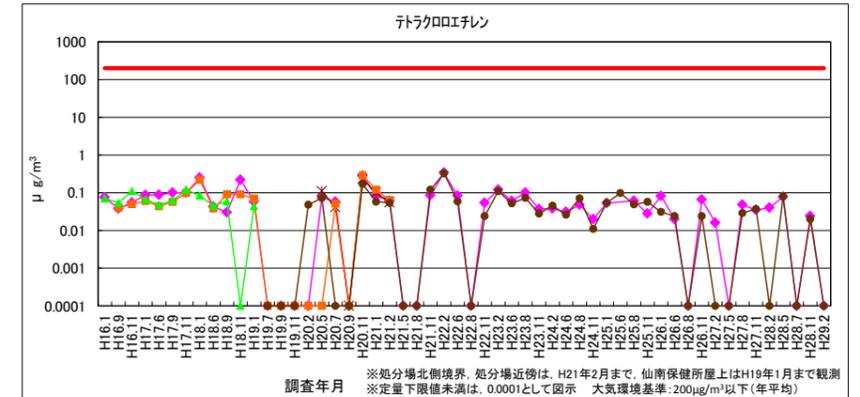


図 2-2 テトラクロロエチレン

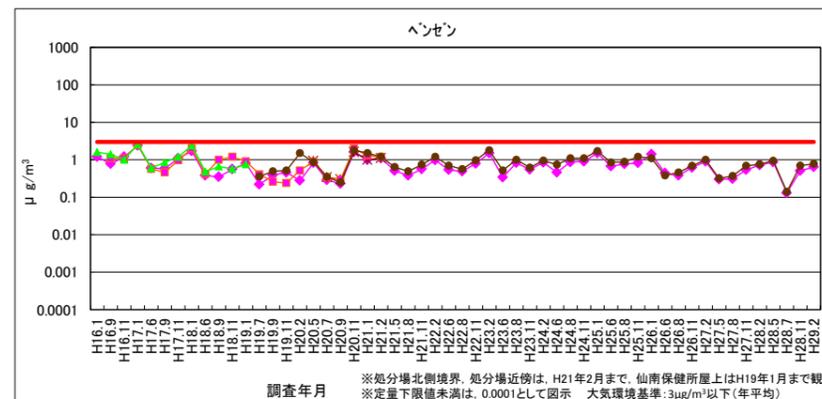


図 2-3 ベンゼン

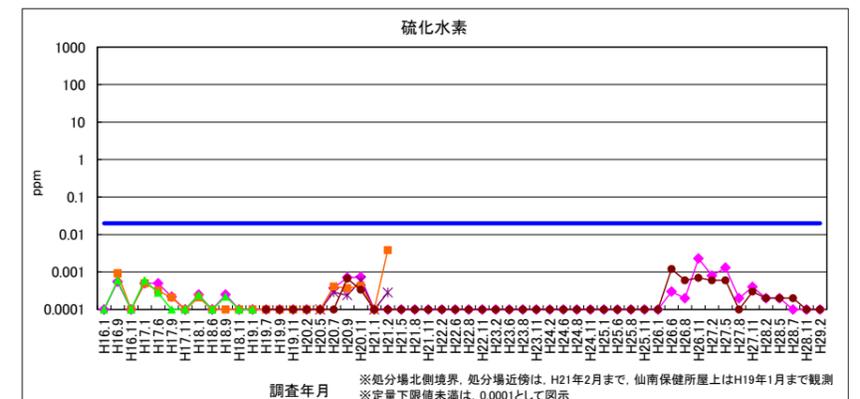


図 2-4 硫化水素

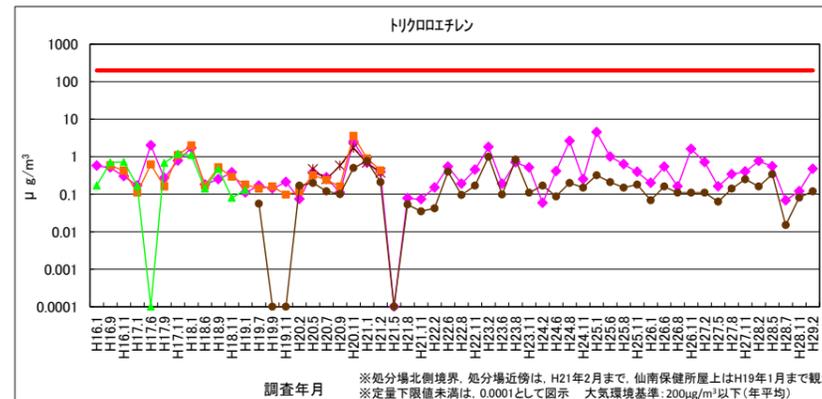


図 2-5 トリクロロエチレン

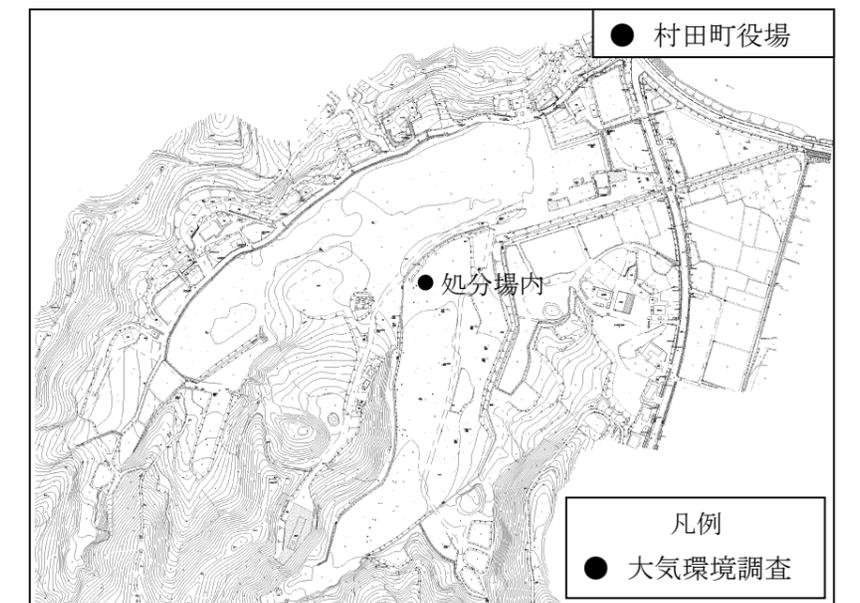
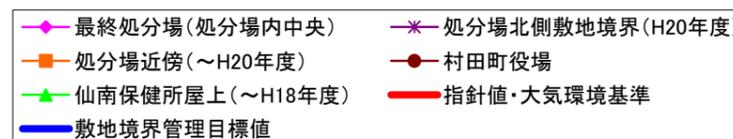


図 2-6 大気環境調査地点図

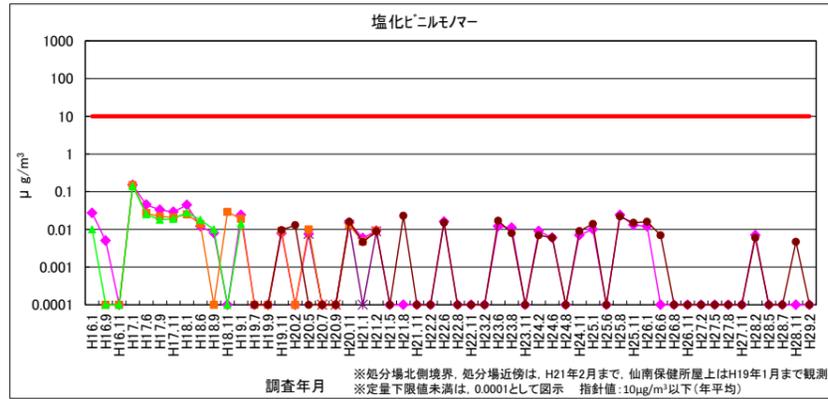


図 2-7 塩化ビニルモノマー

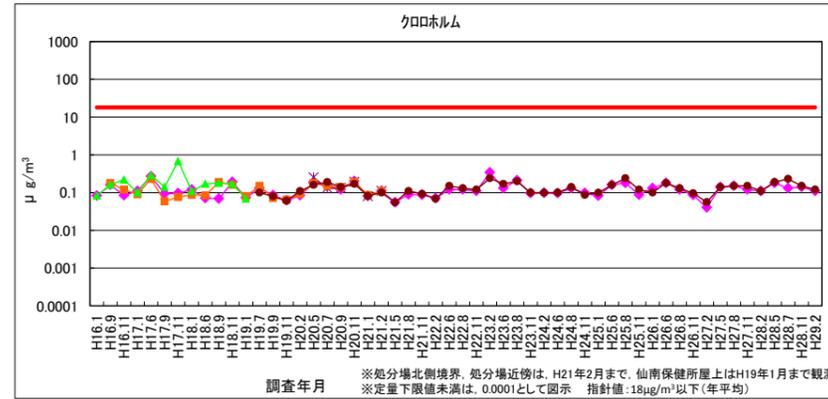


図 2-8 クロロホルム

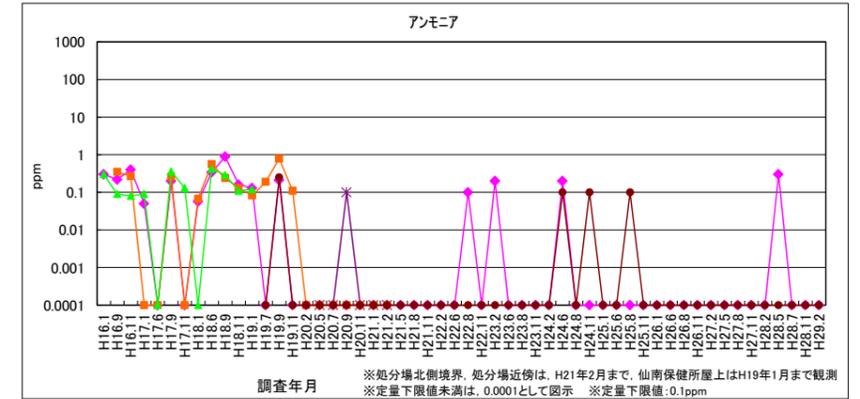


図 2-9 アンモニア

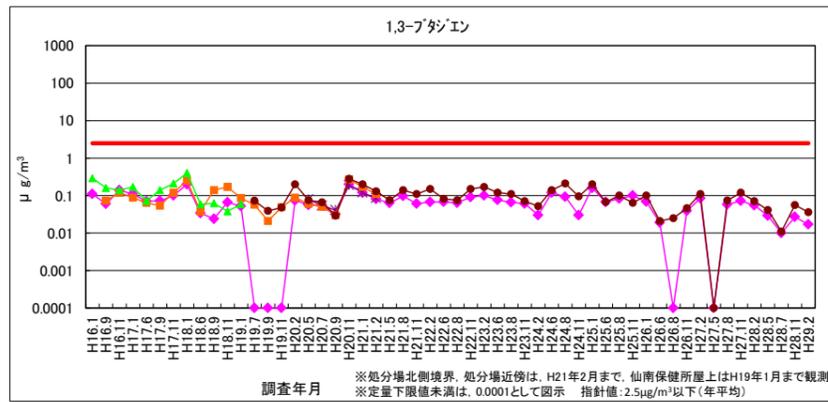


図 2-10 1,3-ブタジエン

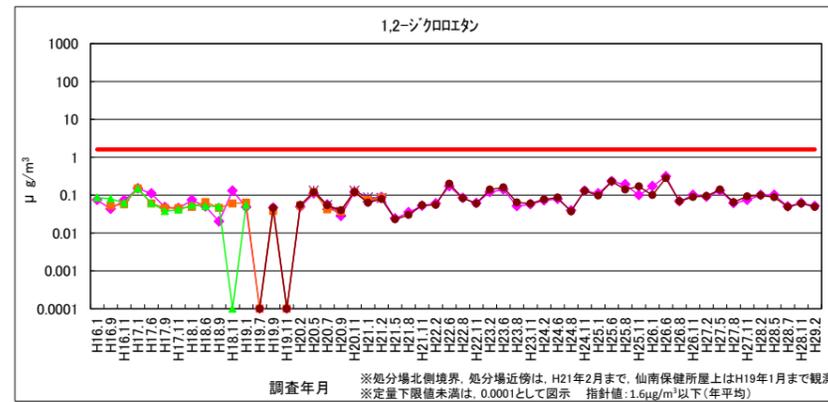


図 2-11 1,2-ジクロロエタン

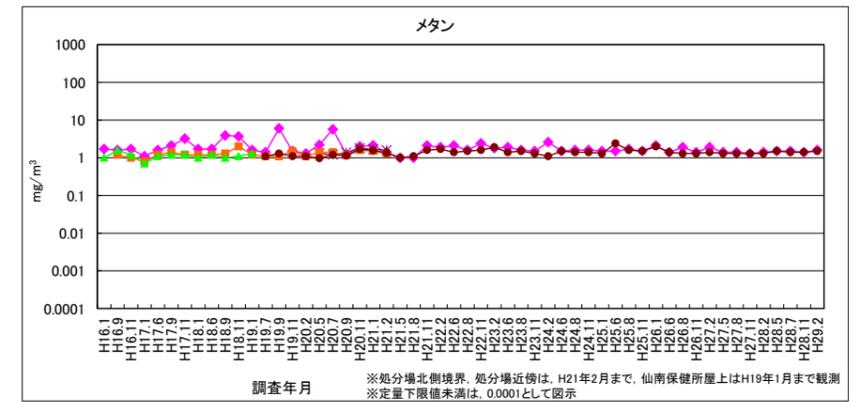


図 2-12 メタン

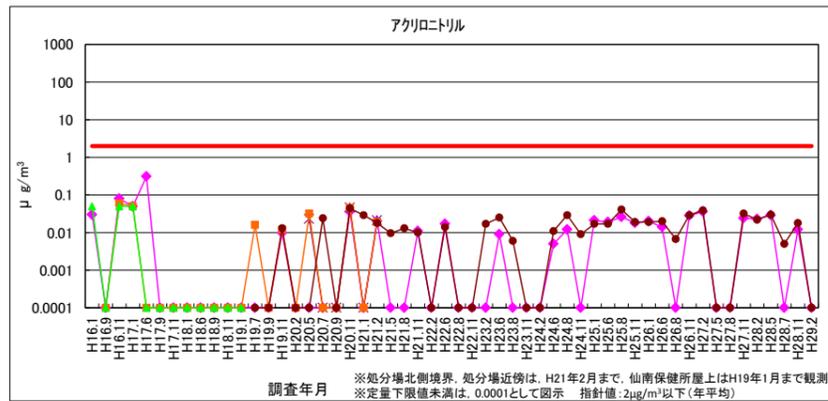


図 2-13 アクリロニトリル


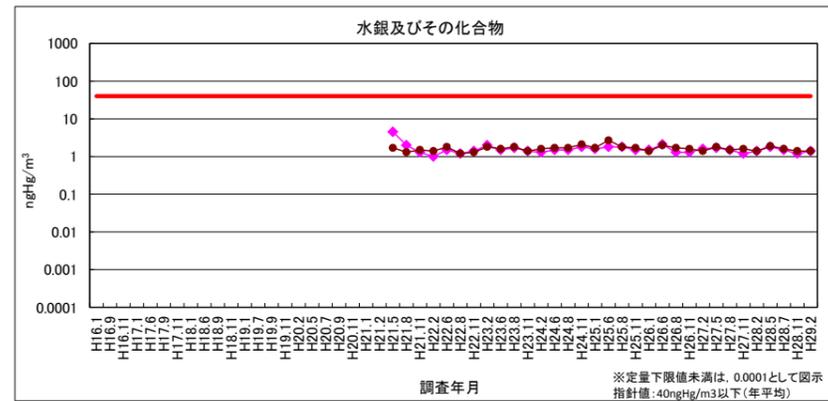


図 2-14 水銀及びその化合物

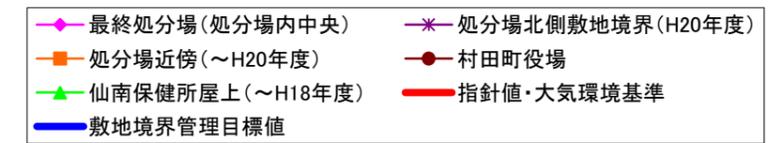

2.1.2 硫化水素連続調査

硫化水素による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、処分場の敷地境界1地点と村田第二中学校1地点の合計2地点において、調査期間中30秒毎に24時間連続で硫化水素を測定した。

村田町竹の内地区は、悪臭防止法に基づく規制は適用されないが、この法令を準用し、硫化水素の規制基準として示される濃度範囲（臭気強度 2.5 (0.02ppm) ~3.5 (0.2ppm)）のうち最も低い（厳しい）濃度である 0.02ppm を管理目標基準濃度として処分場等の濃度と比較した。その結果は以下のとおりであった。

- すべての月で、硫化水素の値は定量下限値* (0.0002ppm) を下回った。
- 平成 21 年度以降において管理目標基準濃度とした 0.02ppm を超えるような濃度は測定されていない。

* 高感度毒性ガスモニターによる測定（検知原理：検知テープ光電光度法）における定量下限値

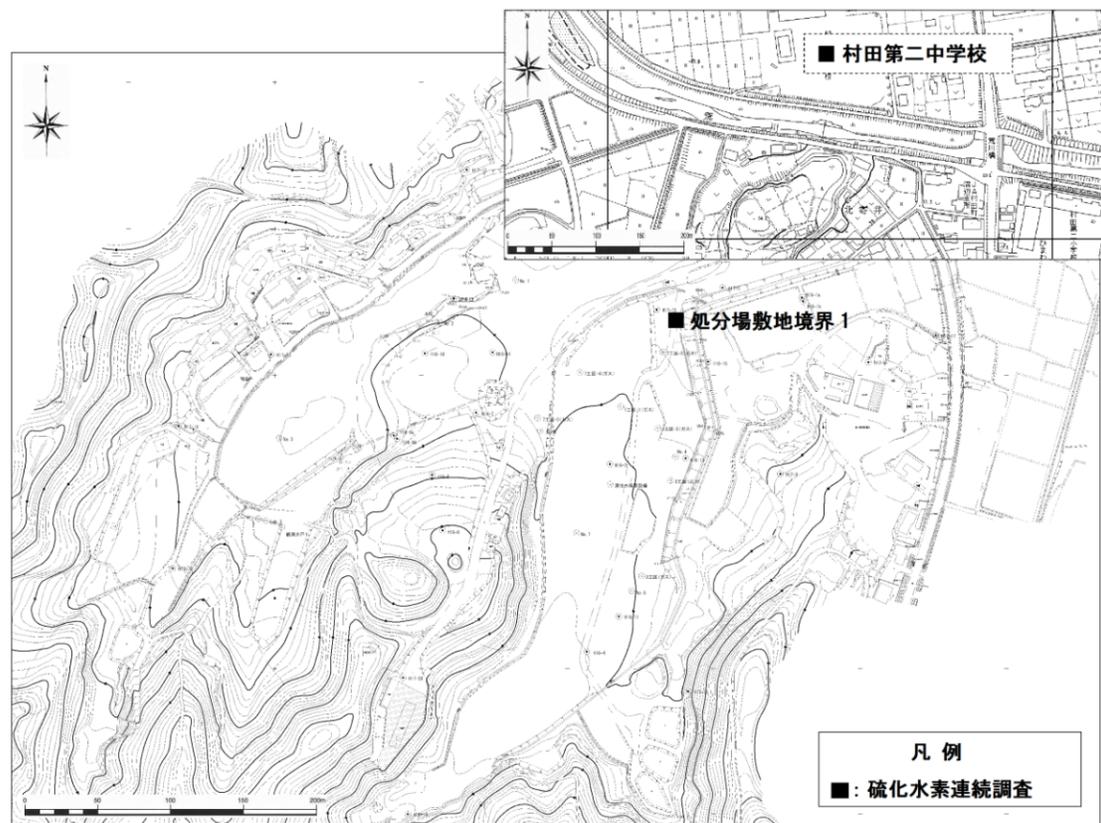


図 2-15 硫化水素連続調査地点図

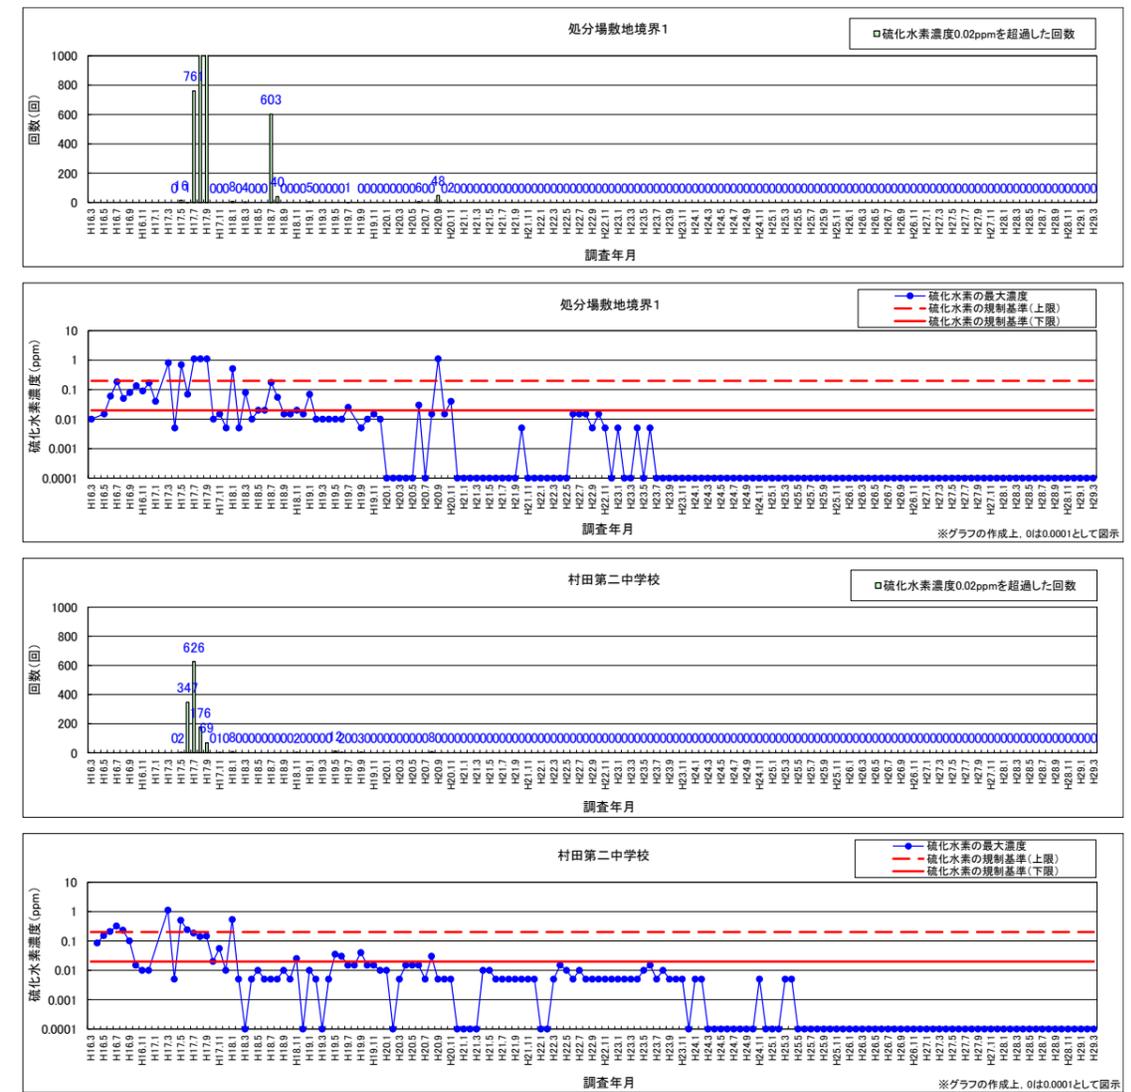


図 2-16 硫化水素連続調査結果図

2.1.3 放流水及び河川水水質調査

処分場からの放流水による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、放流水 1 地点と河川水 2 地点（放流水と河川水が合流する地点よりも上流側及び下流側）で 11 月、2 月に水質調査を実施した。その結果は以下のとおりであった。

(1) 放流水

- 処分場からの放流水の水質は、準用する管理型最終処分場の放流水基準に適合していた。
- 浸透水の一部観測孔で地下水等検査項目基準を超過した 3 項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）について、放流水では、砒素は定量下限値（0.001mg/L）未満で、1,4-ジオキサン、BOD については検出されたものの、放流水基準に適合していた。
- 過去に放流水基準を超過した大腸菌群数については、11 月に 72（個/cm³）、2 月に 20（個/cm³）と、放流水基準 3000（個/cm³）を大きく下回っていた。

(2) 河川水

- 河川水の水質は、放流水の合流地点より上流側と下流側で同程度の値を示し、放流水が荒川の水質に及ぼす影響は認められない。
- 浸透水の一部観測孔で地下水等検査項目基準を超過した 3 項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）について、河川水では砒素、1,4-ジオキサン共に定量下限値未満で、BOD は上流側と下流側で同程度の値を示した。

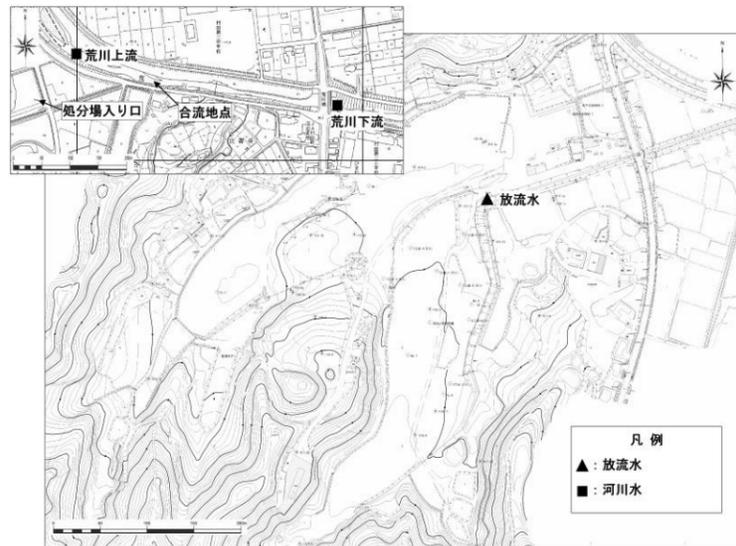


図 2-21 放流水及び河川水の水質調査地点図

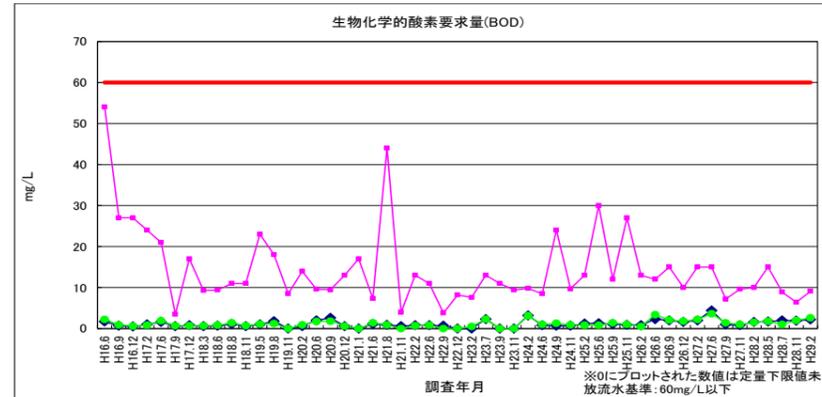


図 2-17 生物化学的酸素要求量 (BOD)

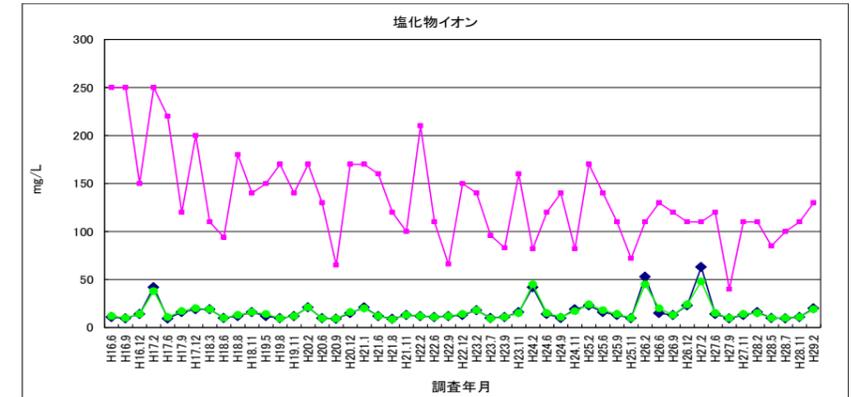


図 2-18 塩化物イオン

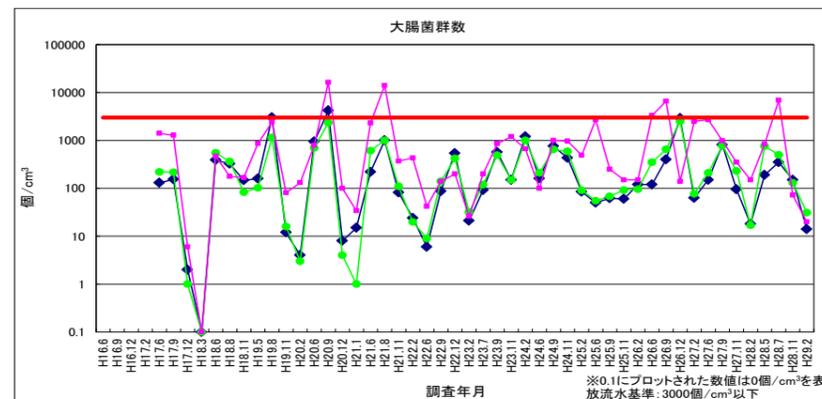


図 2-19 大腸菌群数

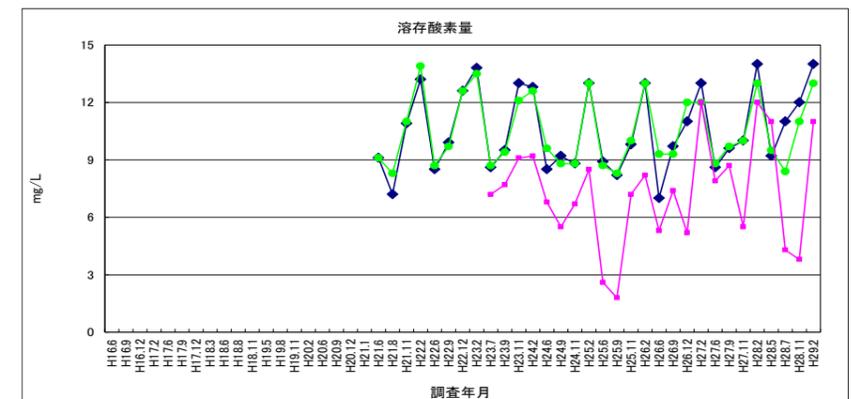


図 2-20 溶存酸素量

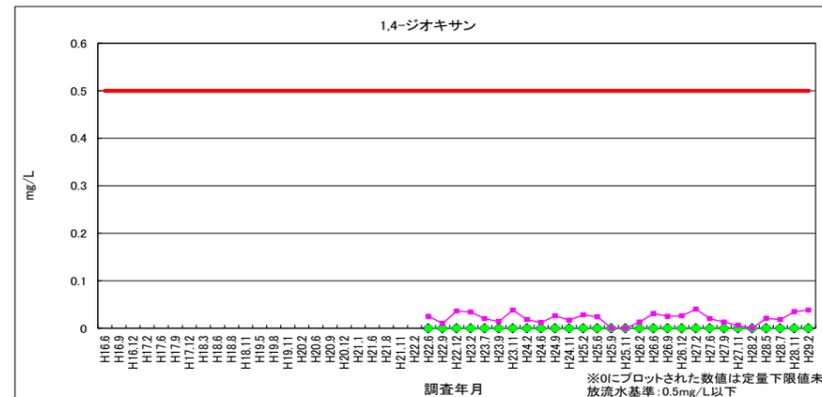


図 2-22 1,4-ジオキサン


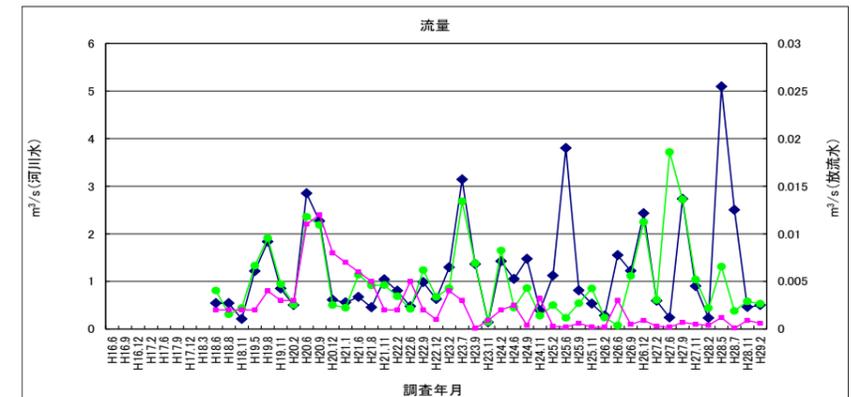


図 2-23 流量

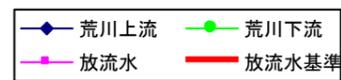

2.2 処分場内廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれの把握に関する環境モニタリング

2.2.1 浸透水及び地下水水質調査


処分場内の廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれを把握するため、場内の浸透水観測井戸 11 地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 及び処分場周辺の地下水観測井戸 10 地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) 合計 21 地点で 11 月, 2 月に水質調査を実施した。その結果は, 次のとおりであった。なお, 測定回数を年 1 回とした 17 項目については, 上期の 7 月に浸透水 11 地点で実施している。

(1) 処分場内の浸透水

- 浸透水は, 一部の観測井戸で BOD, 1,4-ジオキサン, 砒素が地下水等検査項目基準, ダイオキシン類, ふっ素及びほう素が環境基準を超過したが, それ以外の項目は基準に適合していた。
- BOD については, No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- 1,4-ジオキサン, 砒素については, H16-5, H16-13 で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- 地下水等検査項目基準に適合しなかった項目 (BOD, 1,4-ジオキサン, 砒素) の経年変化をみると, いずれも観測値にばらつきはあるものの, 横ばい傾向にある。
- ダイオキシン類については, H16-5 で指標とする環境基準を超える値が検出された。発生源について, 同族体組成から推定すると, 燃焼由来と考えられる。
- ふっ素及びほう素については, No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15 で地下水環境基準に適合しなかった。経年変化を見ると, H16-13 のほう素については, 緩やかな低下傾向が認められる。そのほかの地点については, ふっ素及びほう素共に, 横ばい傾向にある。


(2) 処分場周辺の地下水

- すべての地点で, 地下水等検査項目基準及び地下水環境基準に適合していた。
- 浸透水の一部観測孔で地下水等検査項目基準を超過した 3 項目 (砒素, 1,4-ジオキサン, BOD) について, 地下水では, 1,4-ジオキサンは定量下限値 (0.005mg/L) 未満で, 砒素, BOD については検出されたものの, 地下水等検査項目基準に適合していた。
- ダイオキシン類について, 処分場下流側の H26-1a, H26-2 の地下水で環境基準を超えて検出されたが, 水質中の浮遊物質濃度が 330~450mg/L と高く, 浮遊物質中のダイオキシン類が影響したものと推察される。また, 発生源について, 同族体組成から推定すると農薬由来と考えられる。

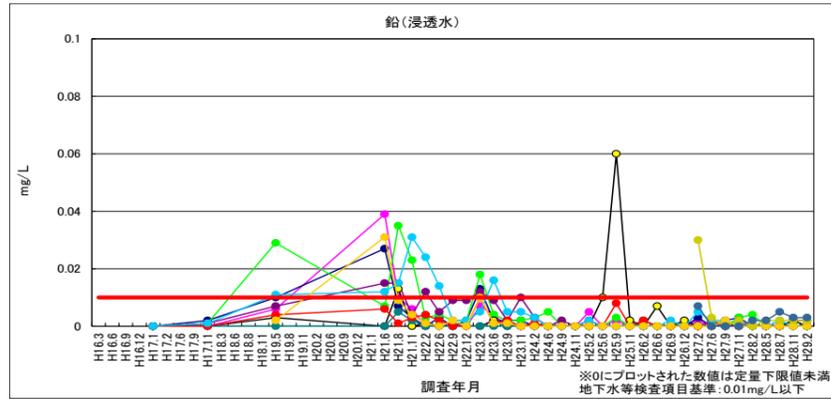


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-24 鉛 (浸透水)

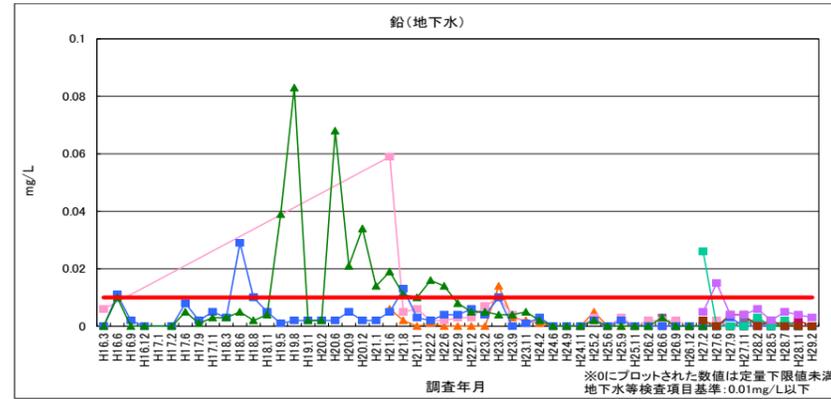


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-25 鉛 (地下水)

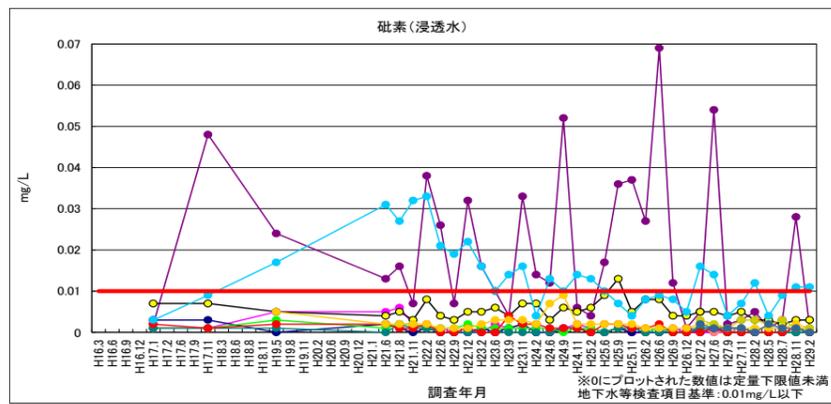


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-26 硝素 (浸透水)

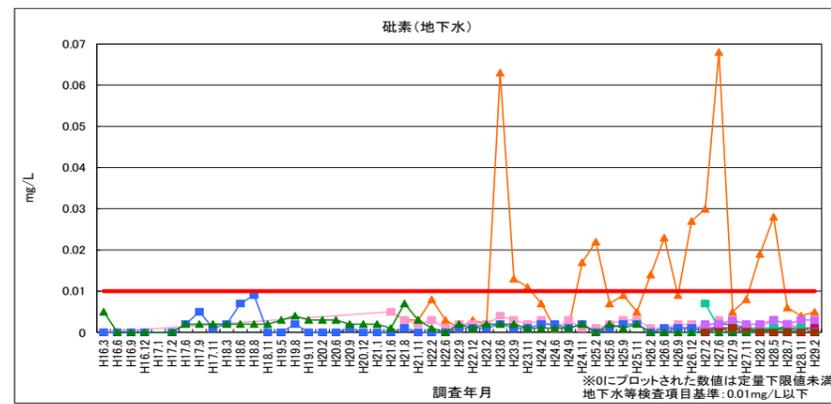


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-27 硝素 (地下水)

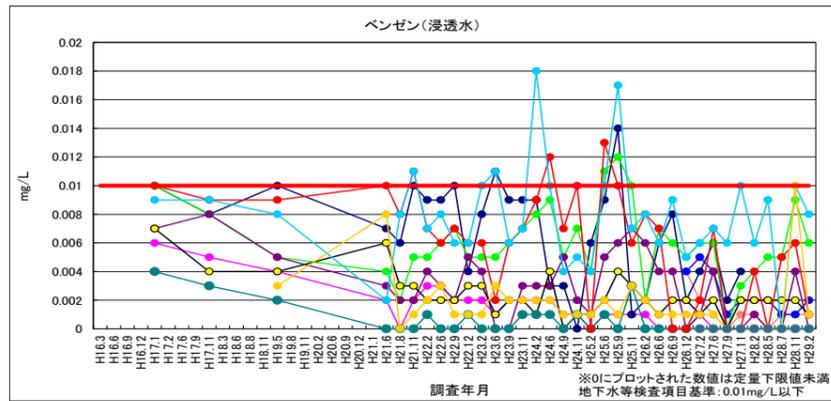

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの


図 2-28 ベンゼン (浸透水)

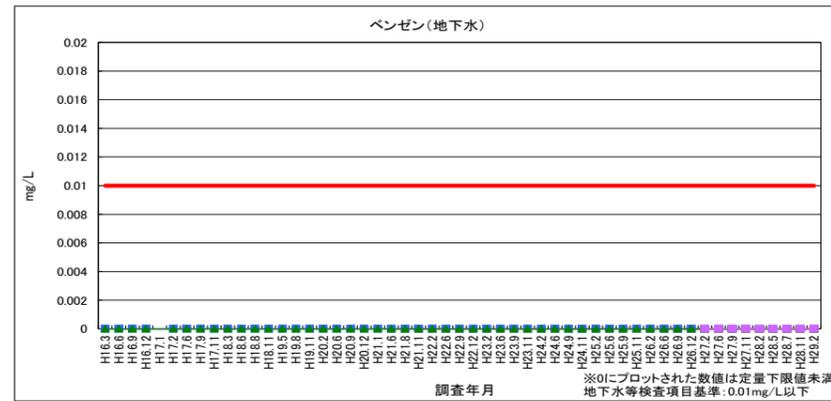

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの


図 2-29 ベンゼン (地下水)



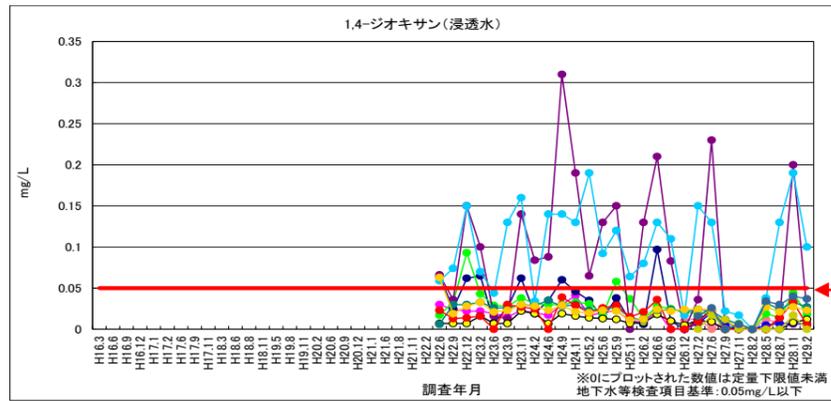


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-30 1,4-ジオキサン（浸透水）

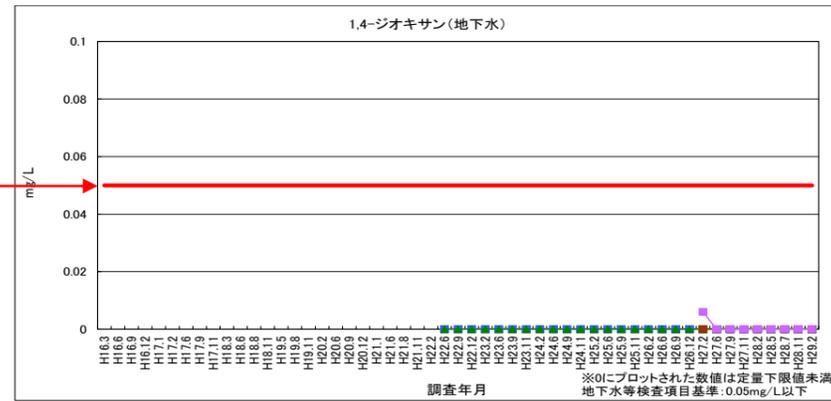


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-31 1,4-ジオキサン（地下水）

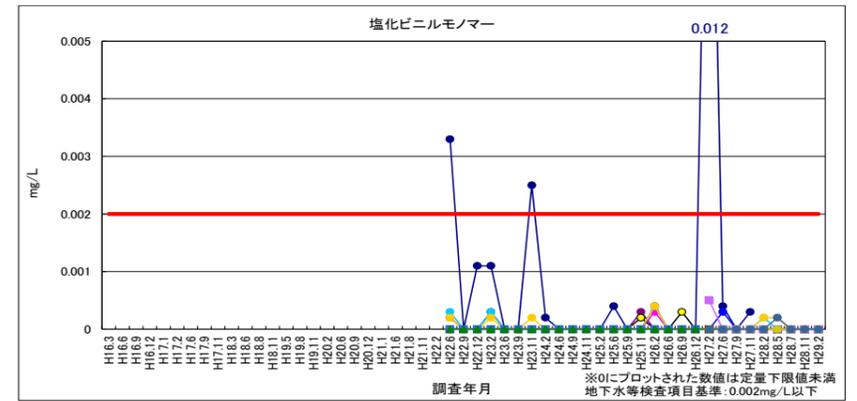


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-32 塩化ビニルモノマー

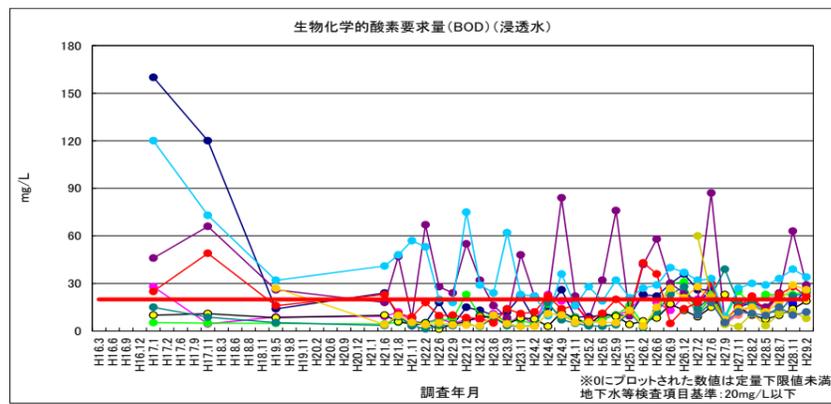


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-33 生物学的酸素要求量（BOD）（浸透水）

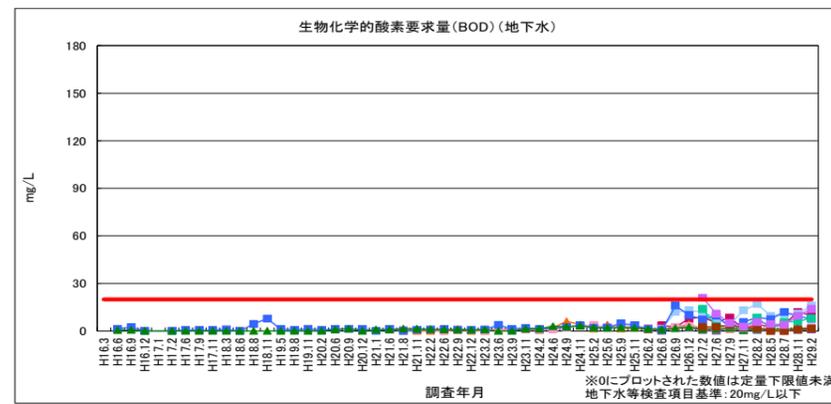


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-34 生物学的酸素要求量（BOD）（地下水）

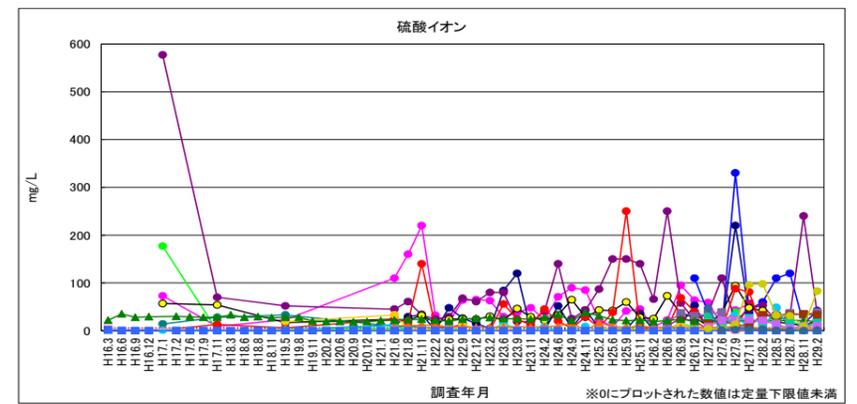


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-35 硫酸イオン

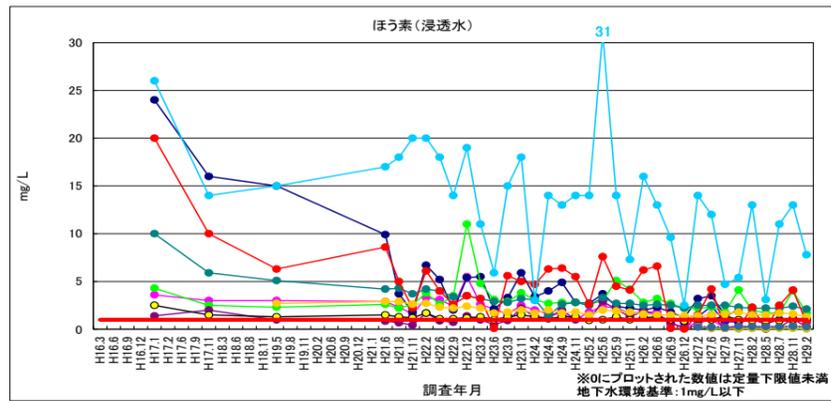


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-36 ほう素（浸透水）

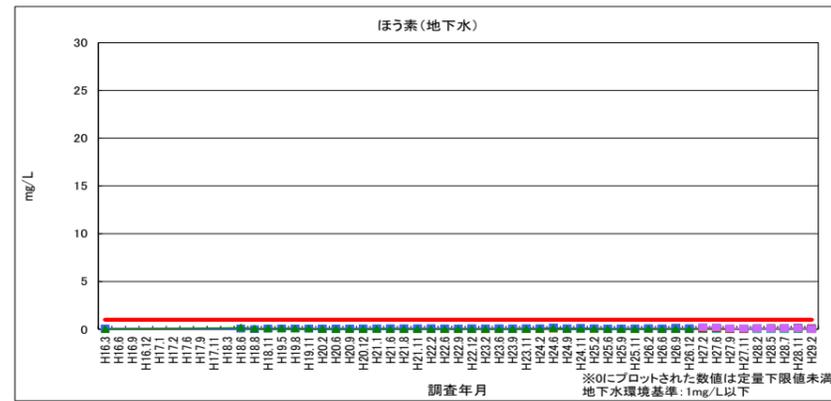

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの


図 2-37 ほう素（地下水）

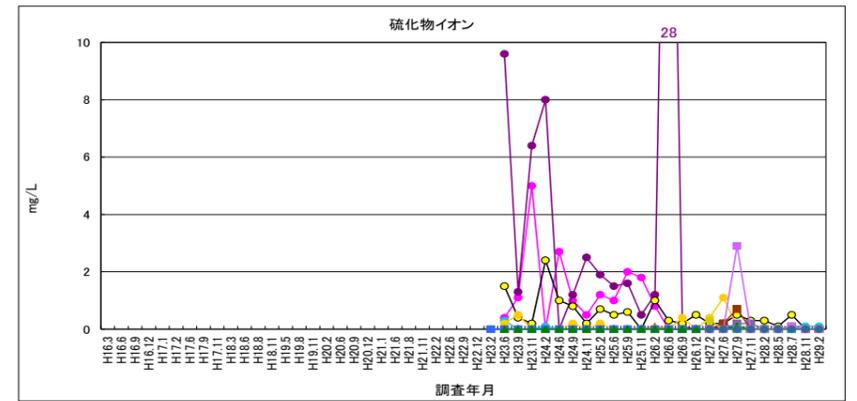

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの


図 2-38 硫化物イオン



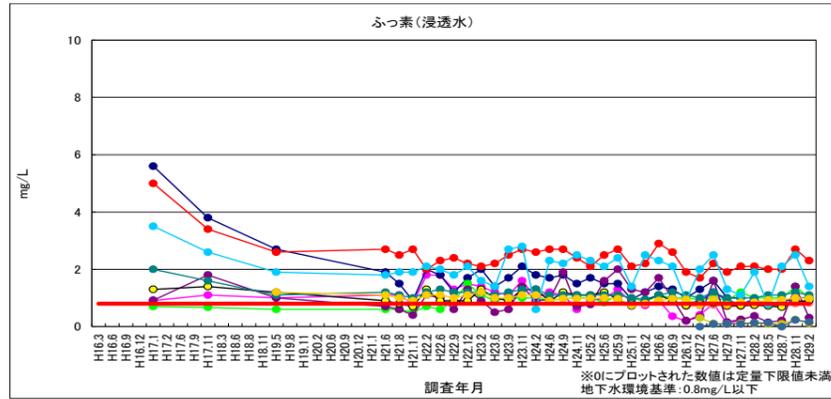


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-39 ふっ素 (浸透水)

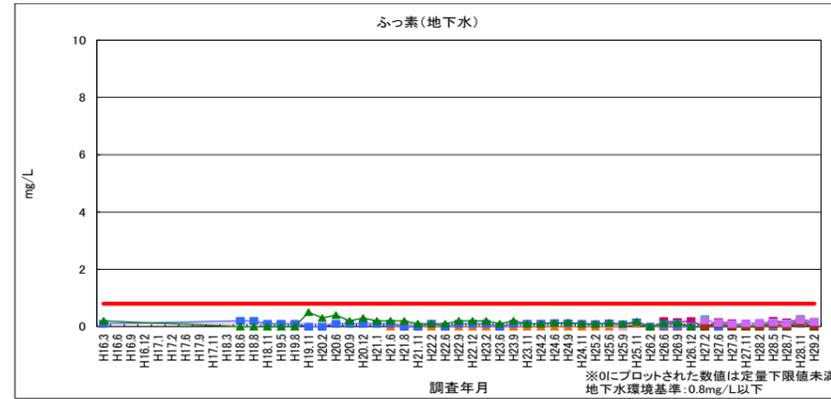


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-40 ふっ素 (地下水)

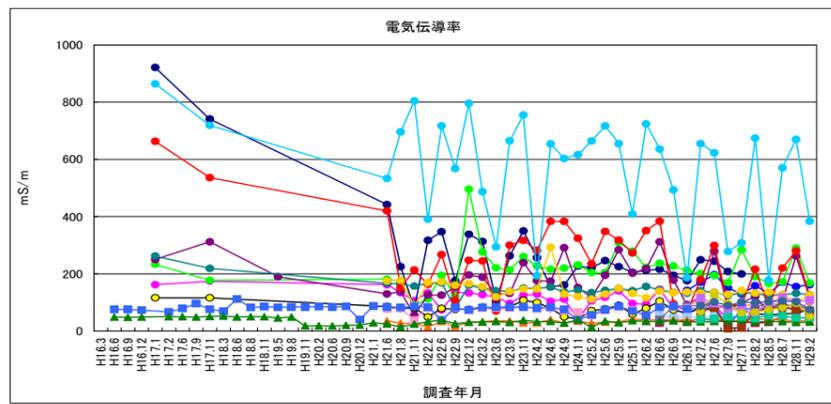


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-41 電気伝導率

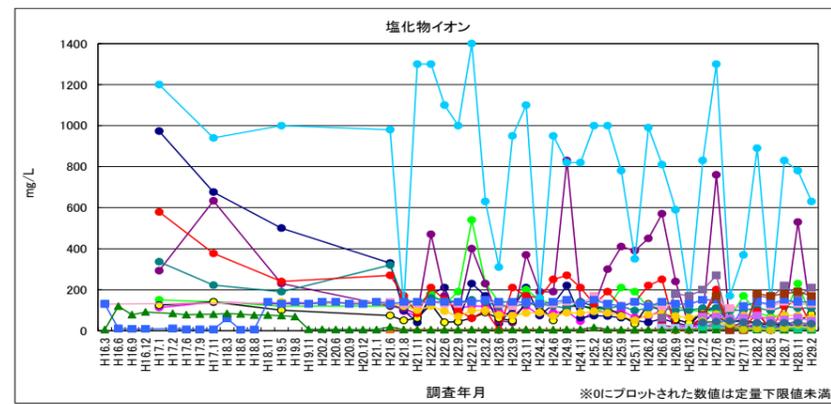


※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-42 塩化物イオン

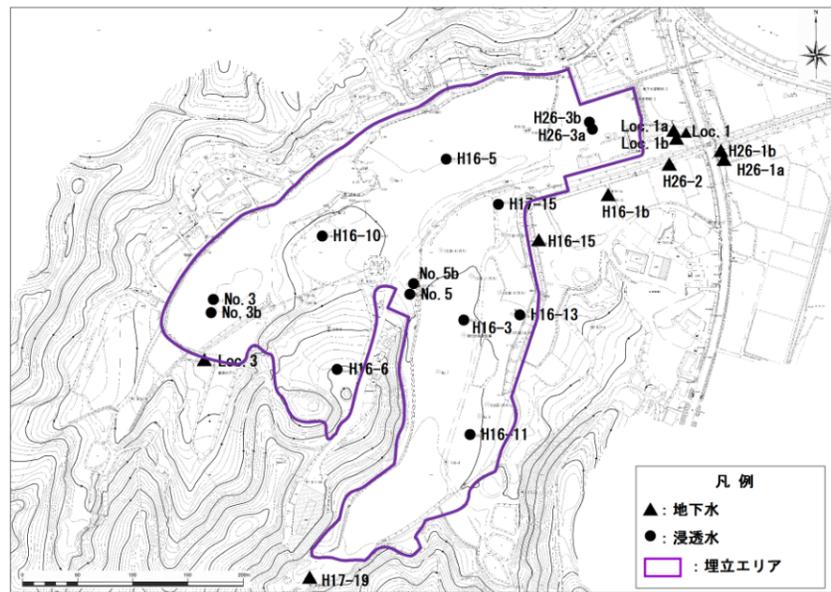

※平成28年2月より調査箇所を、No.3及びNo.5をNo.3b及びNo.5bへ変更

図 2-43 浸透水及び地下水水質調査地点図

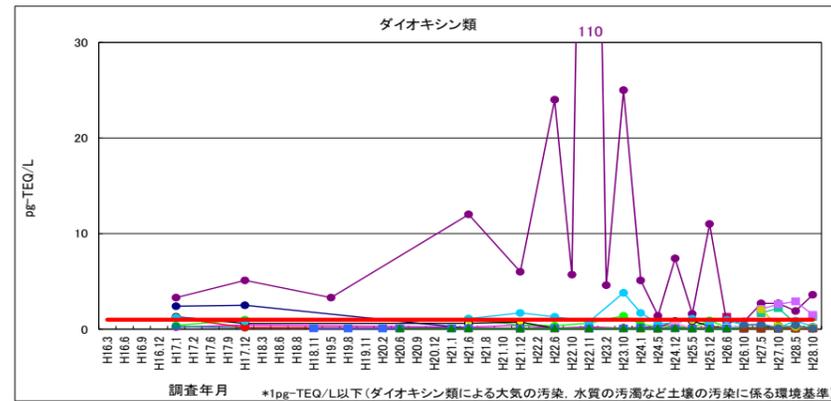

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-44 ダイオキシン類

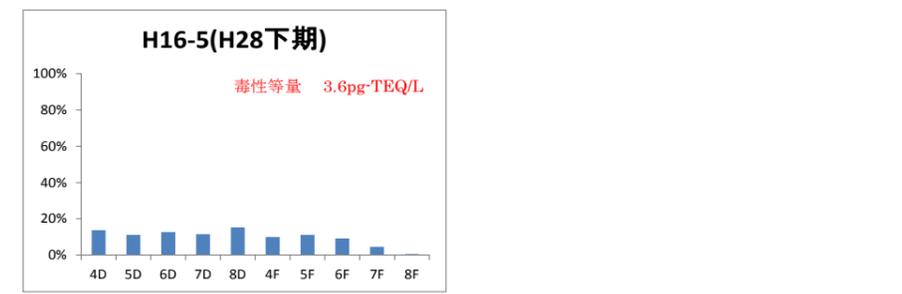
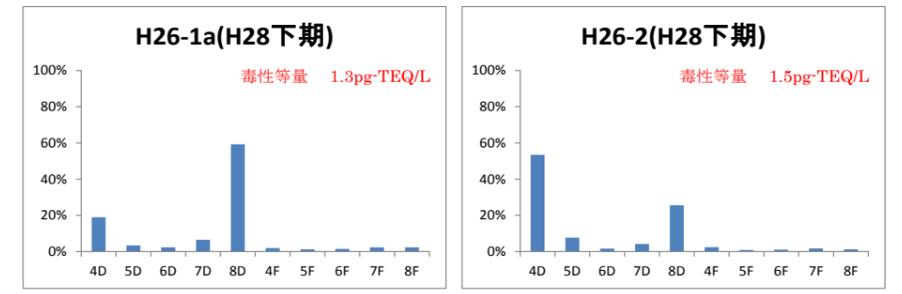
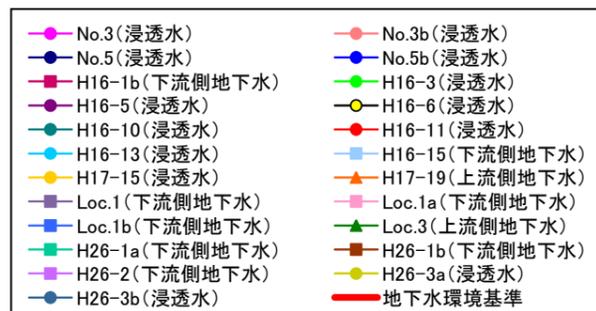


図 2-44-2 基準を超過した3地点の同族体の組成割合(PCDDs/PCDFs)

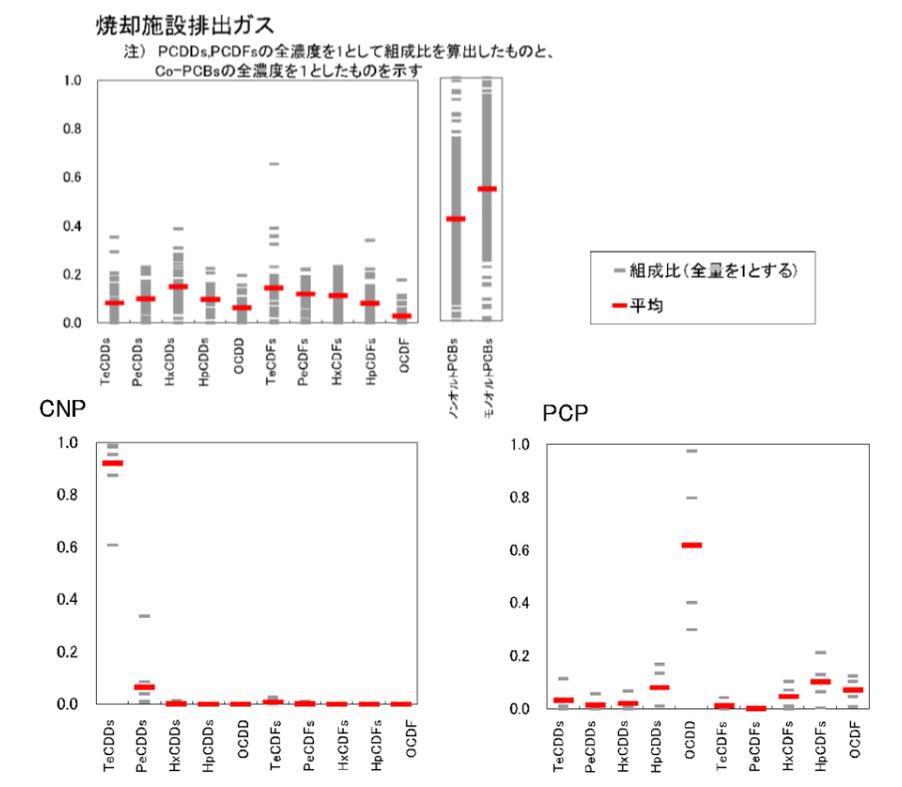


図 2-44-3 焼却由来、農業由来 (CNP, PCP), ダイオキシン類同族体組成割合 (出典:「ダイオキシン類挙動モデルハンドブック」H16.3 環境省)

2.3 処分場内の状況把握に関する環境モニタリング

2.3.1 発生ガス等調査・下流地下水状況調査及び放流水状況調査

処分場の状況を確認するため、処分場内の観測井戸 17 地点 (No.3, No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) で、硫化水素等の発生ガスについて毎月調査を実施した。また、13 地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) で浸透水についての調査を毎月実施した。

下流地下水状況調査として処分場下流側の観測井戸 8 地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2), 放流水状況調査として 1 地点 (放流水採取地点) で水質調査を毎月実施した。その結果は、次のとおりであった。

(1) 発生ガス

- 硫化水素濃度は、No.5 で 12 月に 160ppm であったが、それ以外は 100ppm 以下であった。
- メタン濃度は 0～100vol% の範囲で測定され、No.3 で 100vol% (平成 29 年 3 月), H16-11 で 83vol% (平成 28 年 12 月), H16-13 で 80vol% (平成 28 年 12 月) と他の地点よりメタン濃度が高い傾向を示した。
- 発生ガス量は、H16-5 が最大 0.97L/分 (平成 29 年 1 月), H16-6 が最大 0.83L/分 (平成 28 年 12 月) と、他の地点より高い数値を示しているが、全観測地点で 1L/分以下であり、経年変化は減少傾向か横ばい傾向であった。

(2) 浸透水

- 硫酸イオン濃度は、No.5b で最大で 220mg/L (平成 28 年 10 月) を示し、H16-5 で最大 170mg/L (平成 28 年 11 月) を示した。その他の地点は 100mg/L 以下で横ばい傾向であった。
- 塩化物イオン濃度は、H16-13 で最大で 840mg/L (平成 28 年 12 月) を示し、H16-5 で最大 380mg/L (平成 28 年 11 月) を示した。その他の地点は 200mg/L 以下で横ばい傾向であった。
- 電気伝導率は H16-13 で最大で 620mS/m (平成 28 年 12 月) と高い値を示したが、塩化物イオン濃度の推移と同様の傾向を示し、塩化物イオンによるものと考えられる。その他の地点は 48～260mS/m の範囲で横ばいに推移した。

(3) 下流地下水

- 硫酸イオン濃度が定量限界値未満～43mg/L, 塩化物イオン濃度が 6～220mg/L, 電気伝導率が 29～91mS/m の範囲で推移した。

(4) 放流水

- 硫酸イオン濃度は 4.5～6.6mg/L, 塩化物イオン濃度は 69～130mg/L, 電気伝導率は 110～190mS/m の範囲で推移した。

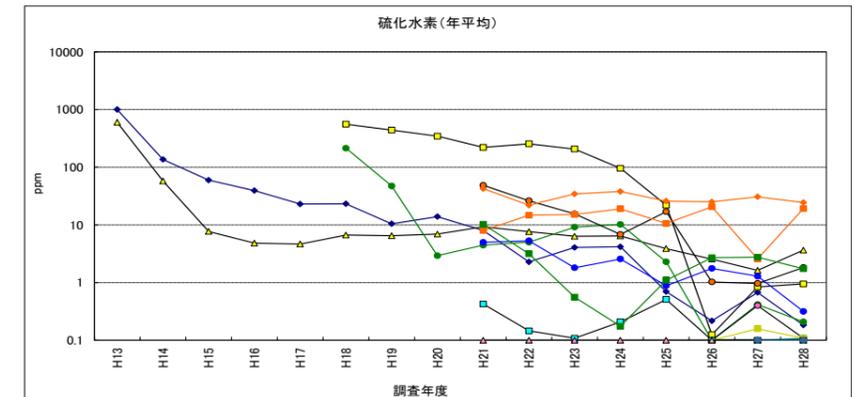
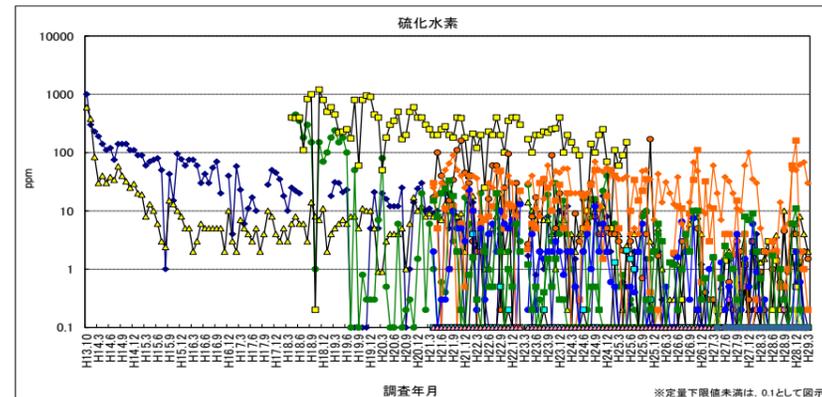
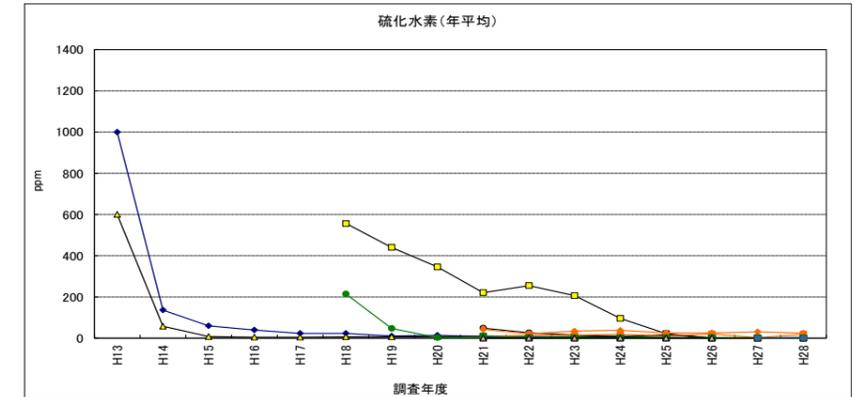
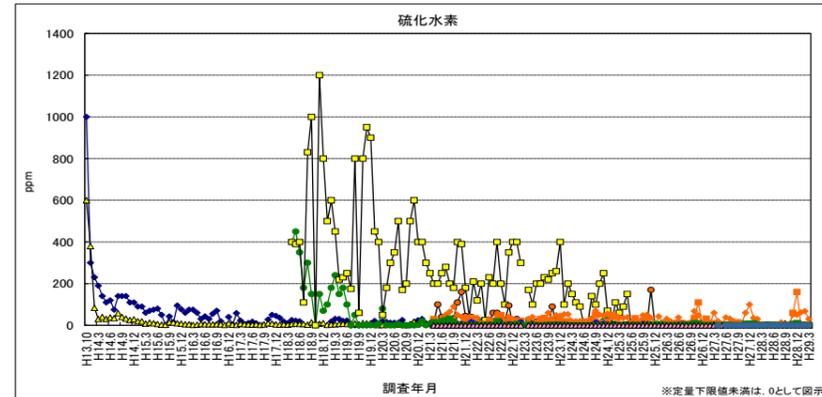
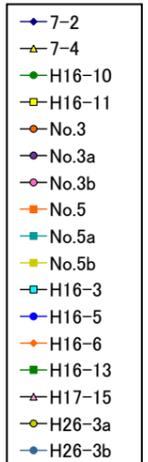


図 2-45 硫化水素 (管頭下 1m で測定) ※下図：対数表示



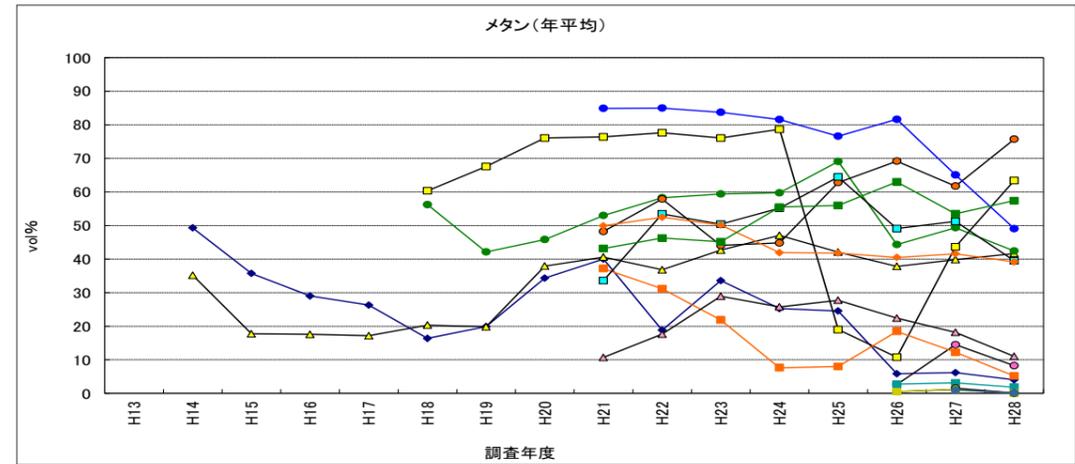
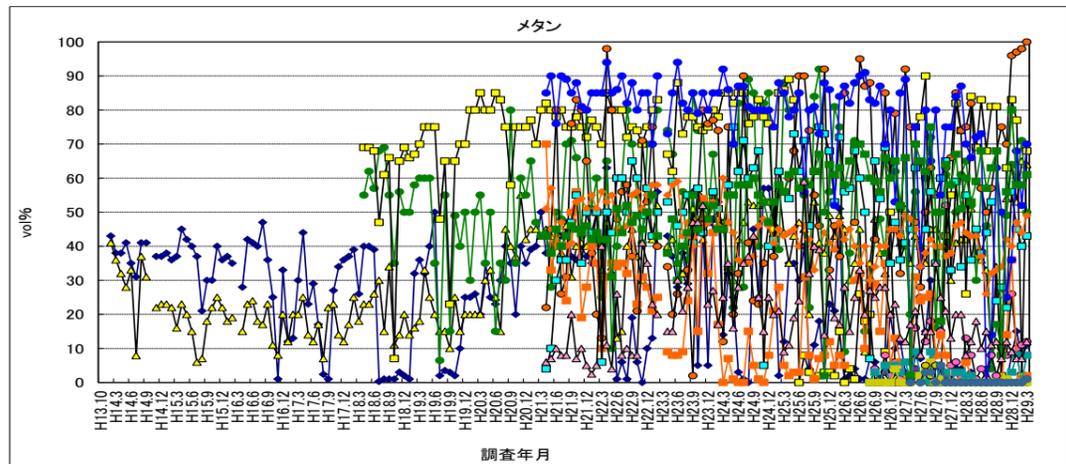


図 2-46 メタン (管頭下 1m で測定)

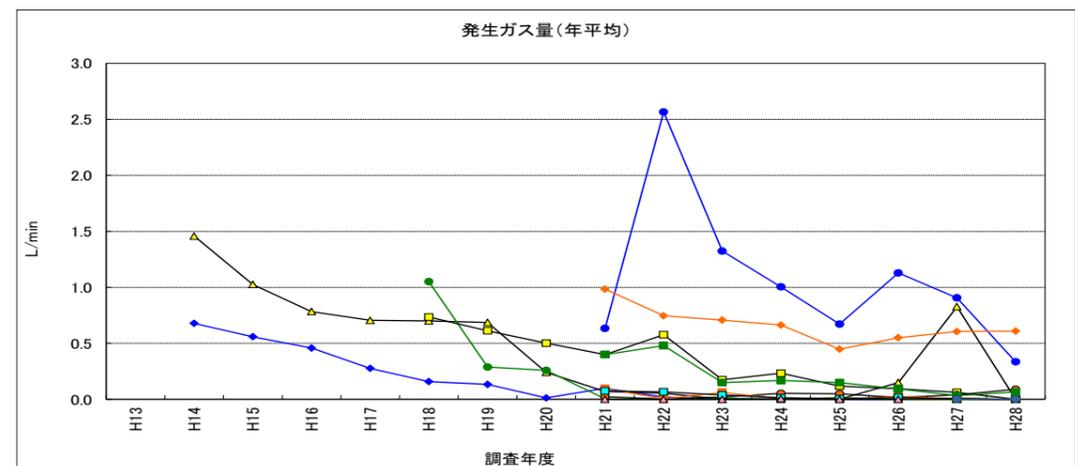
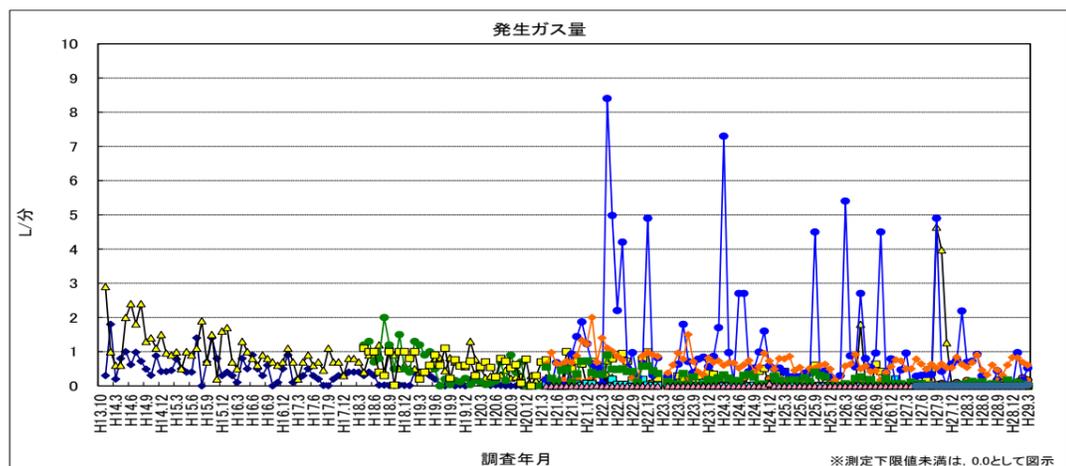


図 2-47 発生ガス量

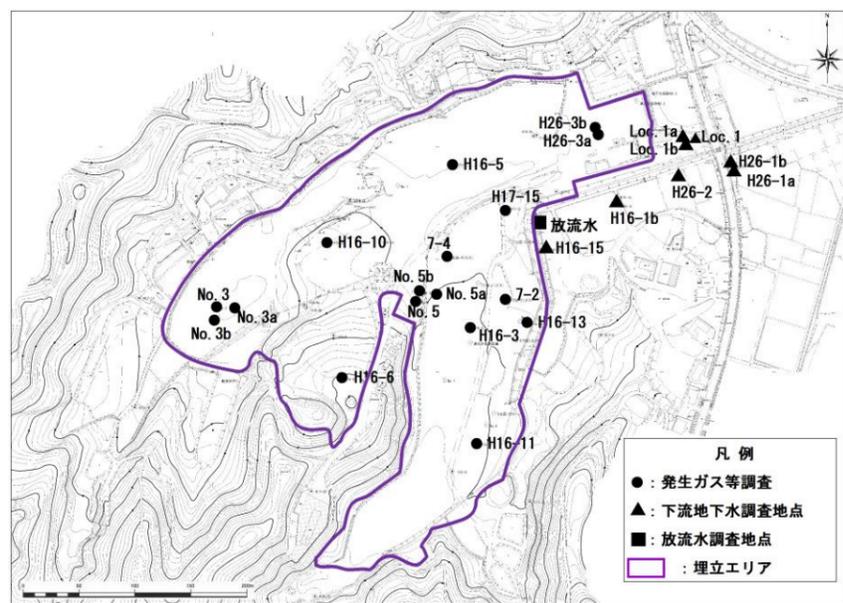
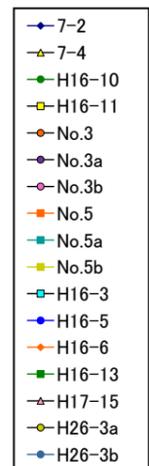


図 2-48 発生ガス等調査・下流地下水状況調査・放流水状況調査地点図



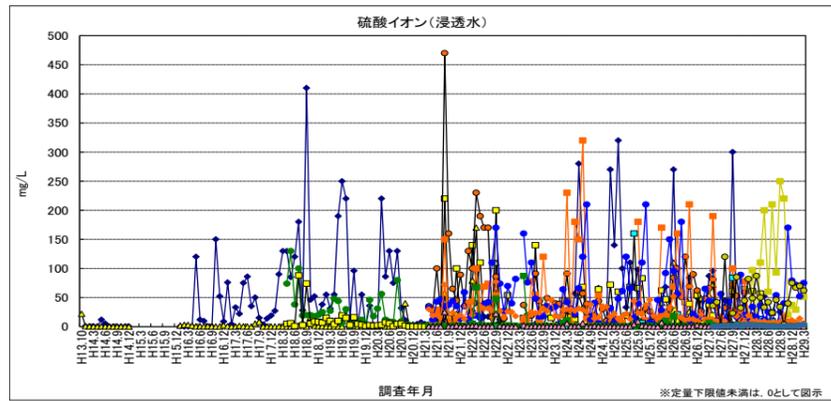


図 2-49 硫酸イオン（浸透水）

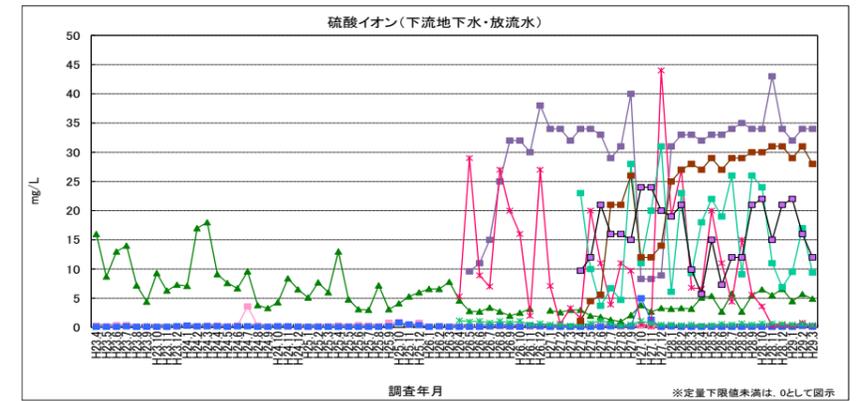
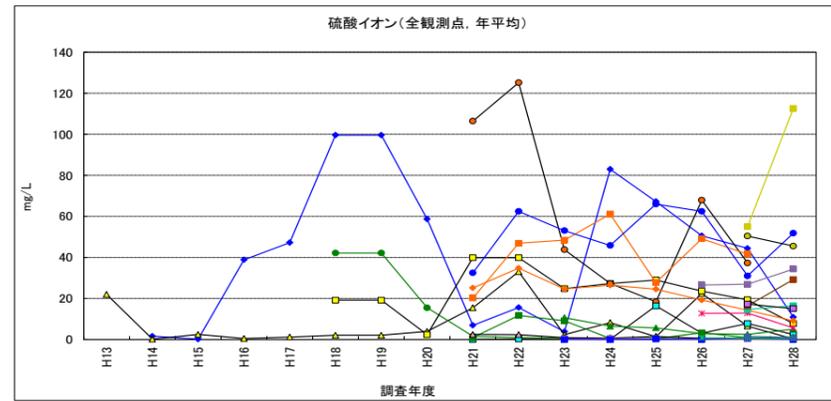


図 2-50 硫酸イオン（下流地下水、放流水）

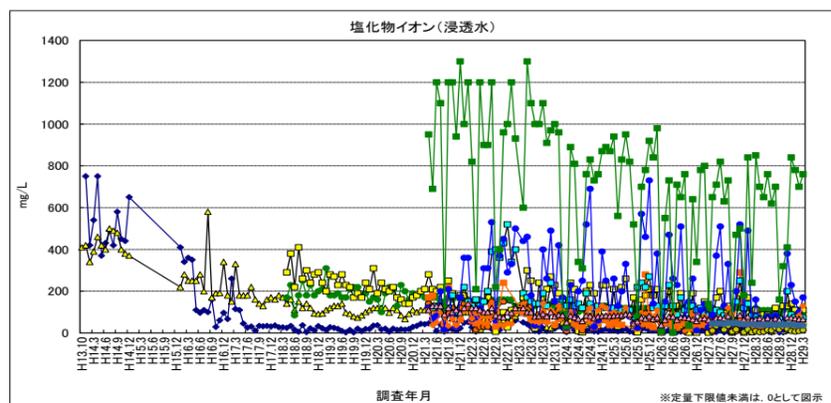


図 2-51 塩化物イオン（浸透水）

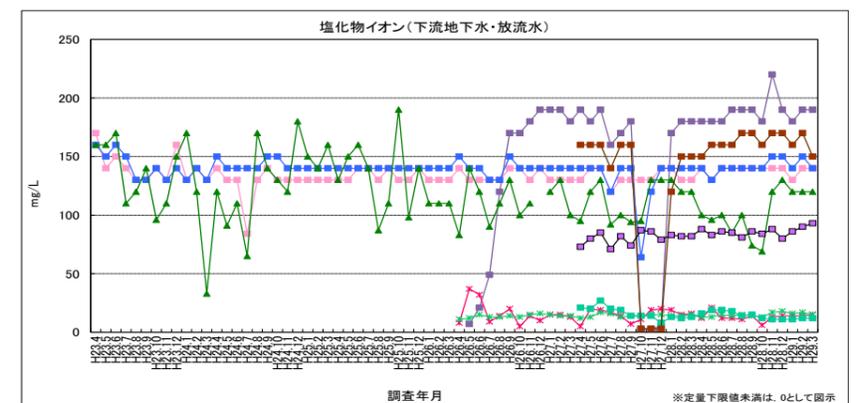
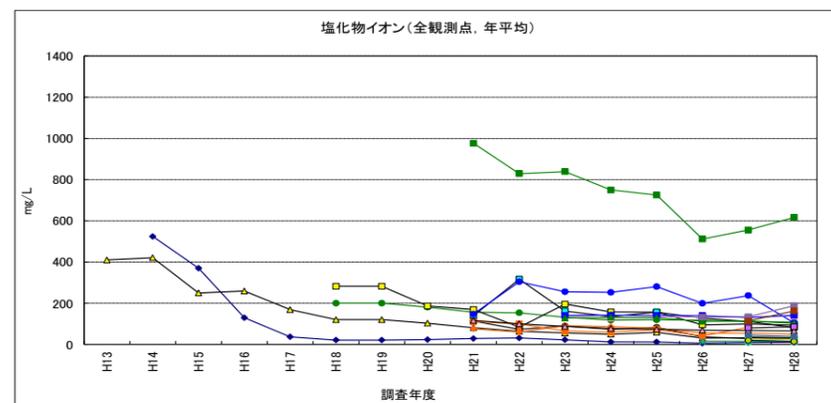


図 2-52 塩化物イオン（下流地下水、放流水）

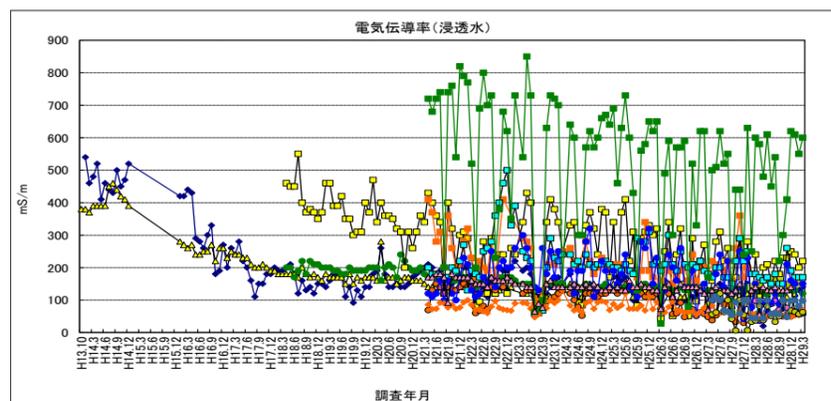


図 2-53 電気伝導率（浸透水）



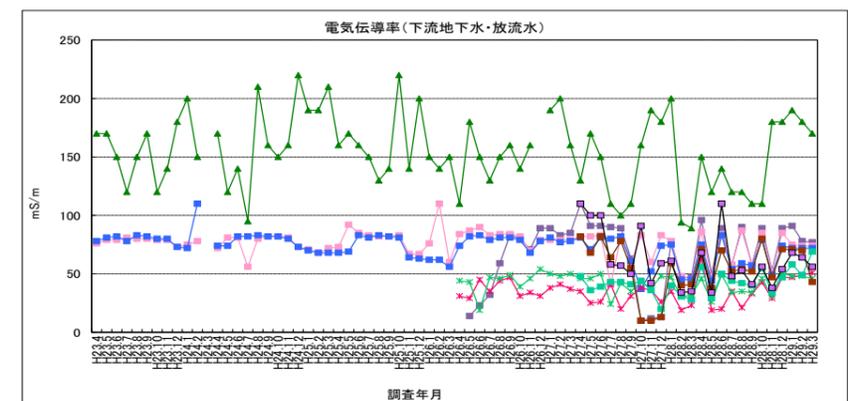


図 2-54 電気伝導率（下流地下水、放流水）

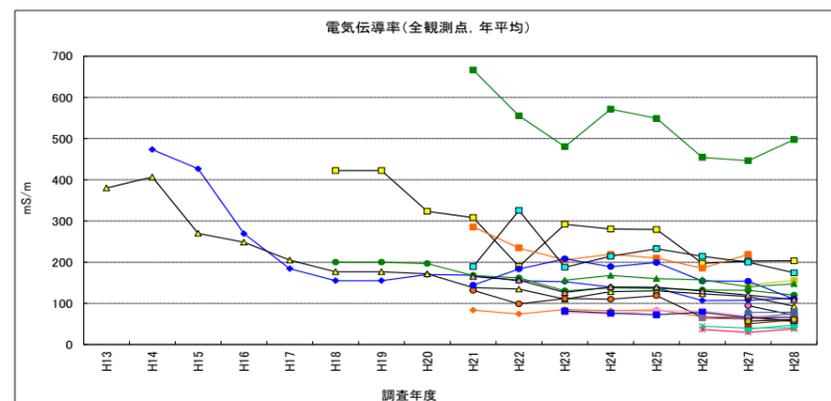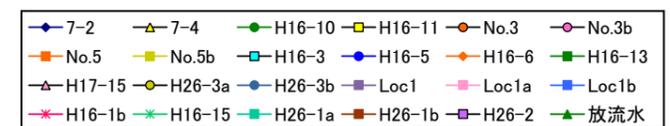

(2) 地下水位調査


- 上流側地下水 H17-19 と埋立区域内の H16-11 の水頭差は最高水位時に 2.9m、最低水位時に 3.4mであり、勾配は 14.7～17.3‰であるため、常時高標高部から低標高部に向かって地下水が流下しているものと考えられる。
- 埋め立て区域内の上流側 H16-11 と下流側 H26-3a の水頭差は最高水位時に 1.2m、最低水位では 1.1mであり、勾配は 3.5～3.8‰であるため、常時地下水は処分場西側（高標高部）から東側（低標高部）に向かって流下しているが、埋立区域外に比べて勾配が小さく地下水が流動しにくい状態であると考えられる。最高水位時には、低標高側の H26-3a と高標高側 H17-15 の間で水位の逆転が起こっているため、処分場出口付近（1 工区：土砂やコンクリートガラ等）によって地下水の流れがせき止められている状態であると考えられる。
- 下流側地下水 Loc.1a と Loc.4 の水頭差は、最高水位時に 1.6 m、最低水位時に 1.4mであり、勾配は 13.4～14.7‰であるため、処分場出口付近から荒川にかけて常時地下水が流動していると考えられる。

表 2-3 最高水位・最低水位・最低水位と最高水位の高低差表(水位補正後)

区分	孔番	H25年度上期		H25年度下期		H26年度上期		H26年度下期		H27年度上期		H27年度下期		H28年度上期		H28年度下期		
		水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	水位標高(m)	高低差(m)	
廃棄物埋立区域外	上流	Loc.3	最高 17.79	1.35	18.01	1.27	18.15	1.16	17.86	1.00	18.40	1.44	18.33	1.34	18.32	1.40	18.25	1.61
			最低 16.44		16.74		17.00		16.86		16.96		16.99		16.92		16.64	
		H17-19	最高 21.50	1.68	21.89	1.41	21.78	1.48	22.25	1.75	22.10	2.34	21.39	0.91	21.80	1.40	21.44	1.15
			最低 19.81		20.28		20.31		20.50		19.76		20.48		20.39		20.29	
			最高 15.13	0.72	15.00	0.55	15.25	0.67	14.97	0.59	14.77	0.95	15.12	0.63	14.51	0.66	14.98	0.48
			最低 14.41		14.46		14.58		14.38		14.83		14.26		14.19		14.11	
	下流	Loc.1a	最高 15.13	0.62	14.96	0.52	15.17	0.55	15.05	0.60	16.34	1.81	14.81	0.44	15.18	0.85	14.78	0.52
			最低 14.51		14.44		14.63		14.45		14.53		14.37		14.33		14.26	
		Loc.1b	最高 15.93	3.13	14.37	0.59	14.98	2.17	14.74	1.92	16.32	3.50	13.27	0.45	15.66	2.84	13.15	0.48
			最低 12.80		12.78		12.81		12.82		12.81		12.82		12.82		12.67	
		Loc.4	最高 16.49		16.37		16.37		16.37		16.94	0.83	16.64	0.65	16.66		16.62	
			最低 16.11		16.11		16.11		16.11		16.11		16.00	0.65	15.92	0.74	16.01	0.61
廃棄物埋立区域内	上流	No.3	最高 17.71	1.30	17.90	1.46	18.00	1.09	17.78	1.18	18.20	1.44	18.23	1.48	18.18	1.52	18.24	1.64
			最低 16.42		16.45		16.91		16.60		16.76		16.75		16.66		16.60	
		H16-6	最高 17.73	1.48	18.01	1.49	18.20	1.20	17.80	1.10	18.80	2.11	18.37	1.67	18.46	1.80	18.46	1.94
			最低 16.25		16.52		17.01		16.70		16.70		16.70		16.66		16.61	
		H16-11	最高 18.04	1.29	18.24	1.27	18.32	0.95	18.09	0.95	18.49	1.34	18.59	1.36	18.48	1.33	18.58	1.66
			最低 16.75		16.98		17.38		17.14		17.16		17.23		17.15		16.92	
	下流	H16-10	最高 17.67	1.29	17.82	1.29	17.91	0.93	17.67	1.01	18.09	1.37	18.13	1.45	18.05	1.47	18.12	1.59
			最低 16.38		16.53		16.98		16.66		16.72		16.69		16.58		16.52	
		No.5	最高 17.62	1.72	18.14	1.48	18.31	1.56	18.04	1.40	18.55	1.75	18.27	1.45	18.36	1.59	18.31	1.55
			最低 16.10		16.66		16.76		16.80		16.80		16.82		16.77		16.76	
		H16-3	最高 17.57	1.07	17.89	1.15	17.96	0.98	17.73	0.90	18.14	1.28	18.27	1.40	18.17	1.32	18.22	1.51
			最低 16.51		16.74		16.97		16.83		16.86		16.87		16.86		16.71	
下流	H16-13	最高 16.91	0.96	16.90	0.83	16.90	0.58	16.82	0.69	17.03	0.87	17.19	1.11	16.88	0.90	16.88	0.56	
		最低 15.95		16.07		16.32		16.13		16.16		16.08		15.98		15.92		
	H16-5	最高 17.16	1.08	17.26	1.01	17.28	0.72	17.23	0.87	16.50	0.83	16.38	0.95	16.38	1.00	16.25	1.11	
		最低 16.08		16.25		16.56		16.37		16.50		16.38		16.38		16.25		
	H17-15	最高 16.14	0.29	16.70	0.82	16.73	0.62	16.74	0.72	16.80	0.76	16.75	0.72	16.76	0.56	16.85	0.97	
		最低 15.84		15.88		16.10		16.02		16.04		16.03		16.20		15.88		
下流	H26-3a	最高 16.93		16.93		16.93		16.93		16.93		16.93		16.93		16.93		
		最低 16.29		16.29		16.29		16.29		16.29		16.29		16.29		16.29		
下流	H26-3b	最高 17.37		17.37		17.37		17.37		17.37		17.37		17.37		17.37		
		最低 16.52		16.52		16.52		16.52		16.52		16.52		16.52		16.52		

※ 上段：最高水位 下段：最低水位
※ H16-3は平成25年10月1日～10月4日のデータが計器故障のため欠測

H28年度下期

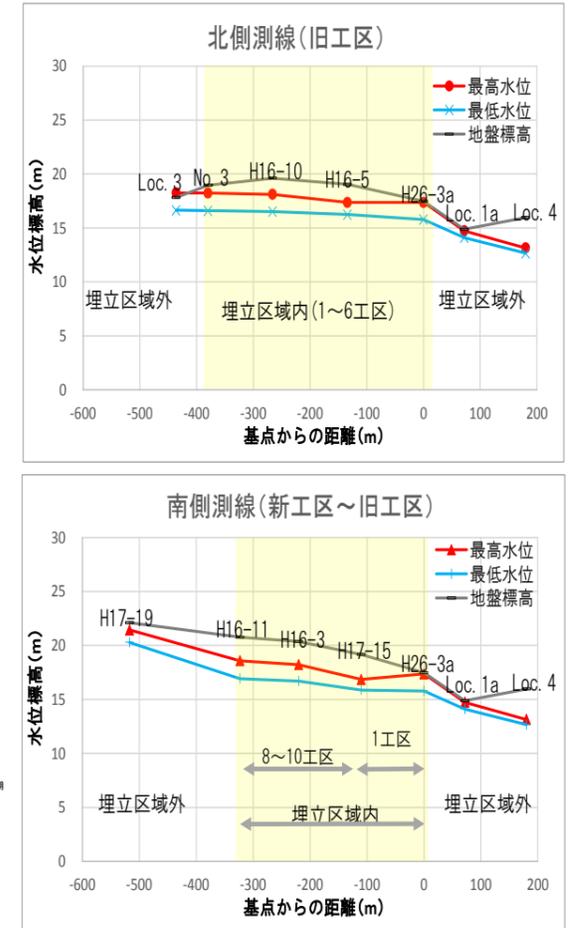

※高さ方向については20倍とし、標高差を強調している。
※H28 下期のそれぞれの地点での最高水位・最低水位をグラフ化しているため、同一時間ではない。

図 2-56 上流側～下流側にかけての水位標高変化

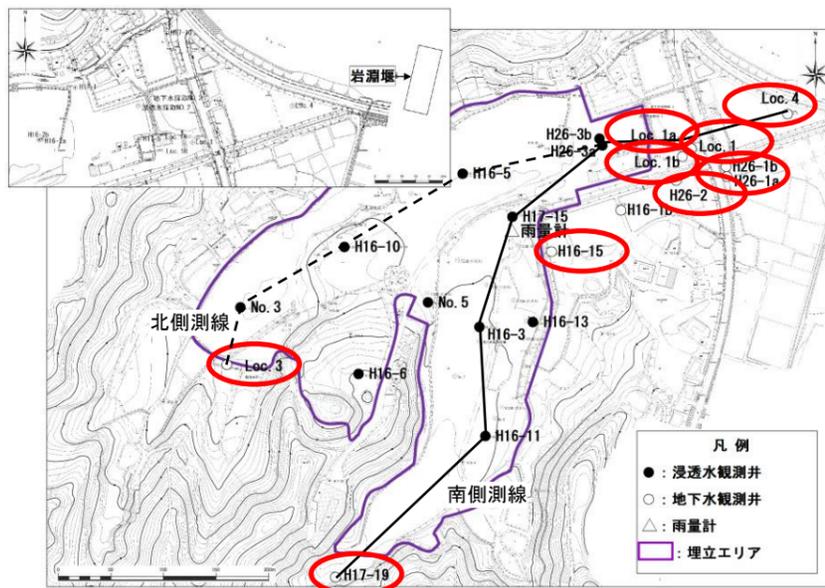


図 2-57 地下水位調査地点図（廃棄物埋立区域外の地下水の水位）

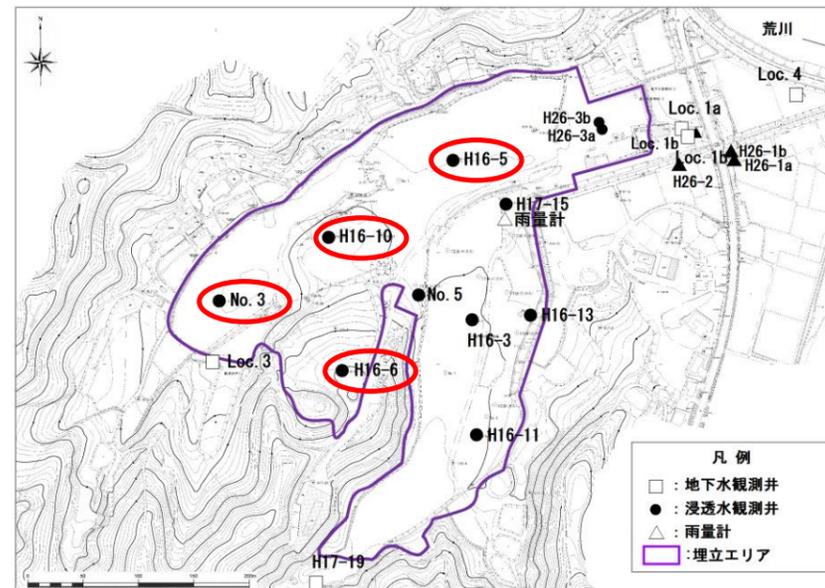


図 2-58 地下水位調査地点図（廃棄物埋立区域内の浸透水の水位①）


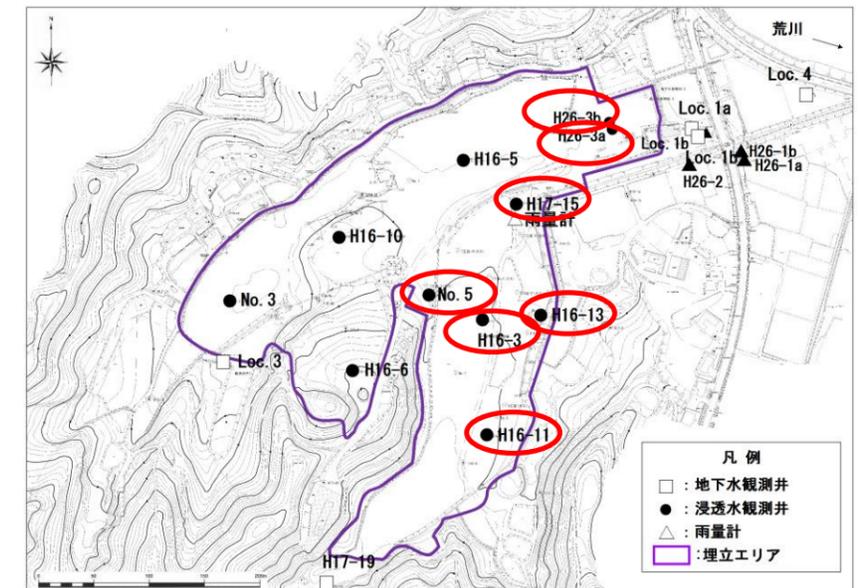


図 2-59 地下水位調査地点図（廃棄物埋立区域内の浸透水の水位②）

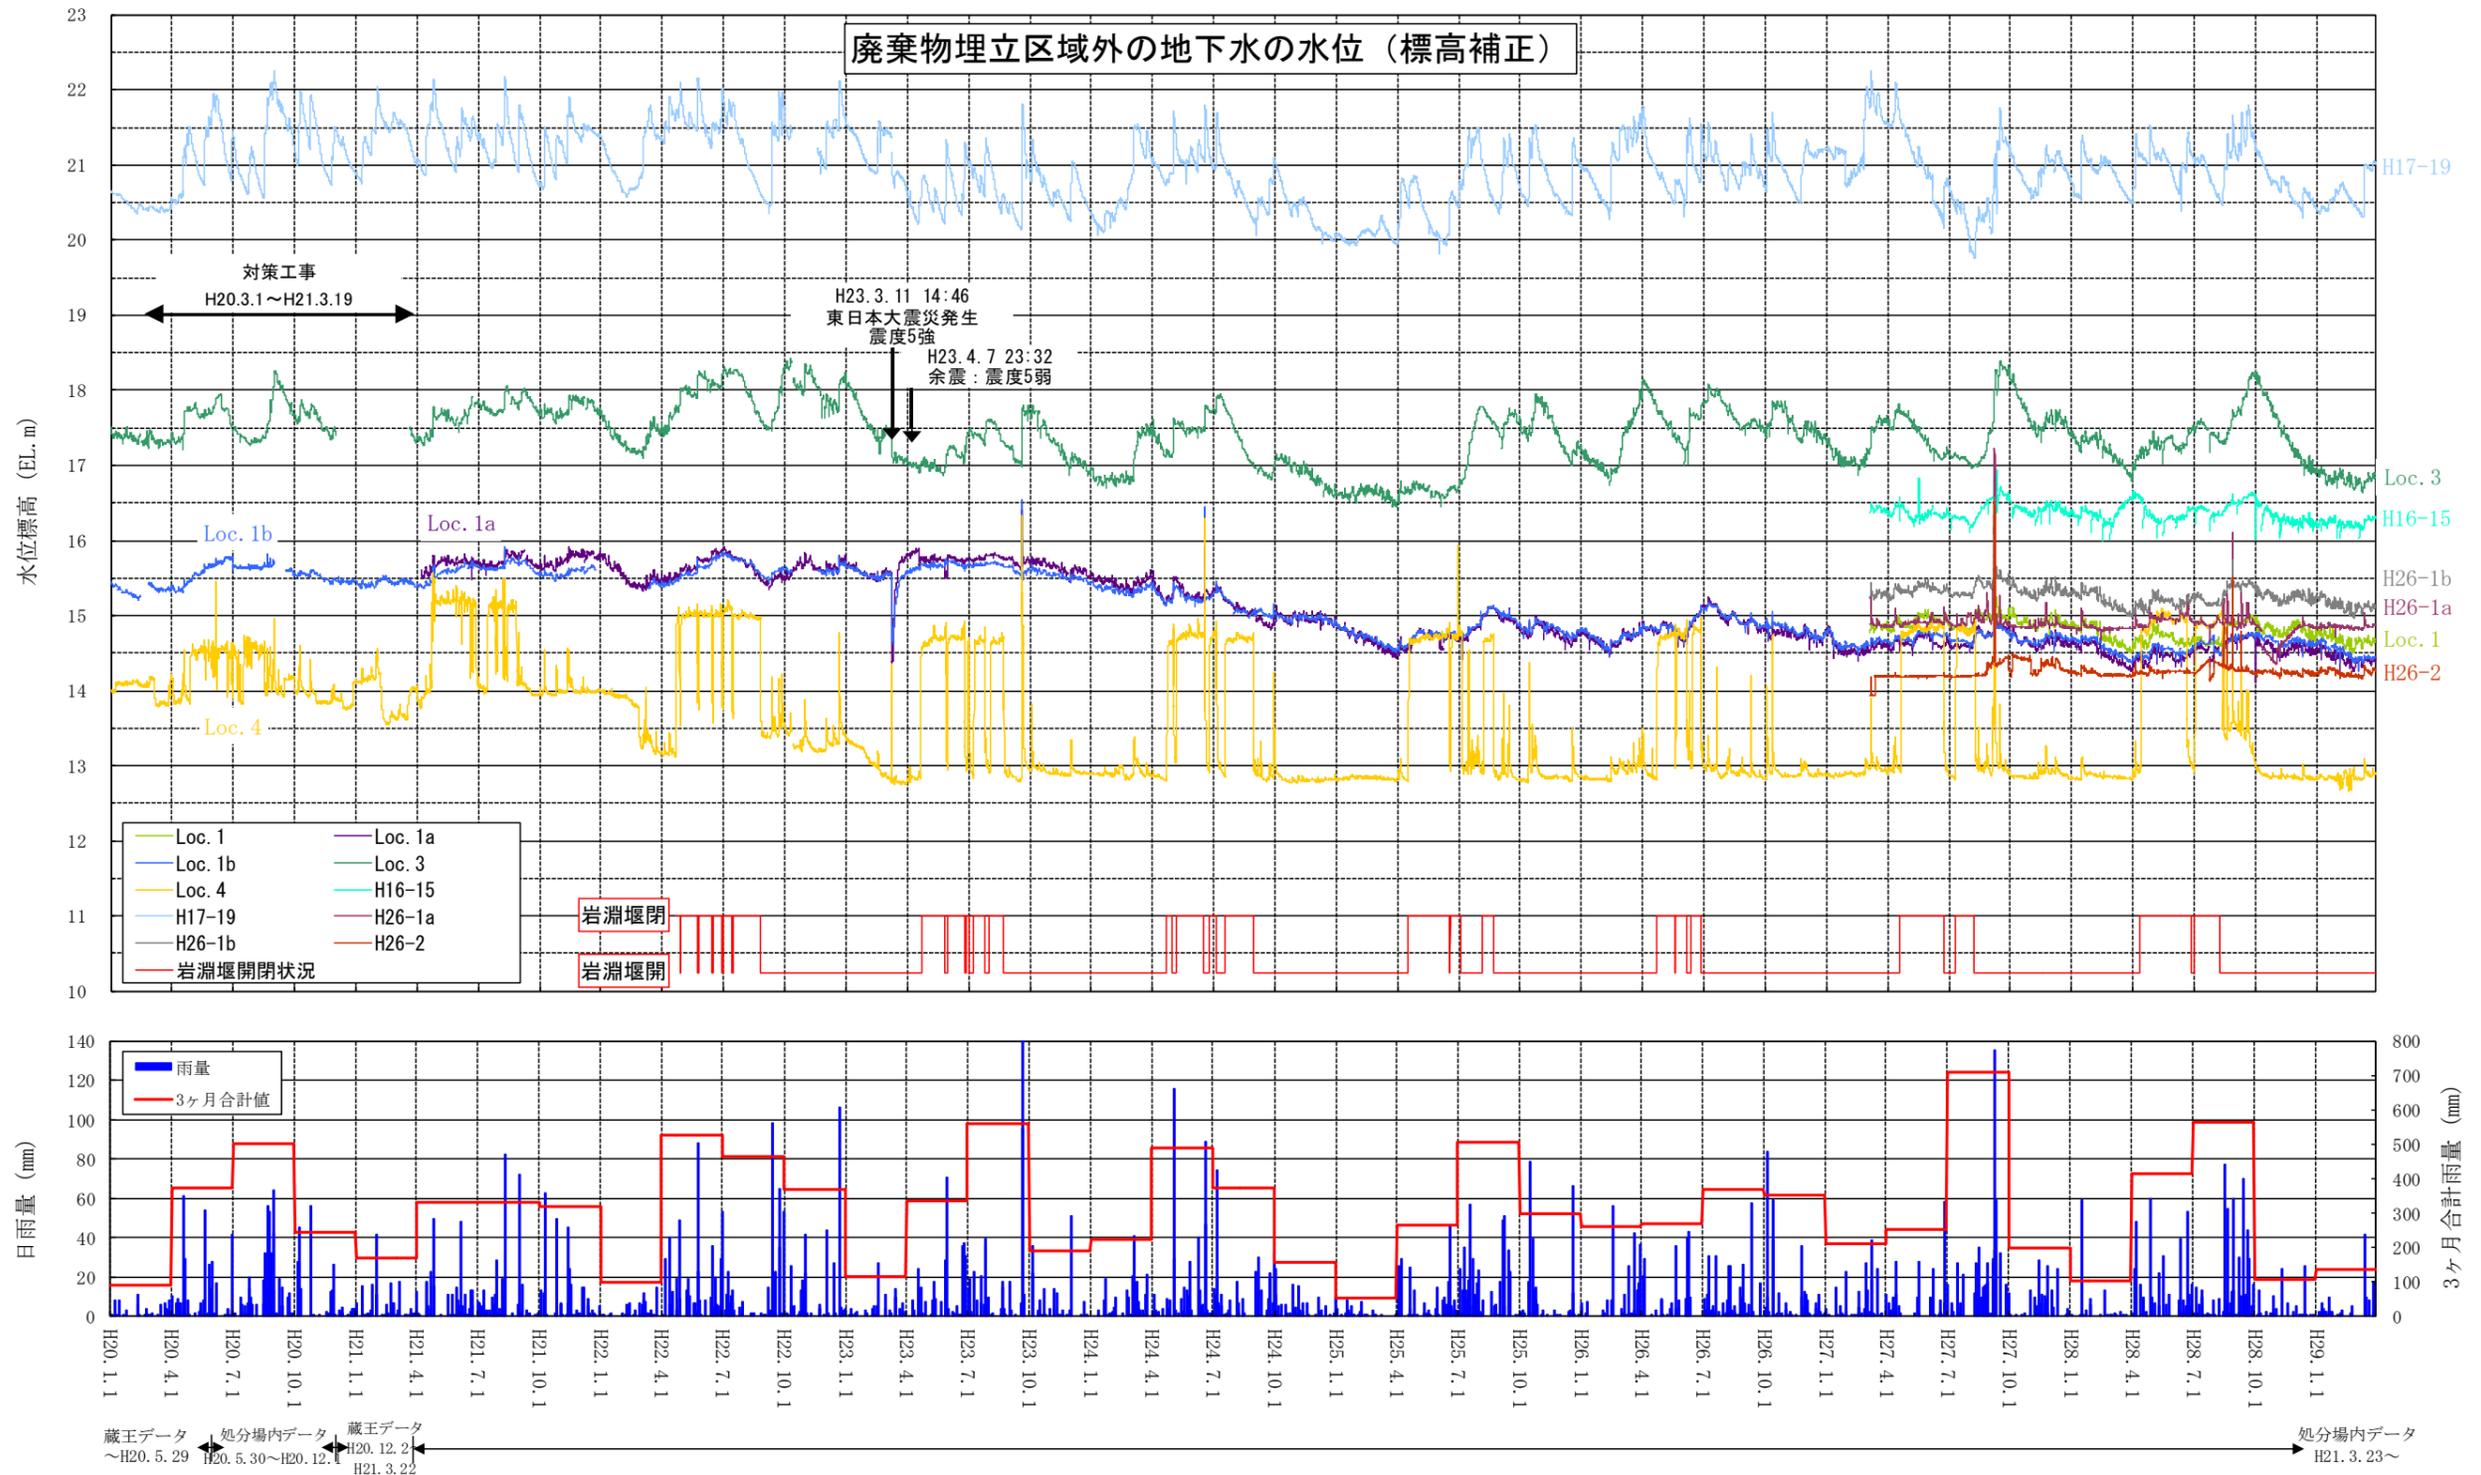

※岩淵堰の開閉については、H21年度より記載。□
 ※平成23年3月の発生ガス等調査に関しては、震災の影響により未実施。

図 2-60 地下水水位経時変化図（廃棄物埋立区域外の地下水の水位）


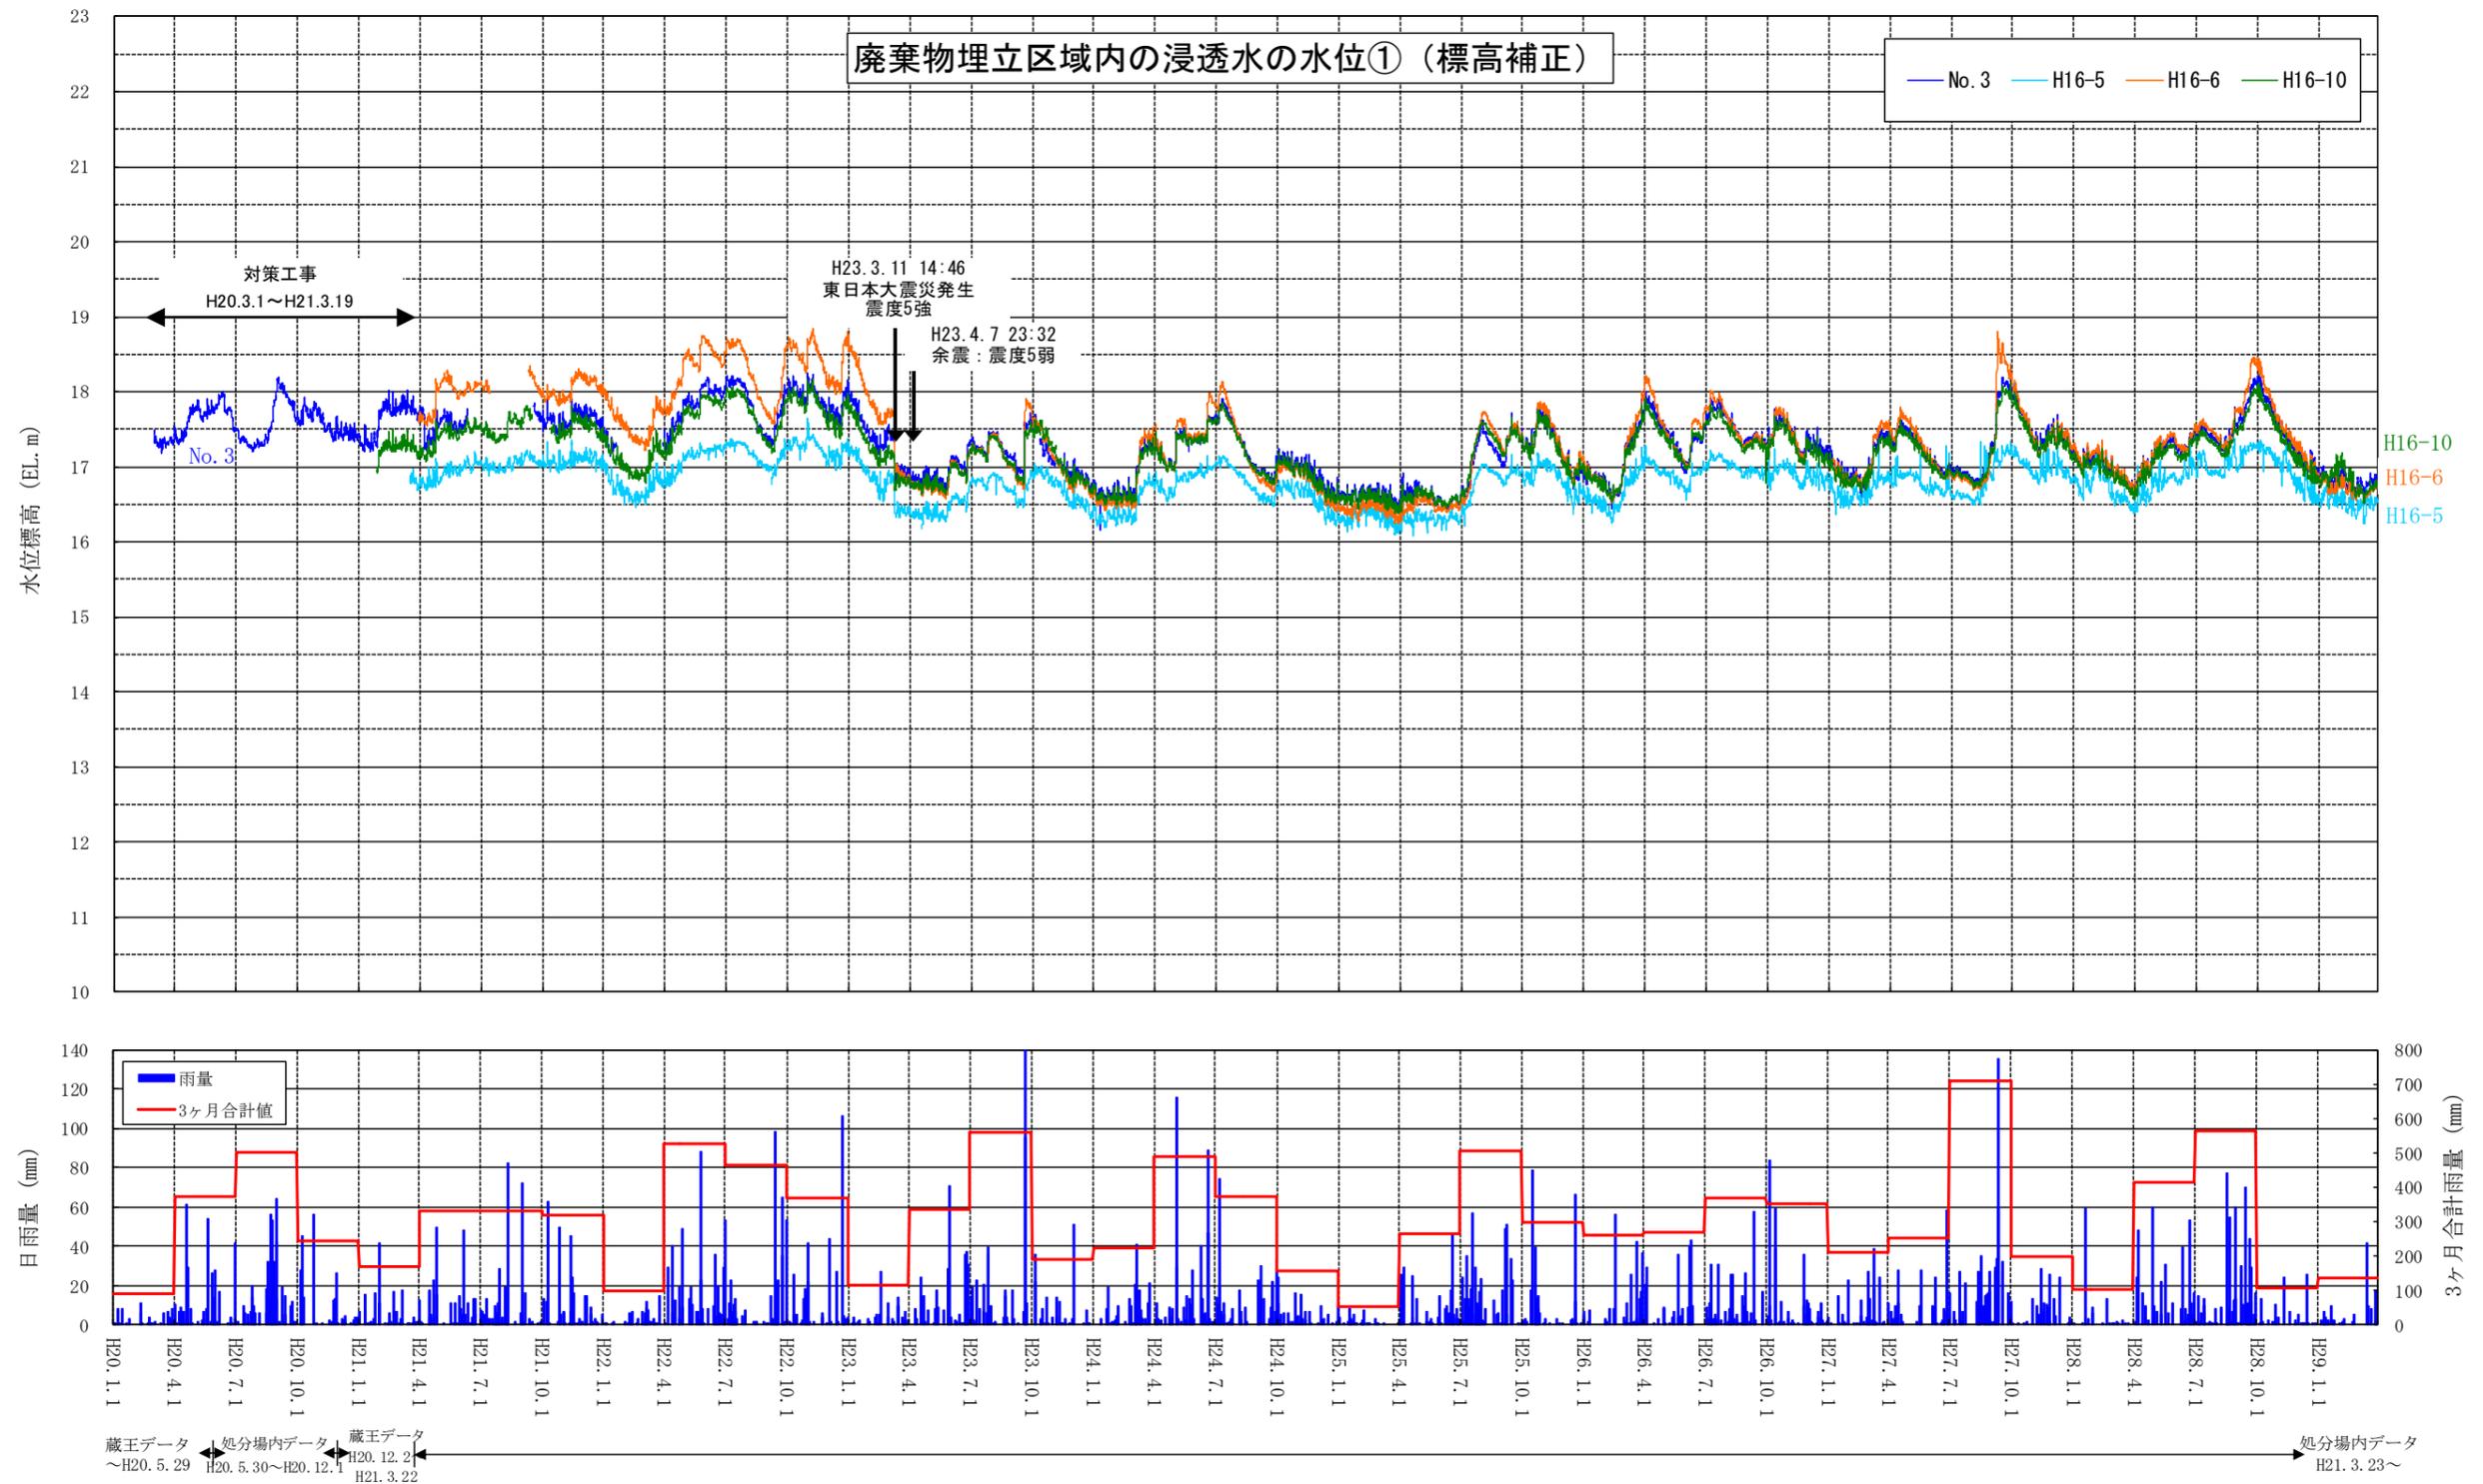


図 2-61 地下水水位経時変化図（廃棄物埋立区域内の浸透水の水位①）

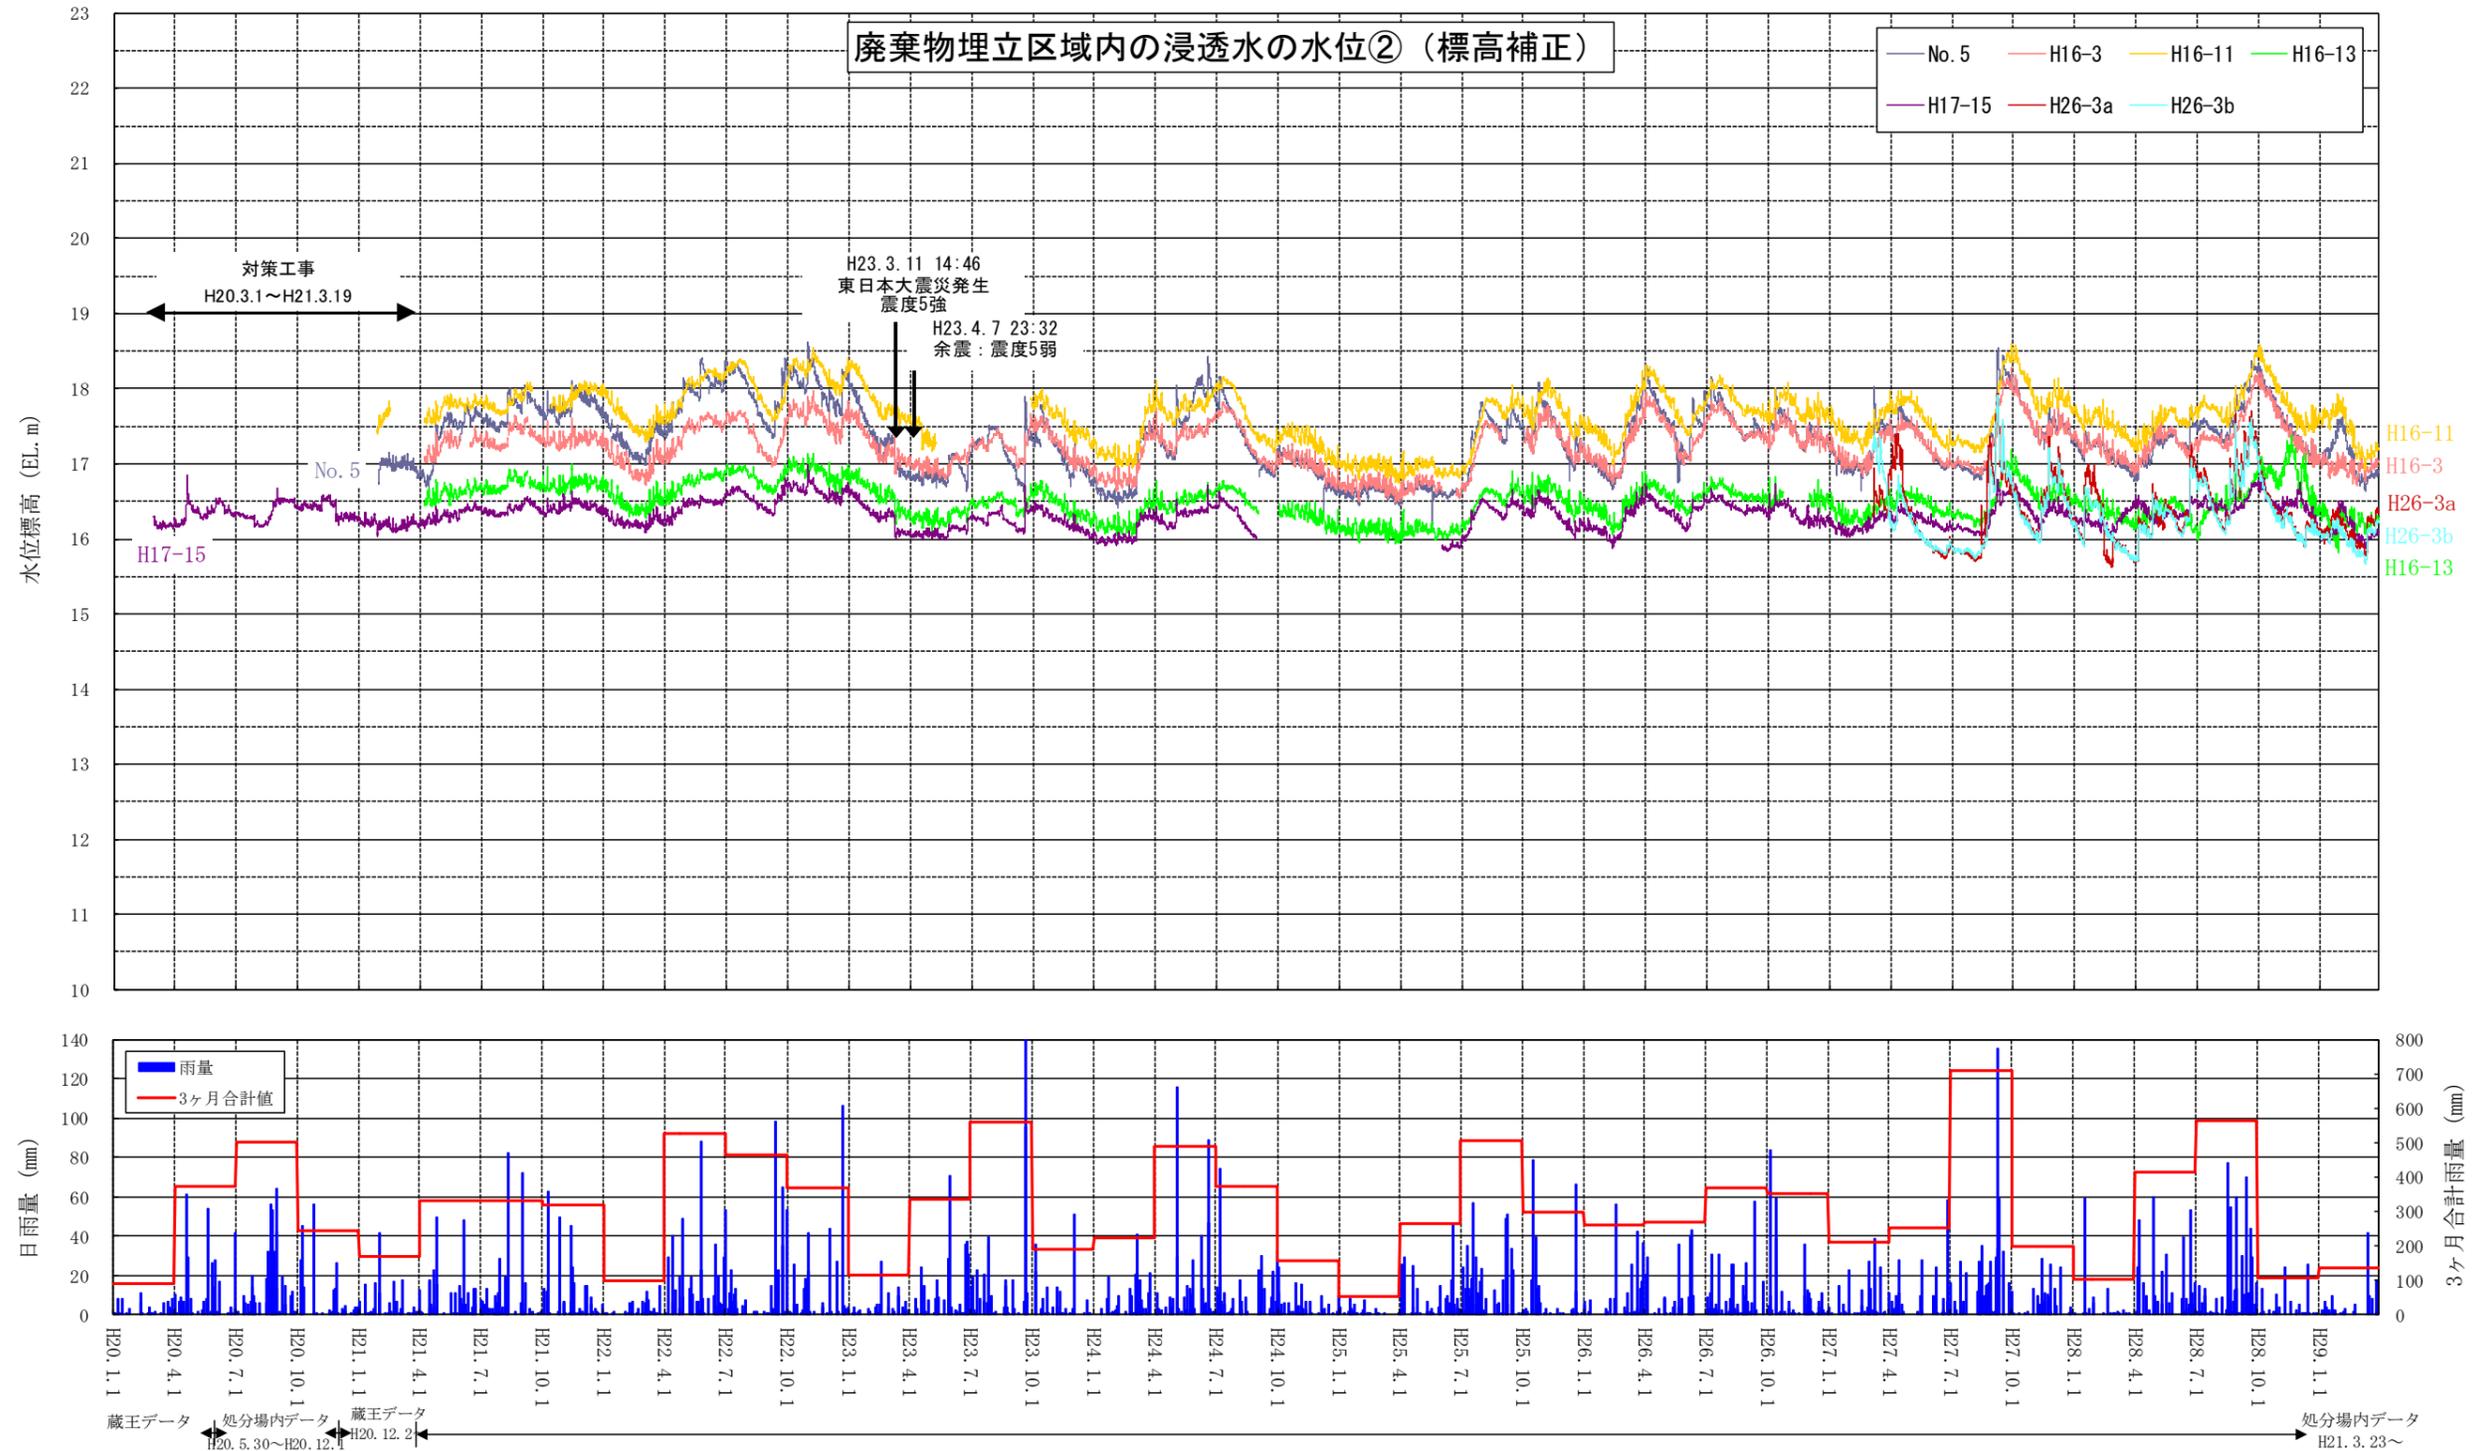

※平成23年3月の発生ガス等調査に関しては、震災の影響により未実施。

図 2-62 地下水水位経時変化図（廃棄物埋立区域内の浸透水の水位②）

2.3.3 多機能性覆土状況調査及び地表ガス調査

多機能性覆土調査については、年1回実施することとしており、上期の6月に実施済みで下期の調査には含まれていない。6月の調査では、硫化水素濃度が定量下限値未満である事を確認している。

2.3.4 バイオモニタリング

処分場からの放流水に含まれる物質の周辺環境への複合影響、特に流下する河川の生物生息環境への影響を確認するため、魚類を用いた水族環境診断法（AOD試験）を実施した。試験に当たっては、放流水が流下する荒川において、放流水が合流する地点よりも上流側及び下流側で河川水を採取し、試験室で採取した試料をそれぞれ濃縮した。濃縮段階を100%～1000%の5段階で設定した試験液（100ml）中に、アカヒレ（7匹ずつ）を供試魚として投入飼育し、一定時間（48時間）における状態を定期的に観察し、半数致死濃度を求める作業を行うものである。この作業は、河川水試料のほか、標準溶液や試験前の飼育水槽水についても行う。採取した河川水の半数致死濃度（以下「AOD値」という。）を上流側と下流側で比較したところ、以下のとおりであった。なお、この診断法においては、AOD値が400%以上ならば、河川で魚類の生育に支障がない通常の河川水であるとされている。

(1) 11月調査

- 11月の調査ではAOD値が荒川上流で600%、荒川下流で520%であった。
- 測定日当日～1週間前に降雨はなかった。荒川の流量は、0.46m³/s（上流側）で、放流量は0.0009m³/sであったため、流量比は511倍であった。

(2) 2月調査

- 2月の調査ではAOD値が荒川上流で410%、荒川下流で720%であった。
- 測定日当日～1週間前に降雨はなかった。荒川の流量は、0.5m³/s（上流側）で、放流量は0.0006m³/sであったため、流量比は833倍であった。

(3) バイオモニタリング試験の総括

- H28年度下期は、すべての測定時期でAOD値が400%以上であった。これらのことから、放流水の魚毒性は荒川の生態系に影響を及ぼさないレベルであったと考えられる。



図 2-63 バイオモニタリング（AOD試験）位置図

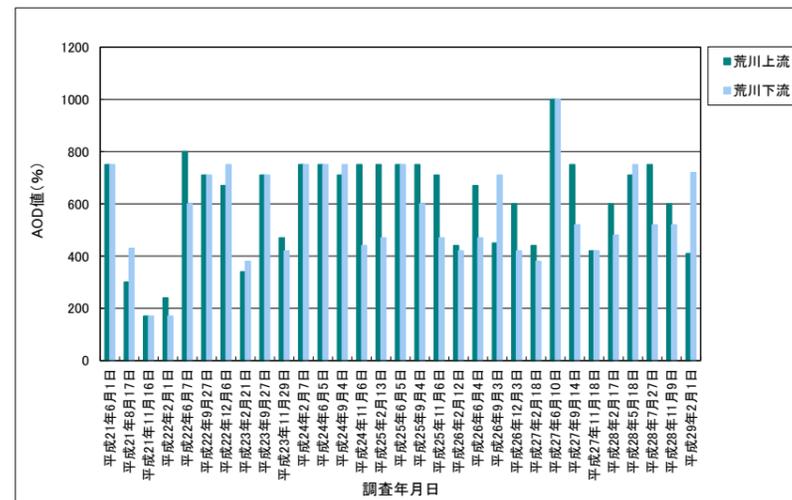


図 2-64 バイオモニタリング（AOD試験）結果図

2.4 環境モニタリングの評価（総括）

平成28年度下期においては、後述するような課題を残すものの、処分場敷地境界における硫化水素濃度、処分場下流側地下水の水質は法令に規定される規制基準等を満たしており、また、有害物質の拡散による大気汚染、放流水の影響による放流先公共用水域の水質悪化や浸透水から地下水への拡散は認められなかった。よって、本調査期間においては、処分場から発生するガス及び処分場の浸透水等に起因する周辺生活環境への影響はきわめて小さいものと判断される。

処分場の環境モニタリングの結果から、課題は次のとおりである。

- 処分場内（埋立区域内）の観測井戸では、地中温度が周辺（対照地点をLoc.1aとした場合）よりも13℃程度高い地点、浸透水では、1,4-ジオキサン、BOD、砒素が廃棄物処理法に定める地下水等検査項目基準を超える地点、ダイオキシン類、ふっ素及びほう素が地下水環境基準を超える地点があることなど、処分場内はまだ安定した状況に至っていない。
- 1,4-ジオキサンについては、変動はあるものの地下水で検出されていないが、浸透水ではH16-5、H16-13で地下水等検査項目基準を超過していることから、今後も継続したモニタリングからその挙動について注視し、周辺地下水への影響を判断していく必要がある。
- 発生ガス等調査の結果、発生ガス量は、対象期間中、全観測地点で1L/分以下であり、経年変化では概ね減少傾向か横ばい傾向であるものの、一部の観測井戸では最大で0.97L/分（H16-5、H29年1月）、0.83L/分（H16-6、H28年12月）と、他の地点より高い数値を示している。また、メタン濃度はNo.3で高い値を示しており、今後もガスの発生量やメタン濃度の変動に注視する必要がある。

このようなことから、引き続きモニタリングを実施して、処分場の状況及び生活環境への影響を把握し、処分場の状況に応じた適切な対応を図る必要がある。また、処分場の安定化に向け、必要なデータの集積と解析を進め、将来に向けた適切な維持管理となる取組を継続する必要がある。

■ 最終処分場の廃止基準項目等とその経年変化（～平成 29 年 3 月）

3 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

表 3-1 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況


廃止基準項目	処分場において実施している調査	達成状況	廃止基準達成状況
最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。	硫化水素連続調査（24 時間） 処分場敷地境界及び村田第二中学校において硫化水素による悪臭の影響を確認	○	・覆土整形（一部多機能性覆土）を実施。 ・平成 21 年 4 月以降 0.02ppm 以上の硫化水素濃度は測定されていない。
火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。		○	・覆土、ガス抜き管を設置。 ・火災発生なし。
ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。		○	・覆土実施。 ・衛生害虫の異常発生等なし。
地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。 イ) 現に地下水質が基準に適合していないこと ロ) 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること	地下水水質調査（年 4 回） 地下水汚染又はそのおそれを把握するため上流地下水、下流地下水において、鉛、砒素、BOD 等を確認	○	・下流側観測井戸 H26-1a、H26-2 のダイオキシン*を除き地下水等検査項目基準に適合しており、上昇傾向も認められない。 *同族体組成割合から発生源は農薬であると考えられる。
埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が 2 年以上にわたり認められないこと。	発生ガス等調査（月 1 回） 処分場内の発生ガスの状況を把握するため観測井戸における硫化水素濃度、メタン濃度等を確認	△	・一部の観測井戸でガスの発生量の変動が見られる。
埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていない*こと。 *異常な高温になっていないとは、埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏 20℃未満である状態をいう。	地中温度調査（年 4 回） 廃棄物の分解による地中温度変化を把握するため、観測井戸において鉛直方向 1m 毎の温度を確認	△	・周辺の対照地点との差が小さくなっていく傾向にある（H28 年度下期は最大で温度差 13.1℃）。
おおむね 50cm 以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。		○	・50cm 以上の覆土により開口部は閉鎖されている。
現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。		○	・環境モニタリングの結果から生活環境保全上の支障は生じていない。
地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していないと認められないこと。		○	・雨水排水溝を整備
浸透水の水質が次の要件を満たすこと。 ・ 地下水等検査項目：基準に適合 ・ BOD：20mg/L 以下	浸透水水質調査（年 4 回、ダイオキシンは年 2 回） 浸透水の汚染状況を把握するため、処分場内浸透水の砒素、1,4-ジオキサン、BOD 等を確認	×	・砒素、1,4-ジオキサン、BOD が地下水等検査項目基準超過（ほう素、ふっ素が地下水環境基準超過、ダイオキシン類が環境基準超過）

表 3-2 廃棄物処理法における地下水・浸透水基準及び地下水環境基準


項目	廃棄物処理法基準	地下水環境基準
アルキル水銀	不検出	
総水銀	0.0005mg/L 以下	
カドミウム	0.003mg/L 以下	
鉛	0.01mg/L 以下	
六価クロム	0.05mg/L 以下	
砒素	0.01mg/L 以下	
全シアン	不検出	
PCB	不検出	
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	
チウラム	0.006mg/L 以下	
シマジン	0.003mg/L 以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	
セレン	0.01mg/L 以下	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L 以下	
BOD	20mg/L 以下	—
ほう素	—	1mg/L 以下
ふっ素	—	0.8mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	10mg/L 以下
ダイオキシン類	—	1pg-TEQ/L 以下

4 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準項目等の経年変化


4.1 鉛

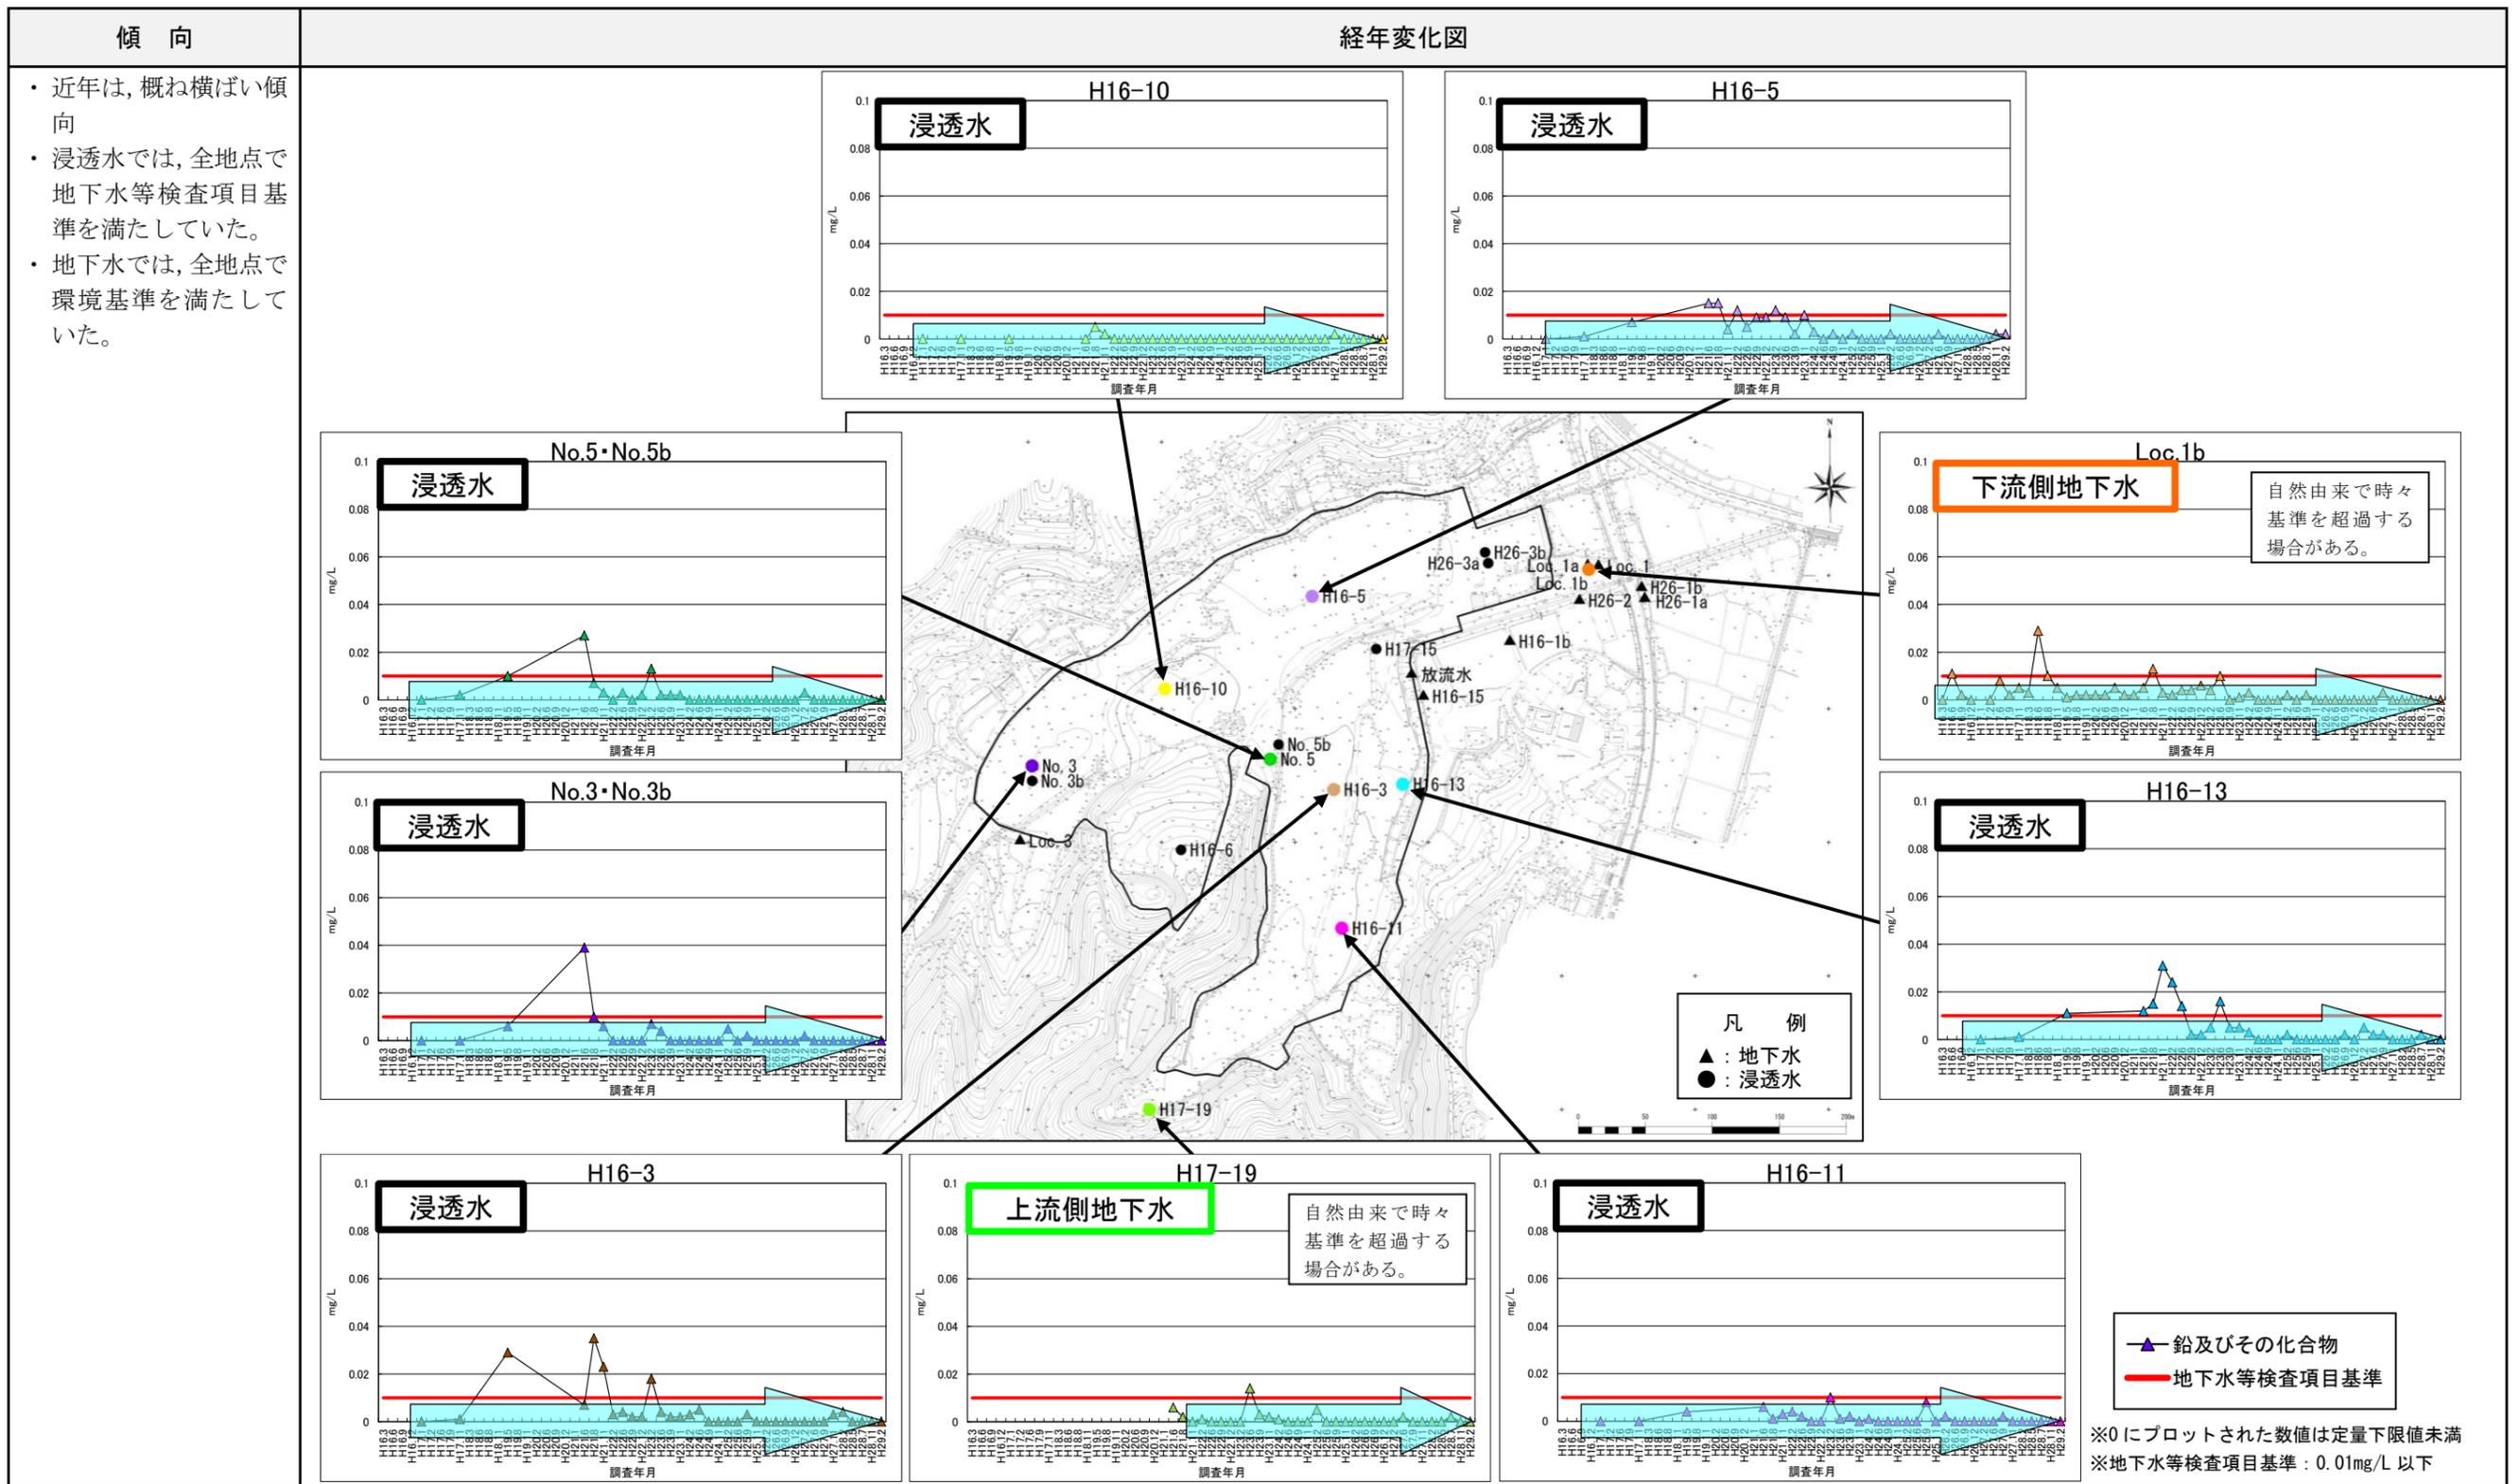


4.2 砒素

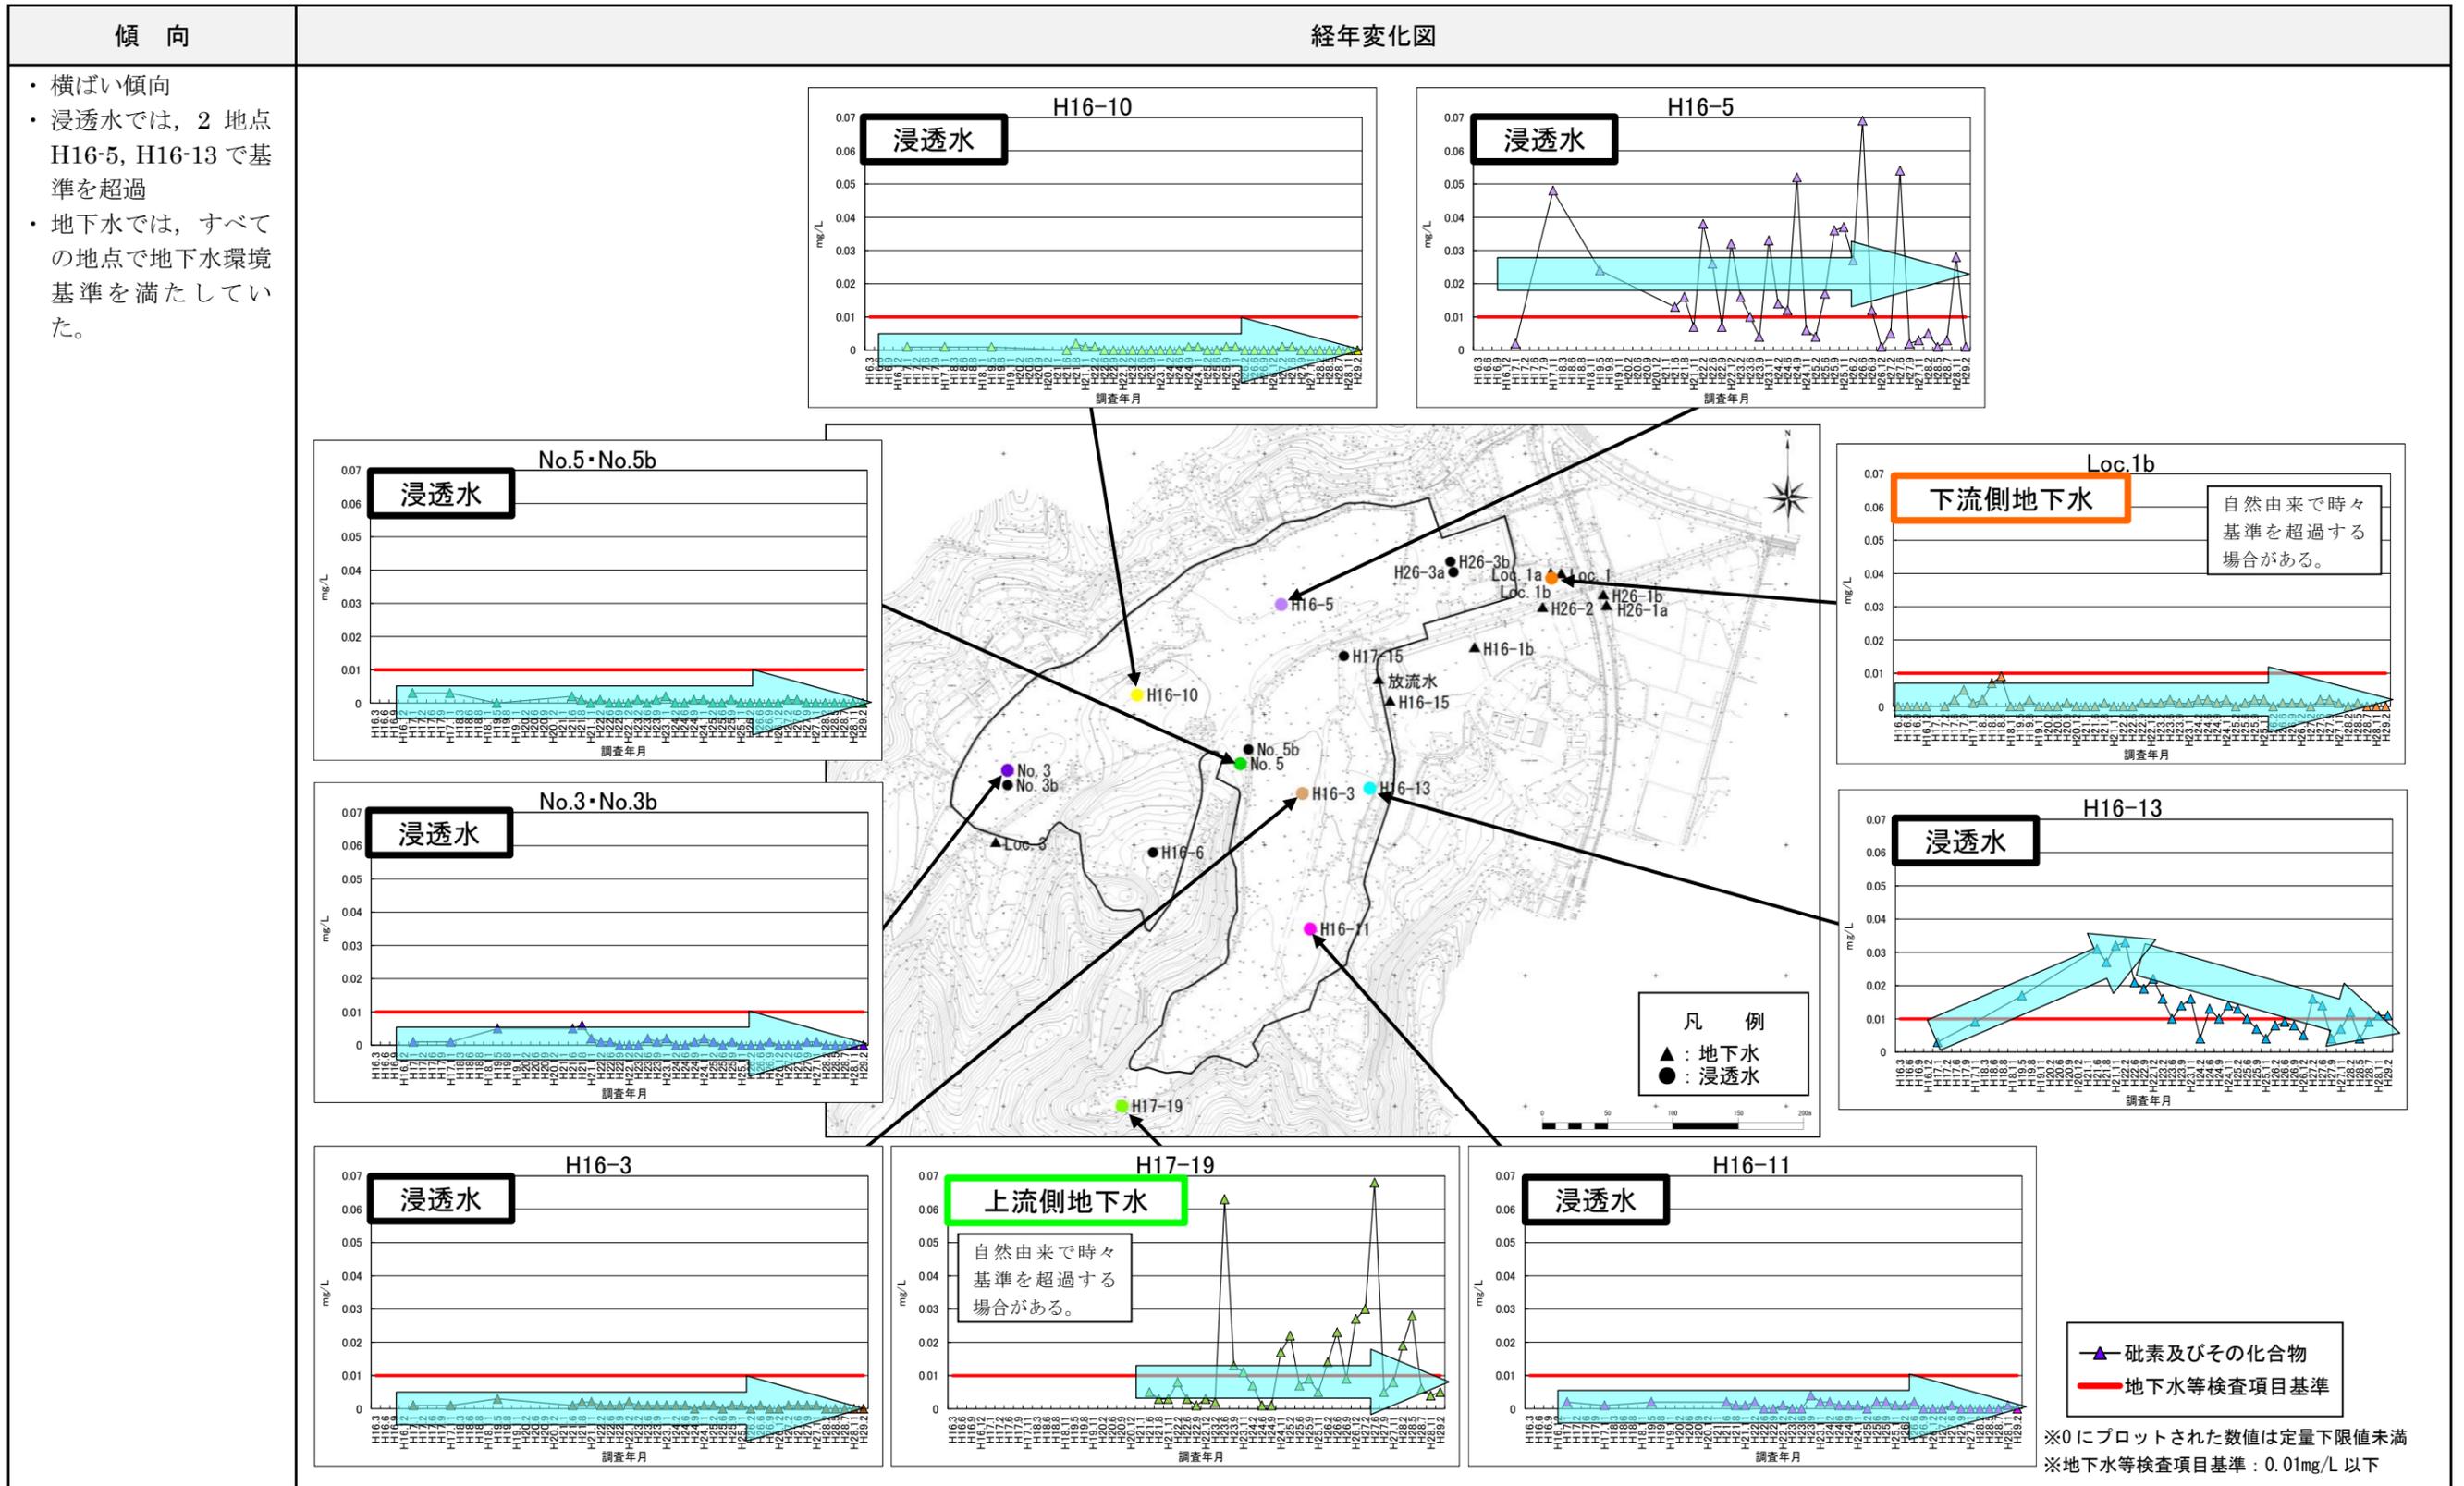


4.3 1,4-ジオキサン

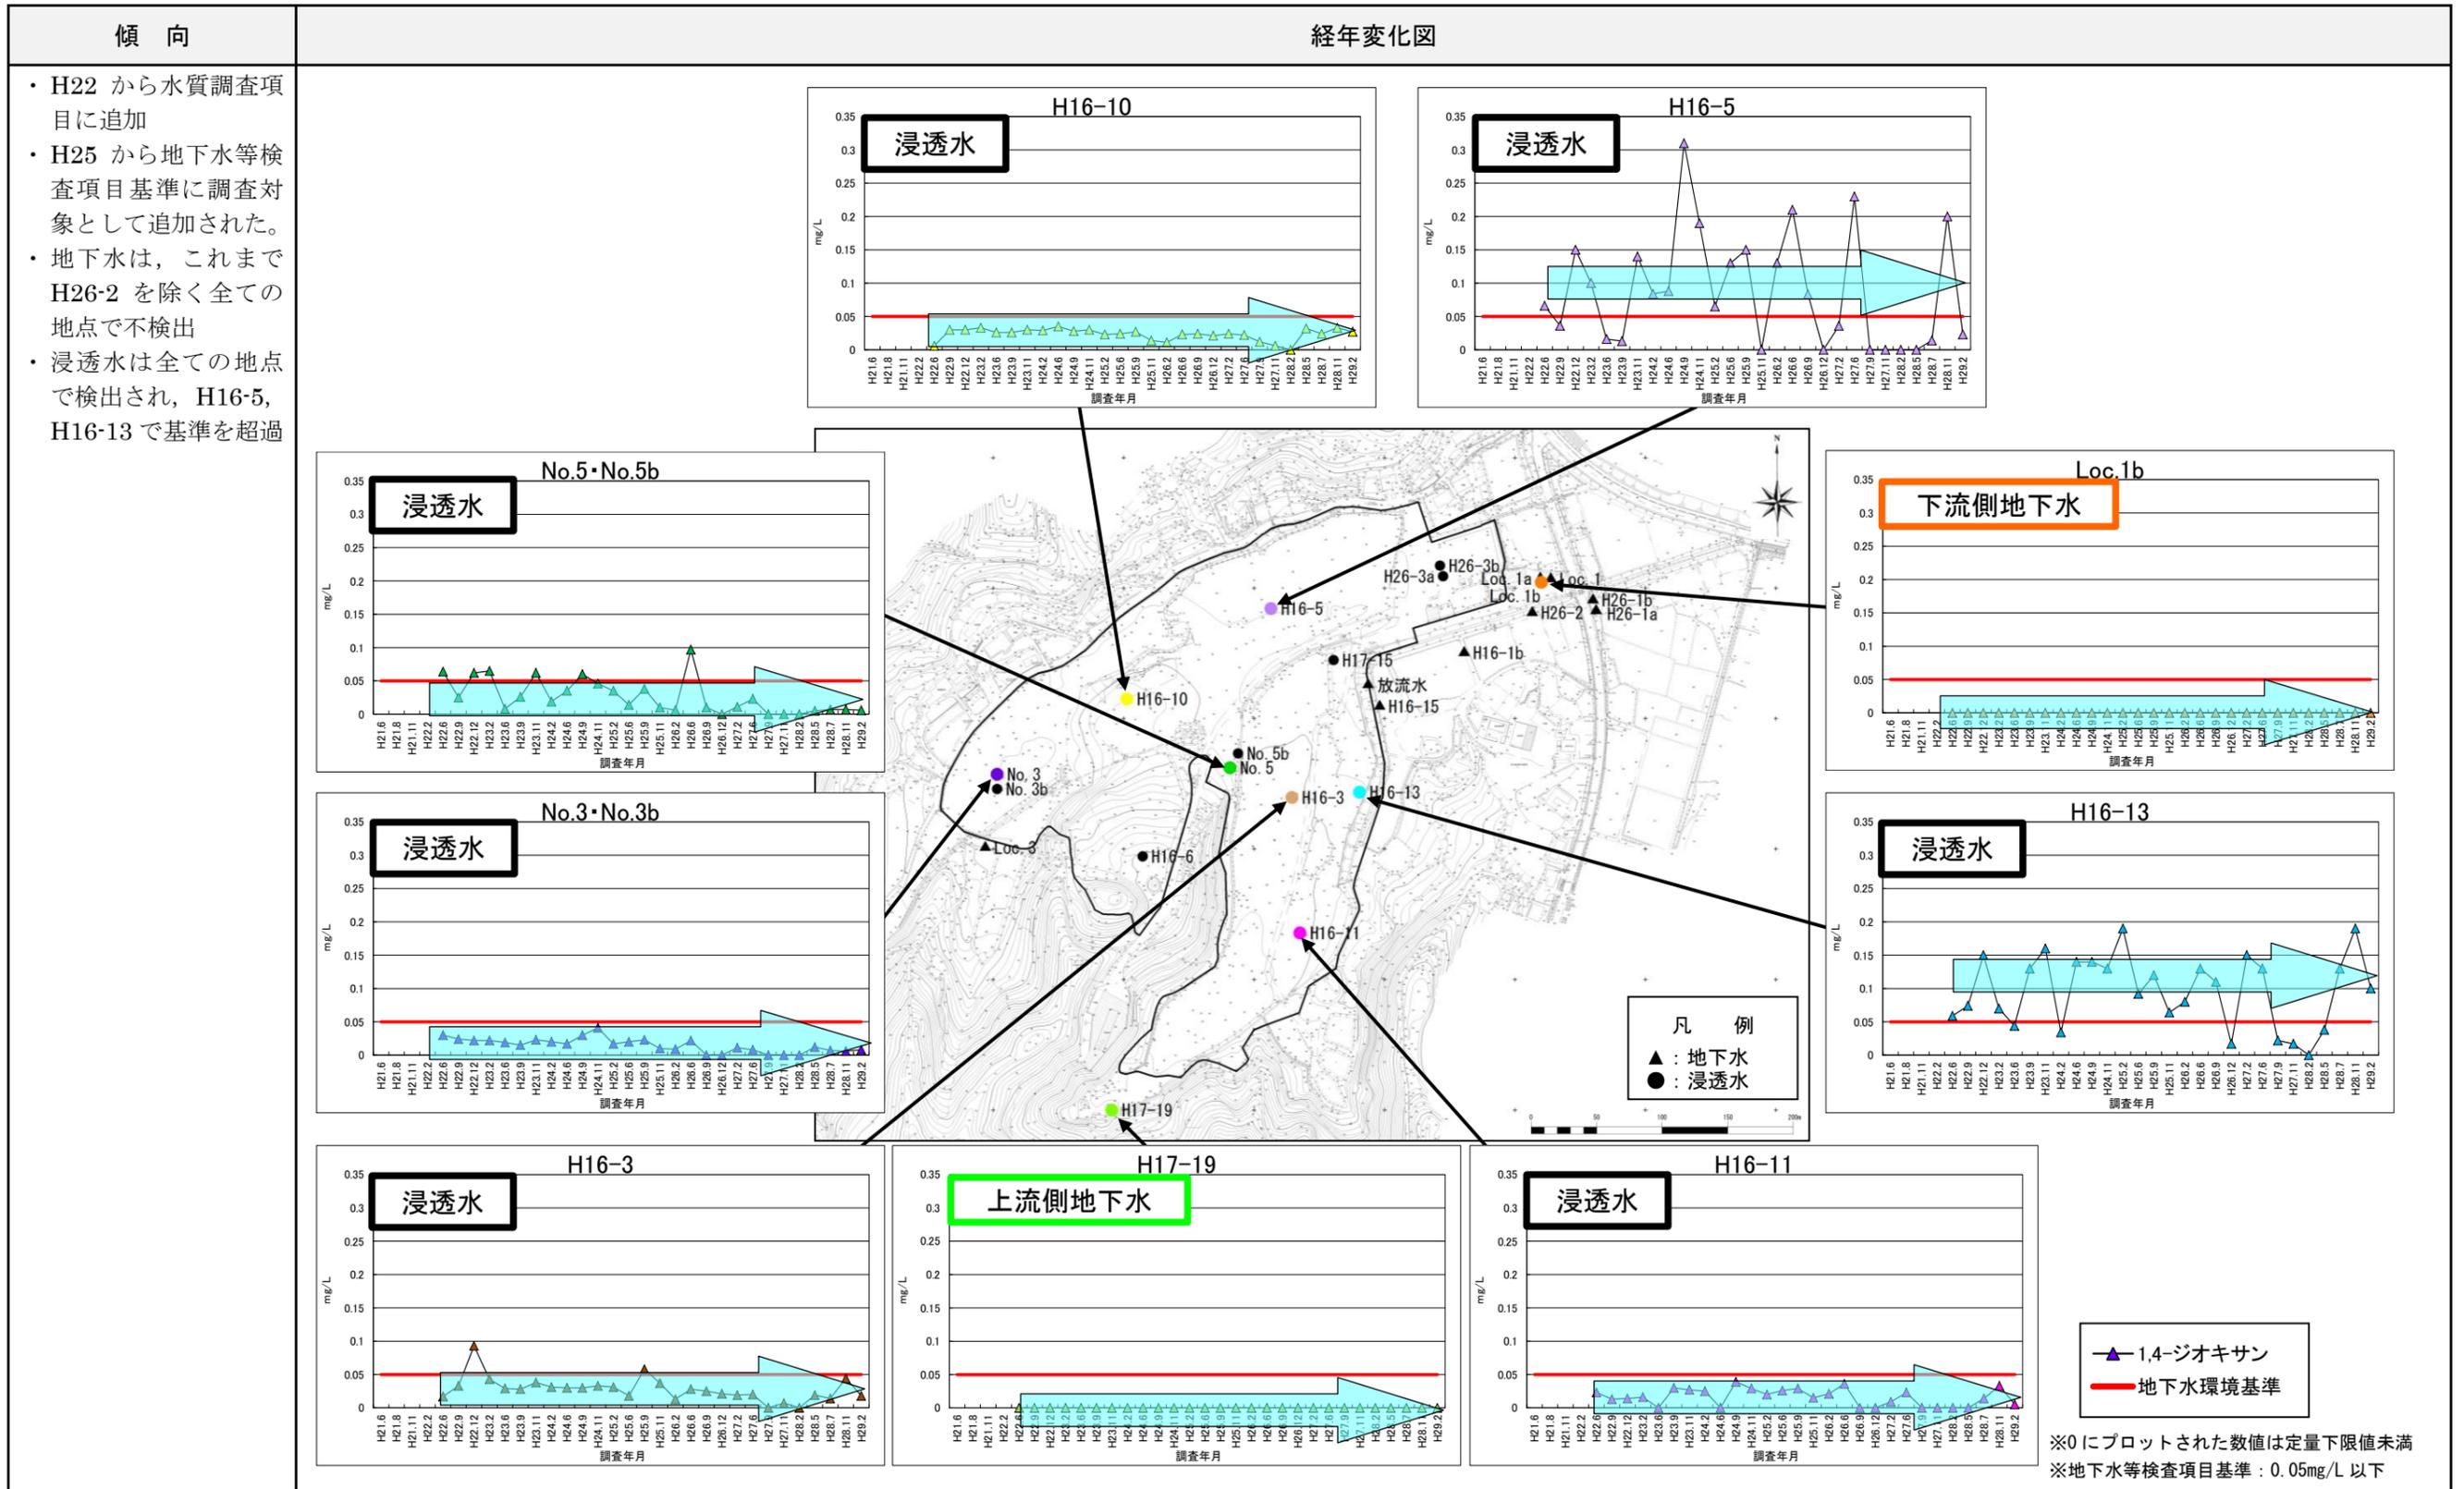


4.4 BOD

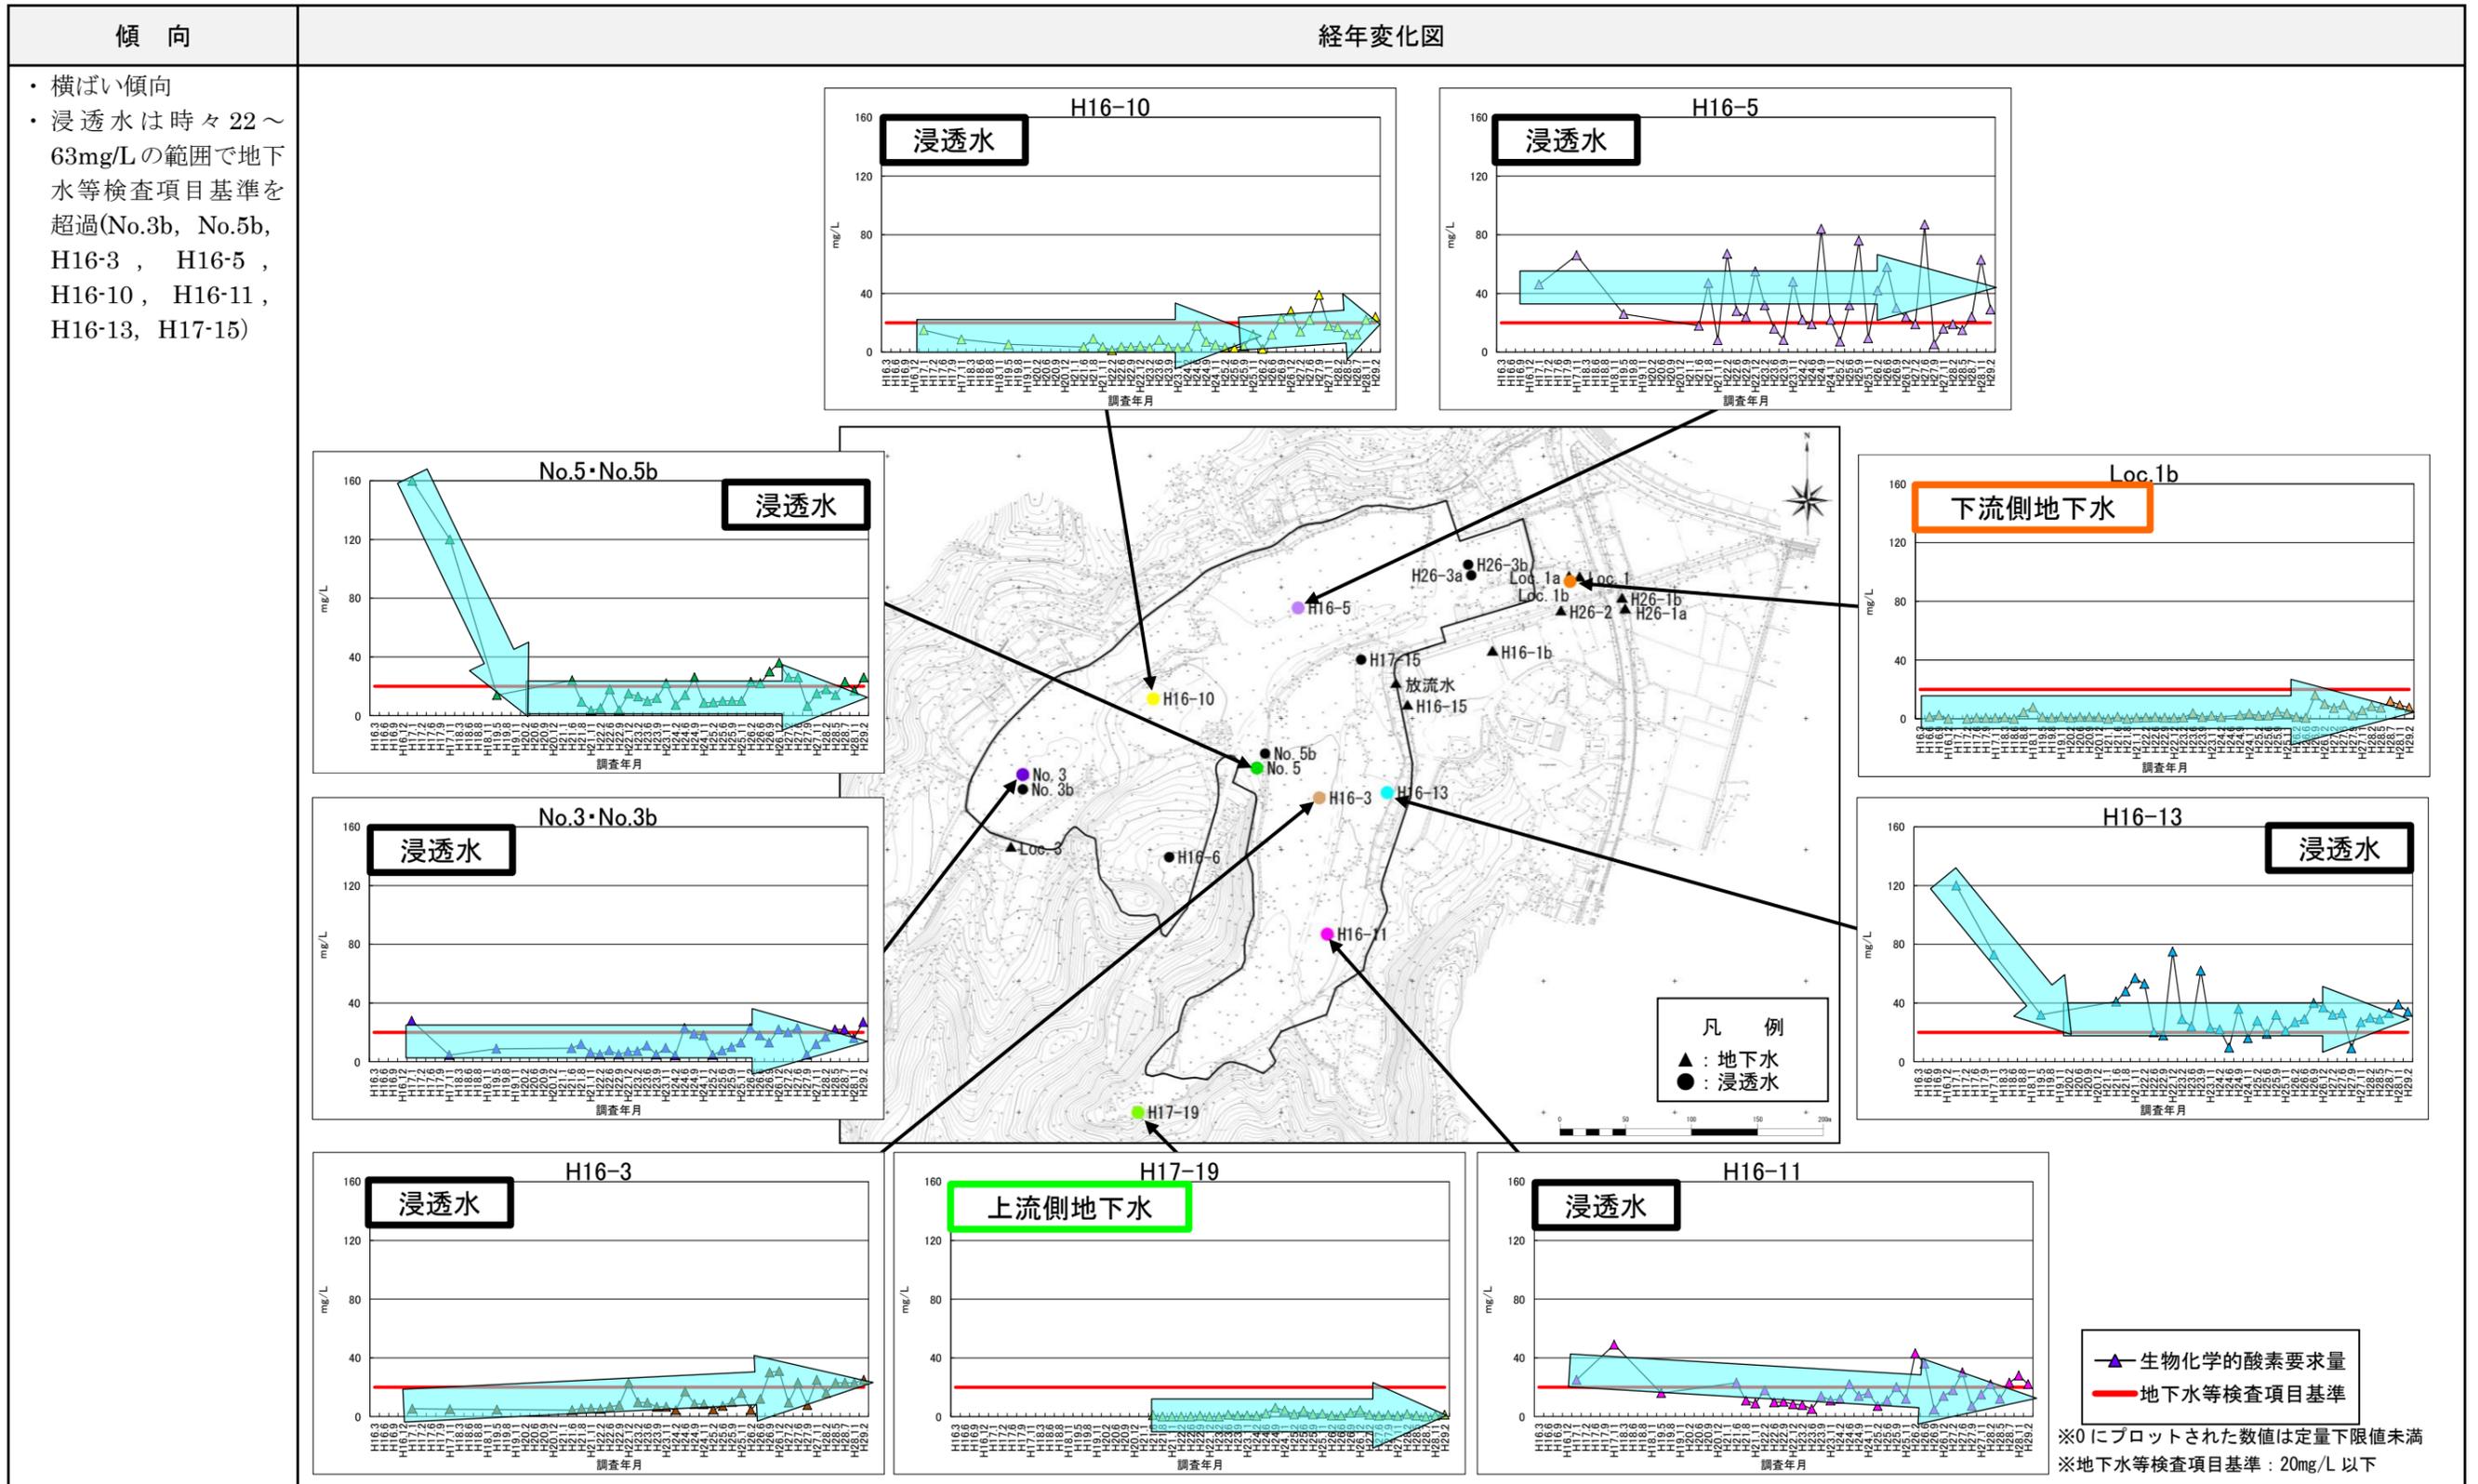


4.5 ほう素

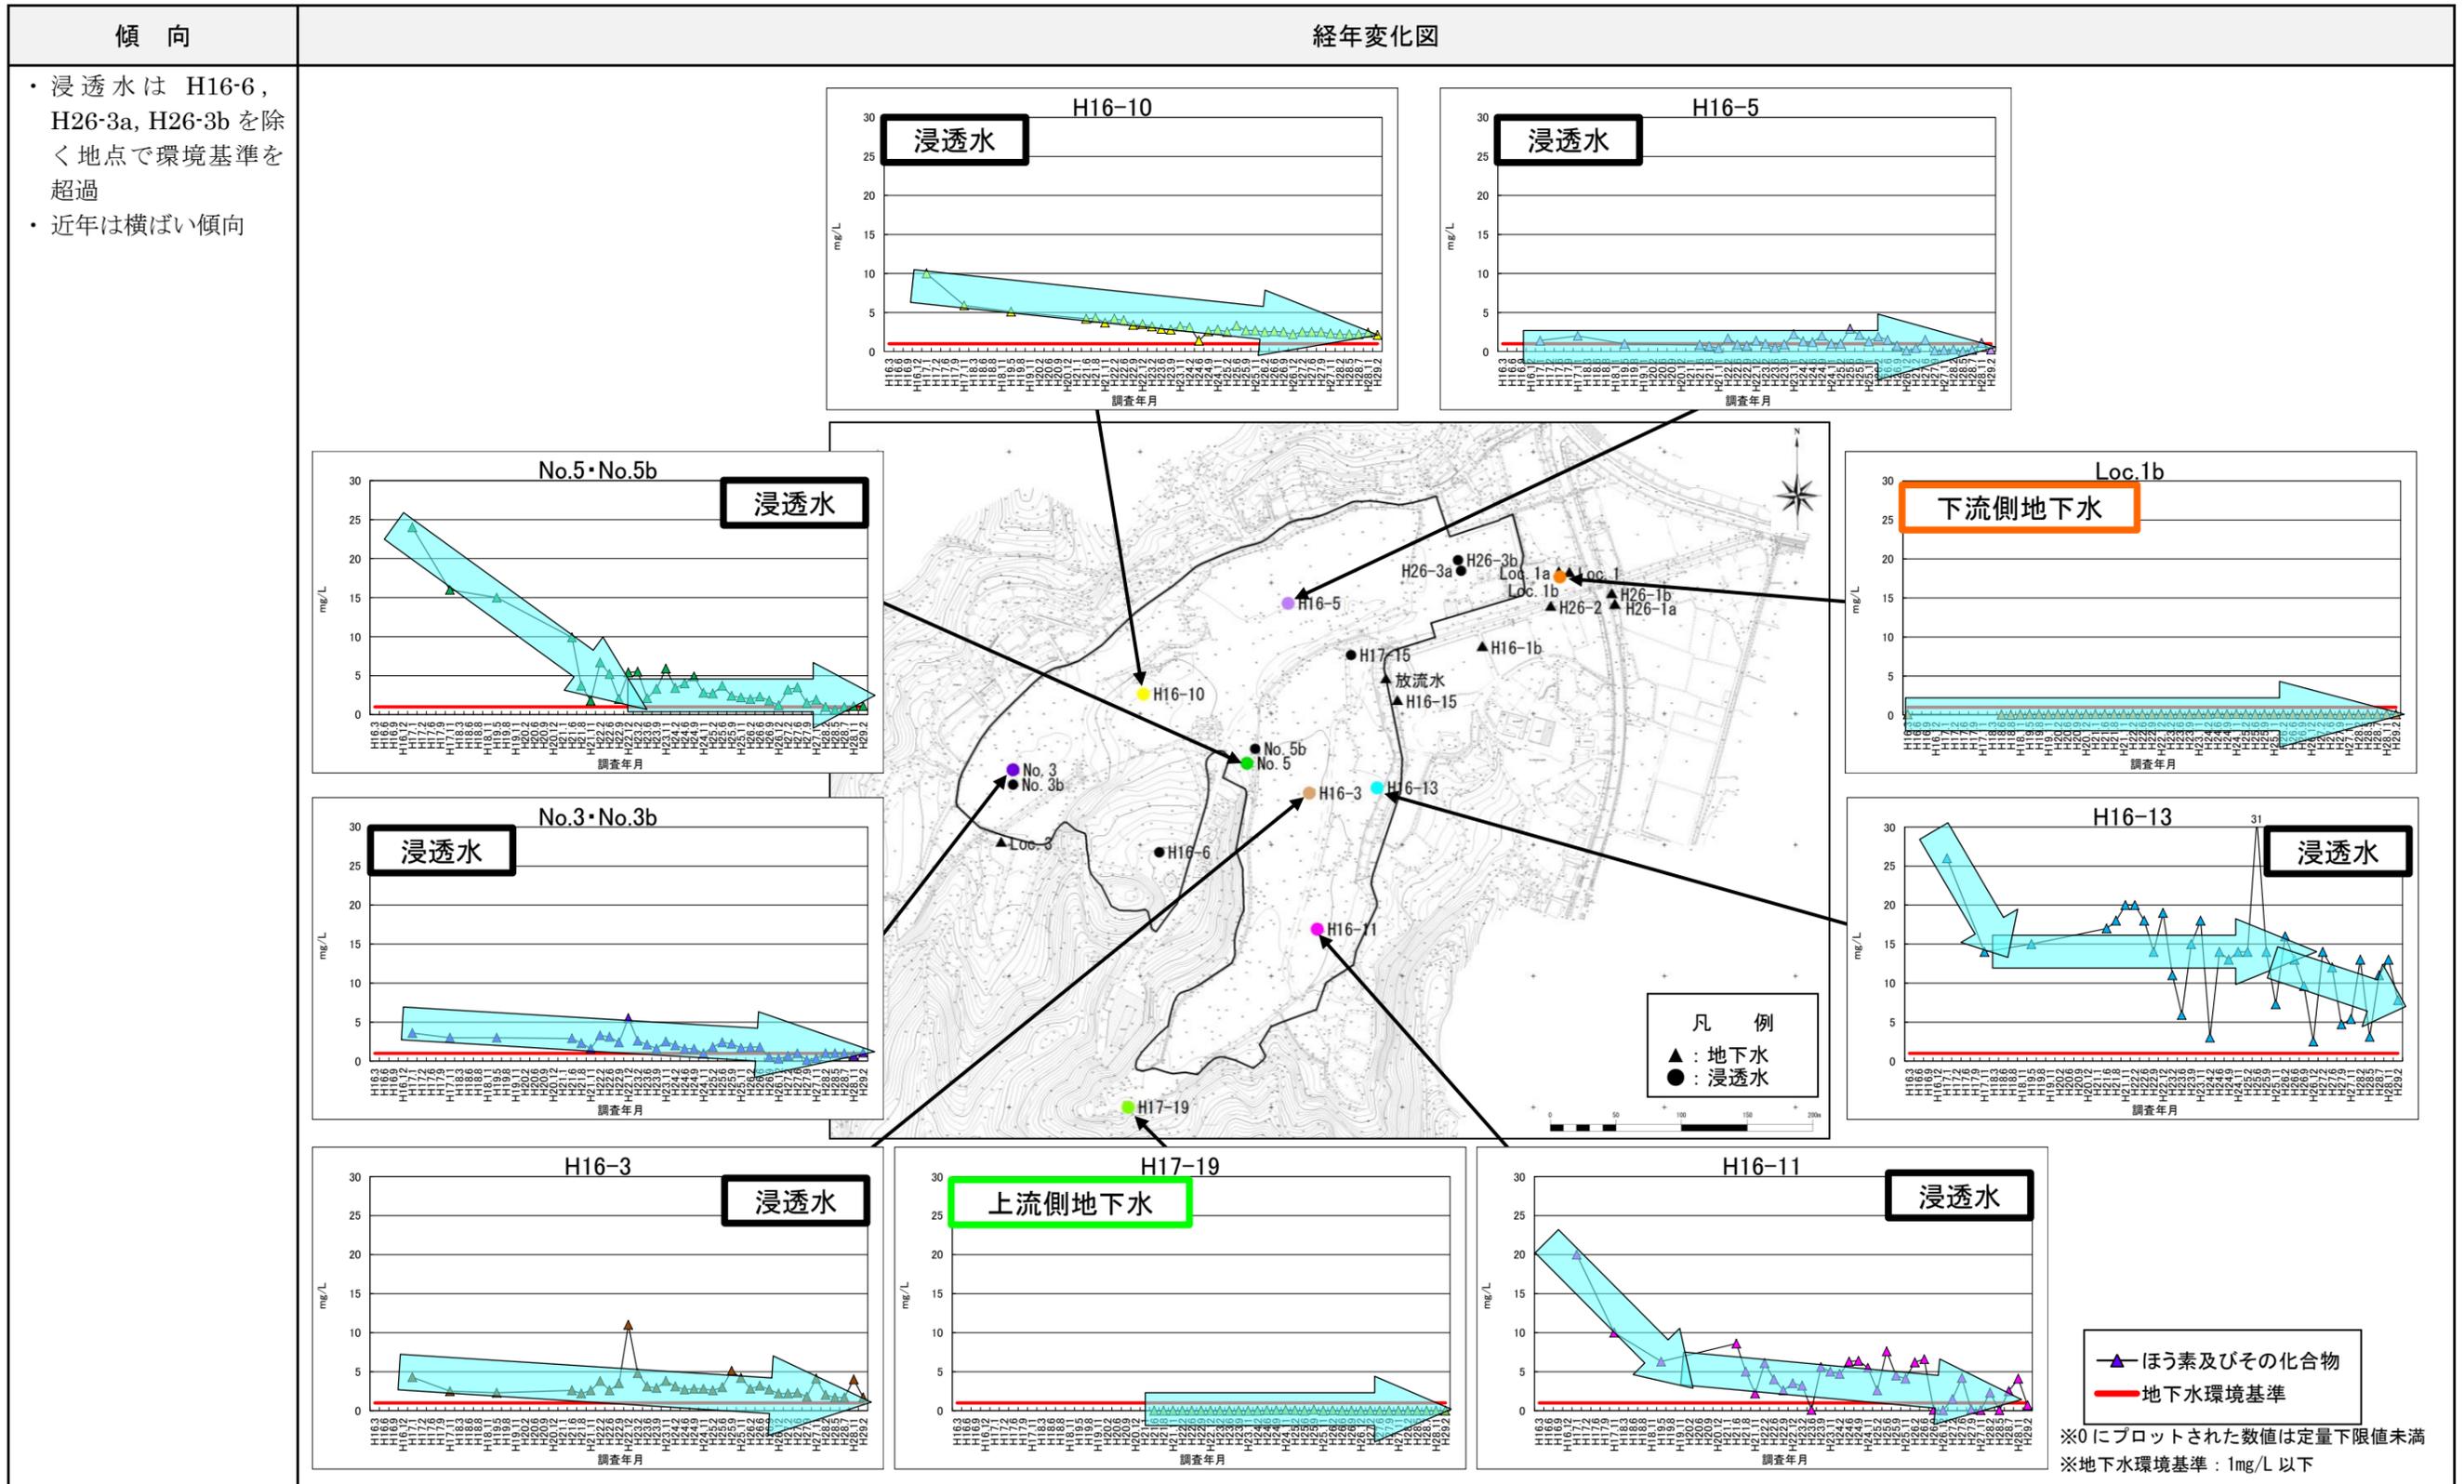


4.6 ふっ素

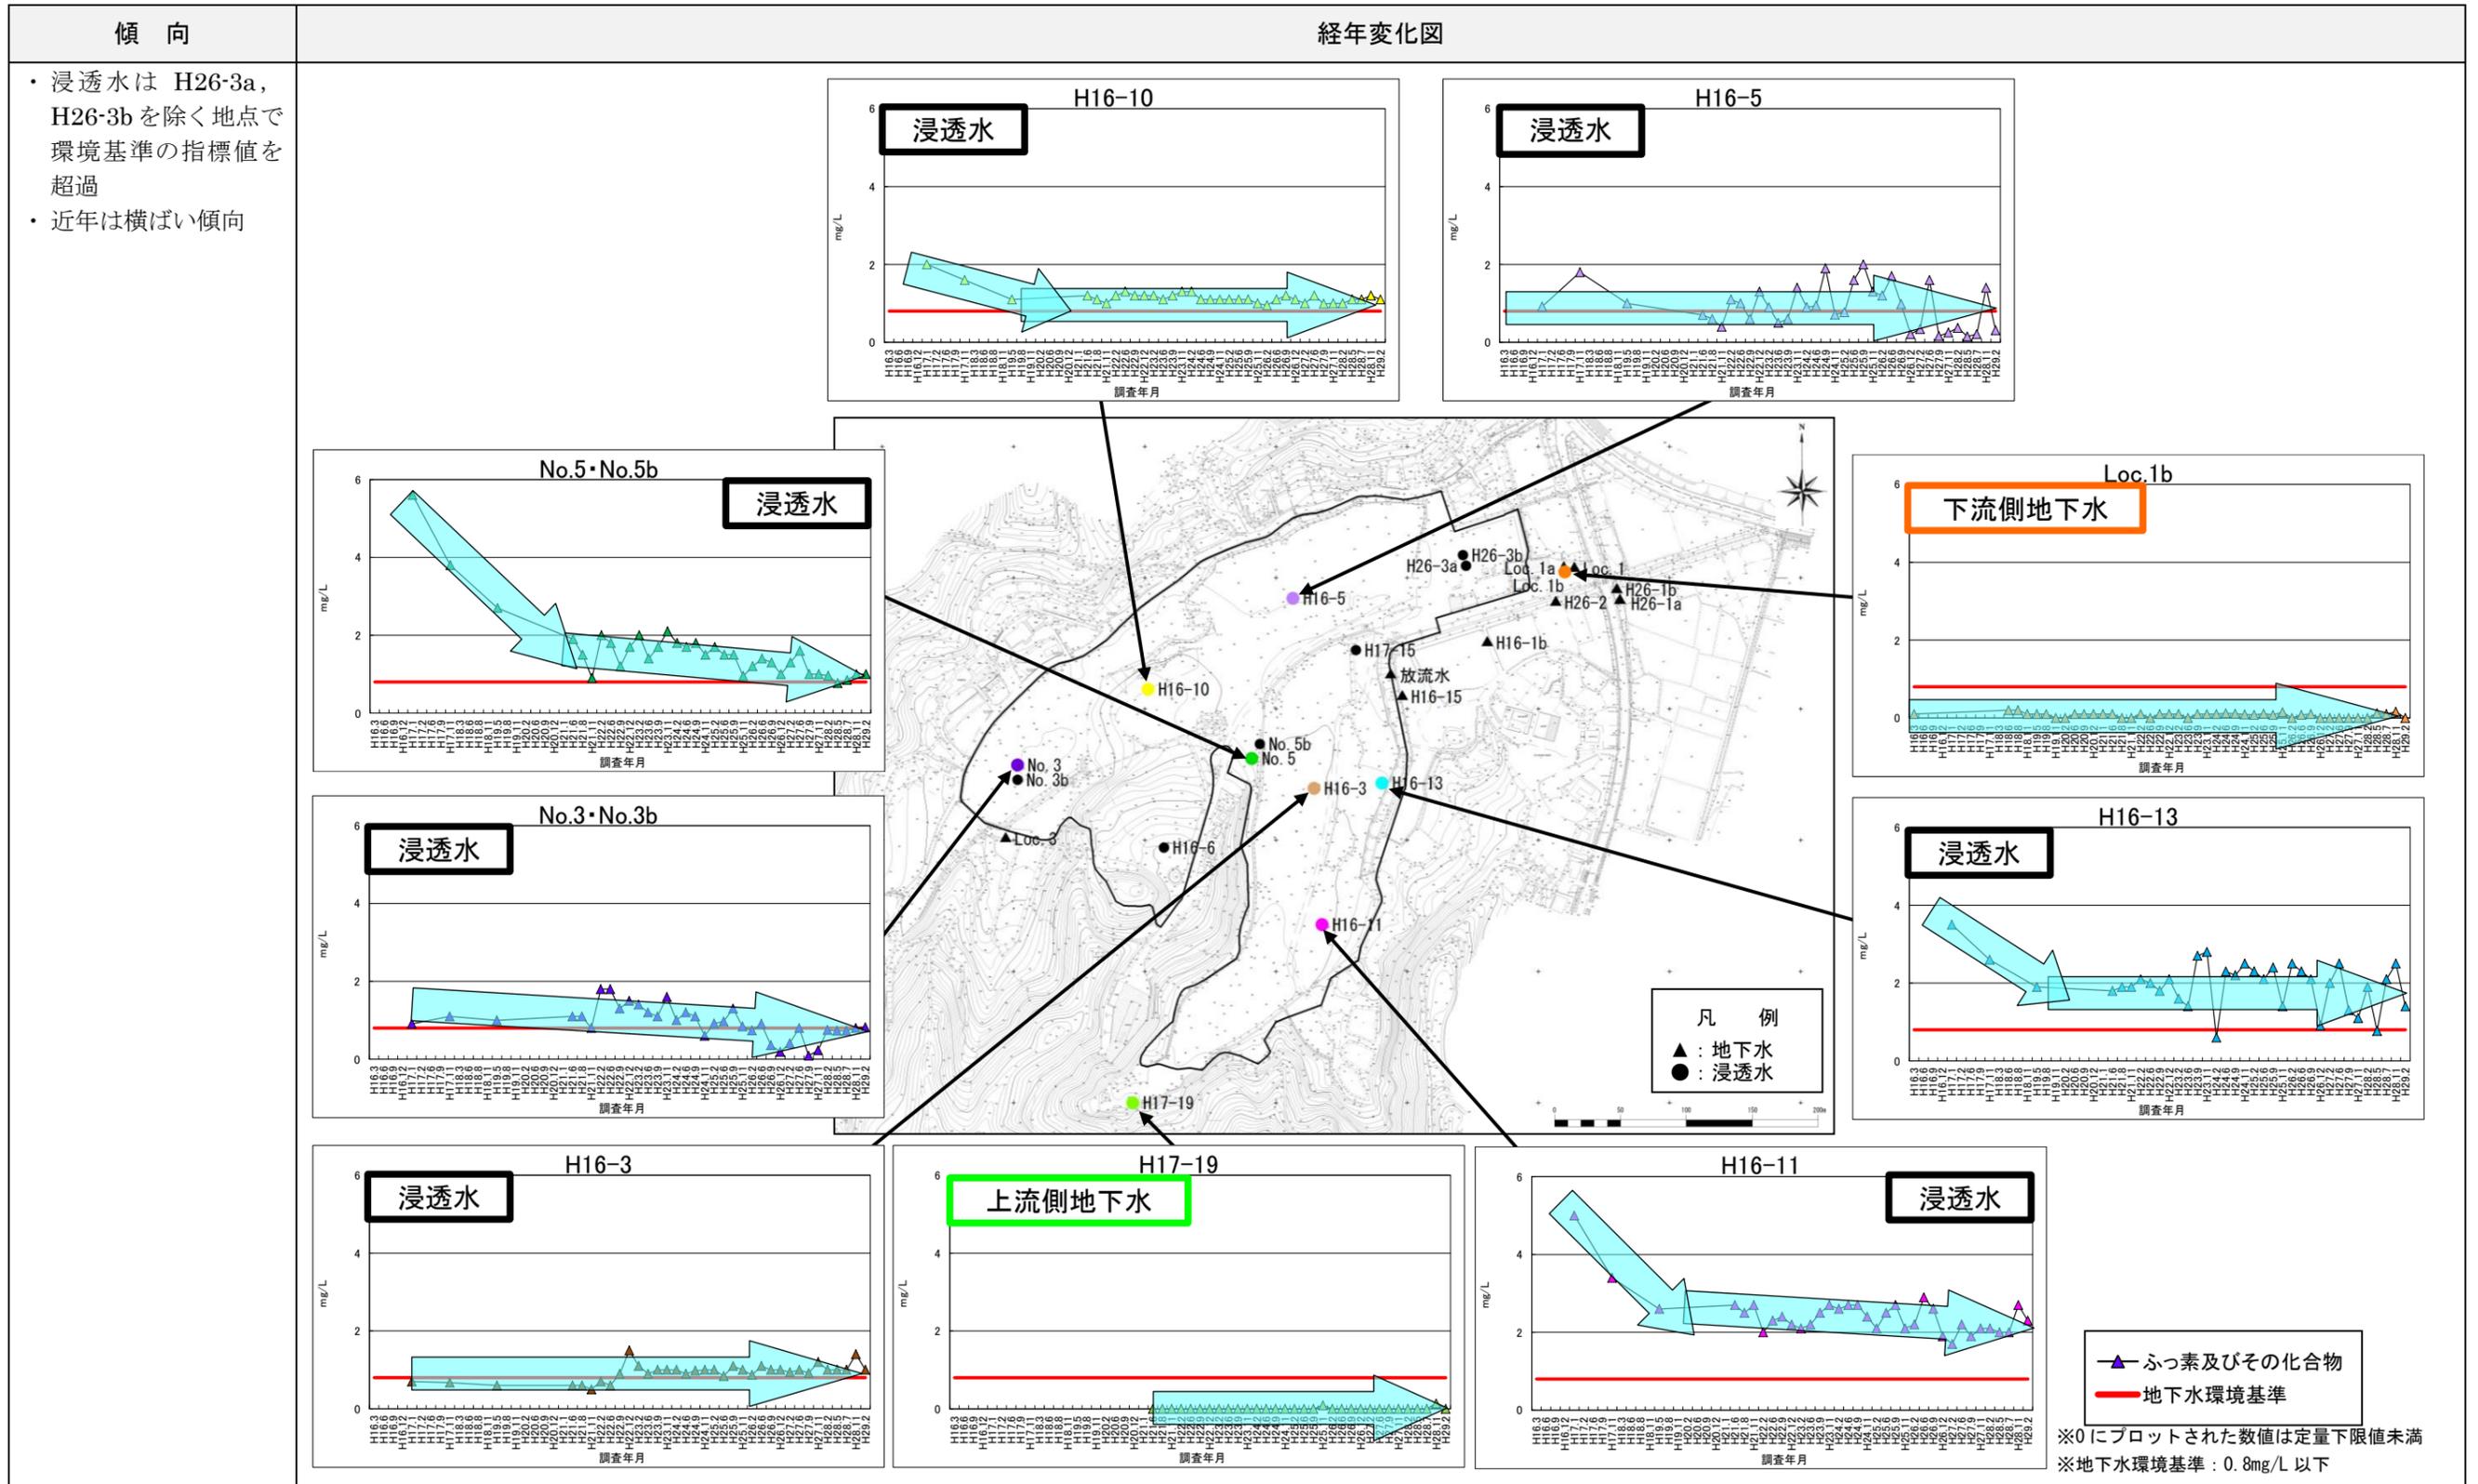


4.7 ダイオキシン類

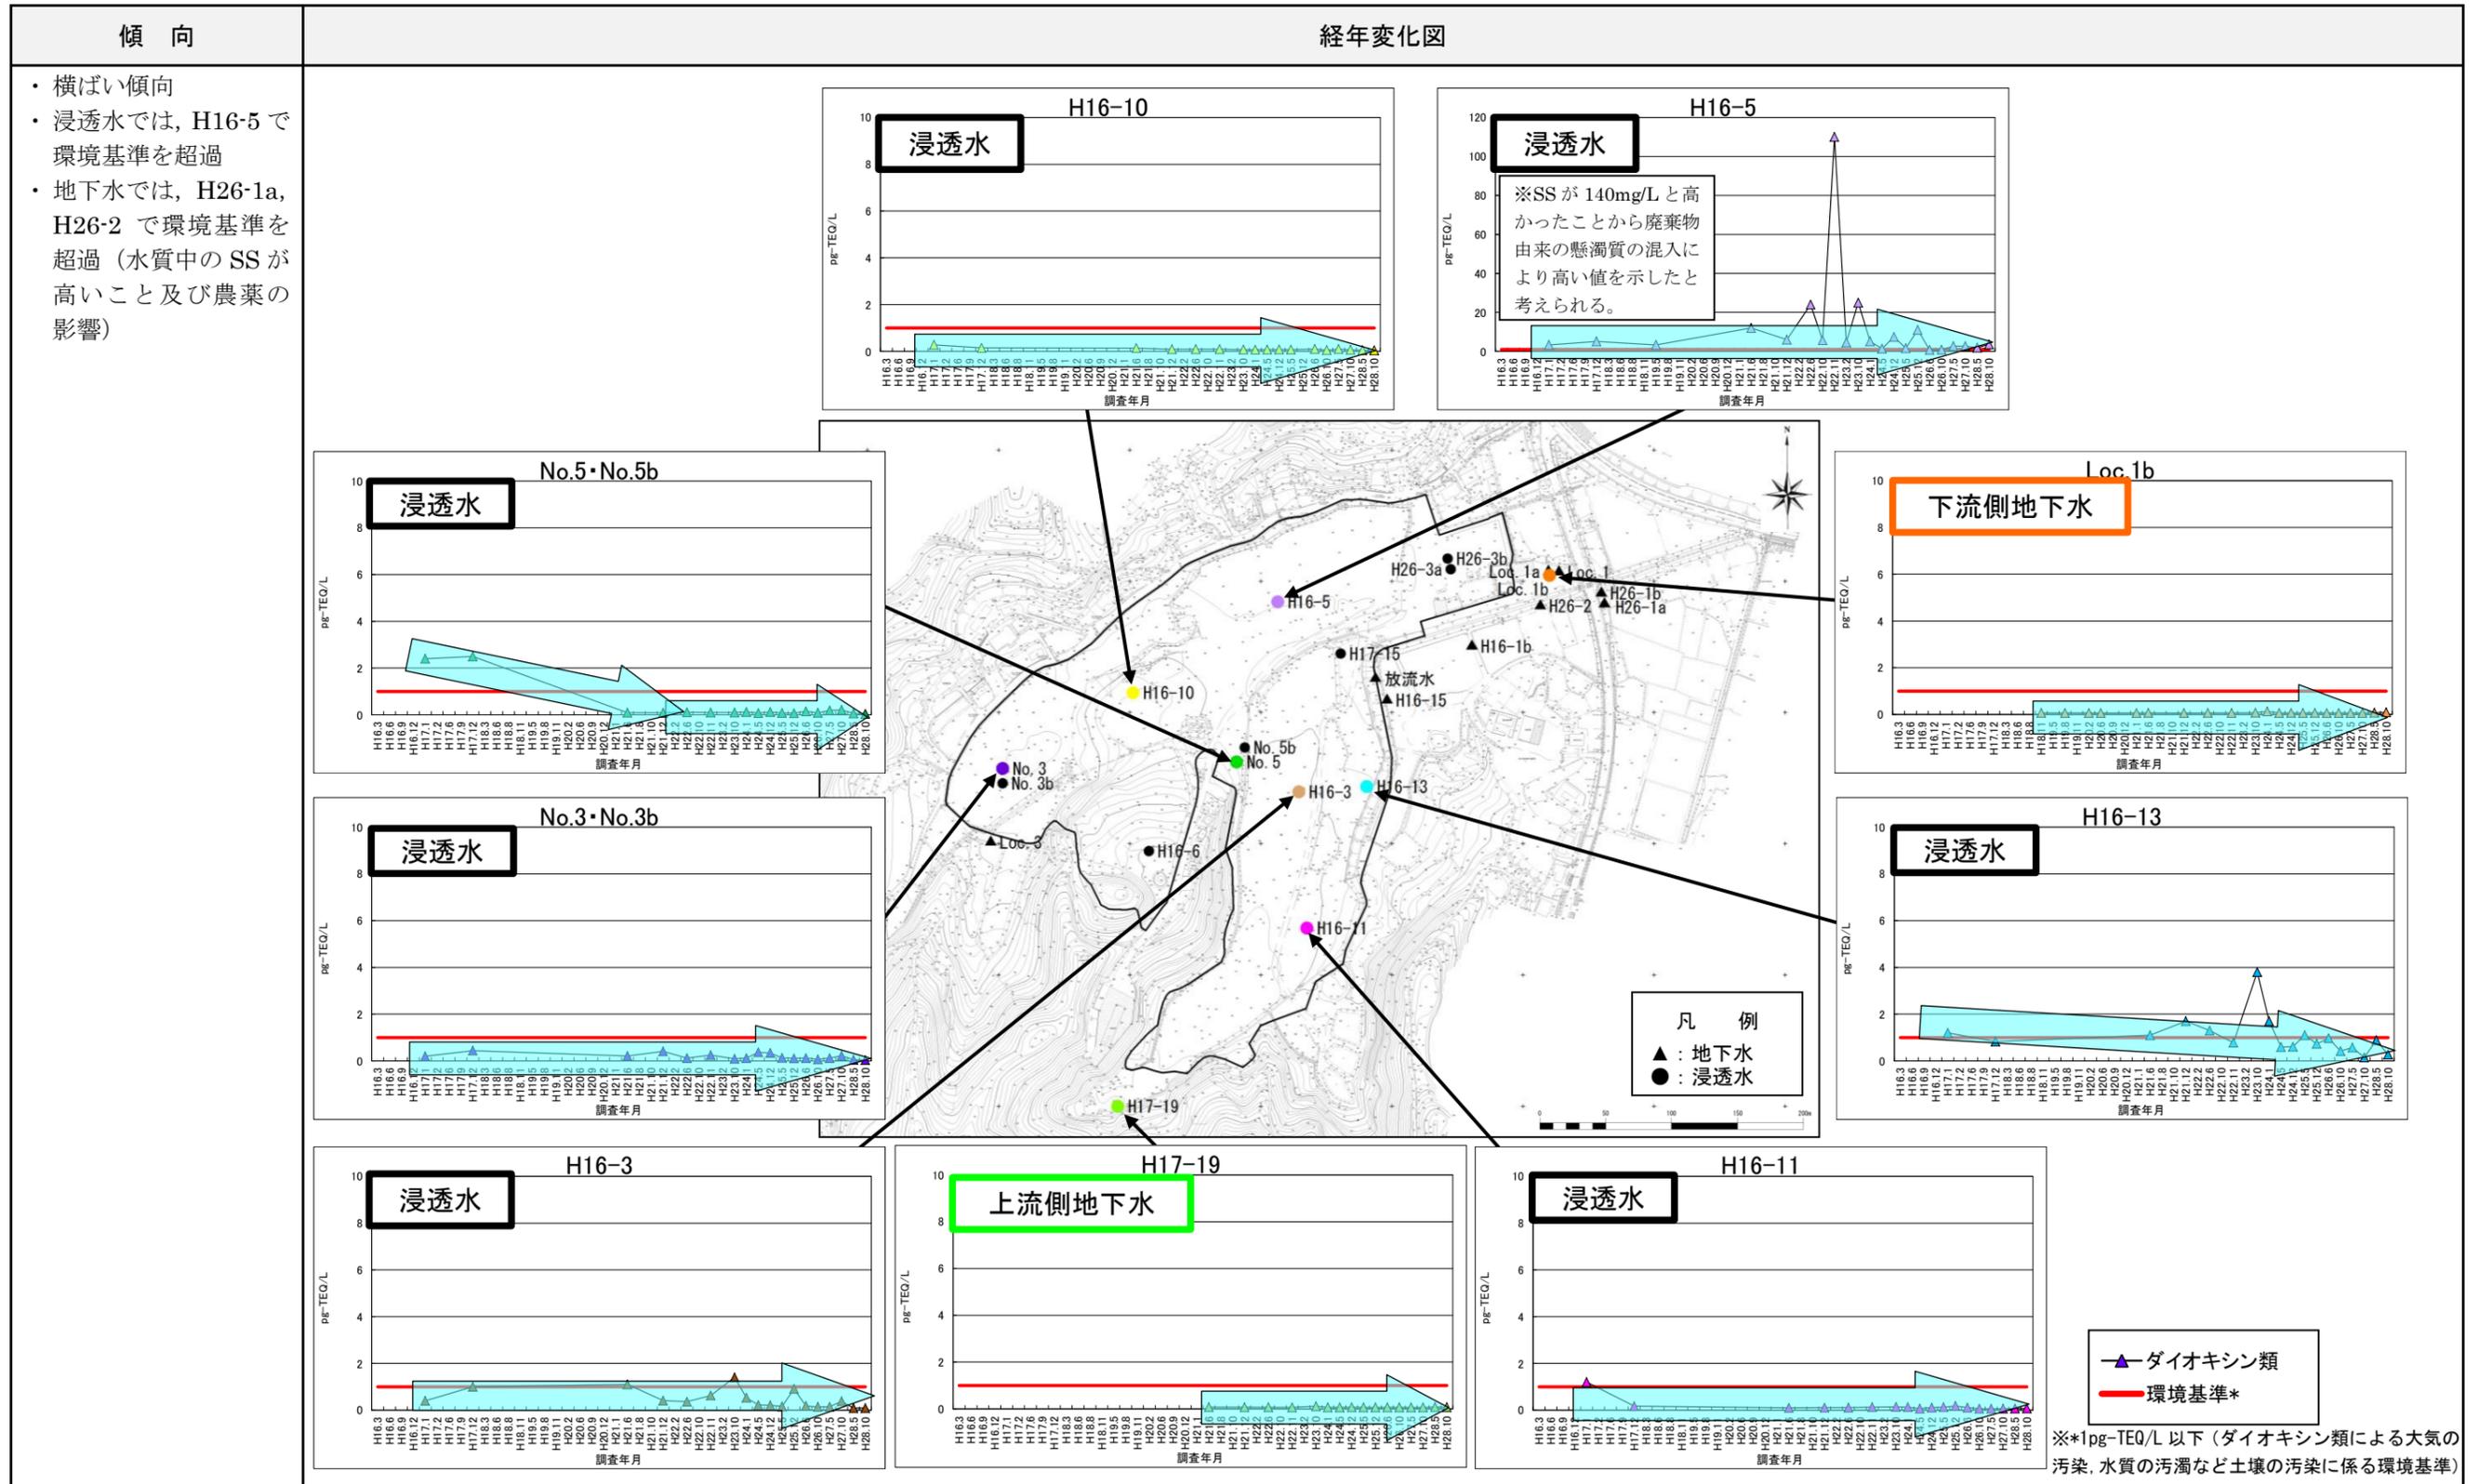


4.8 発生ガス量

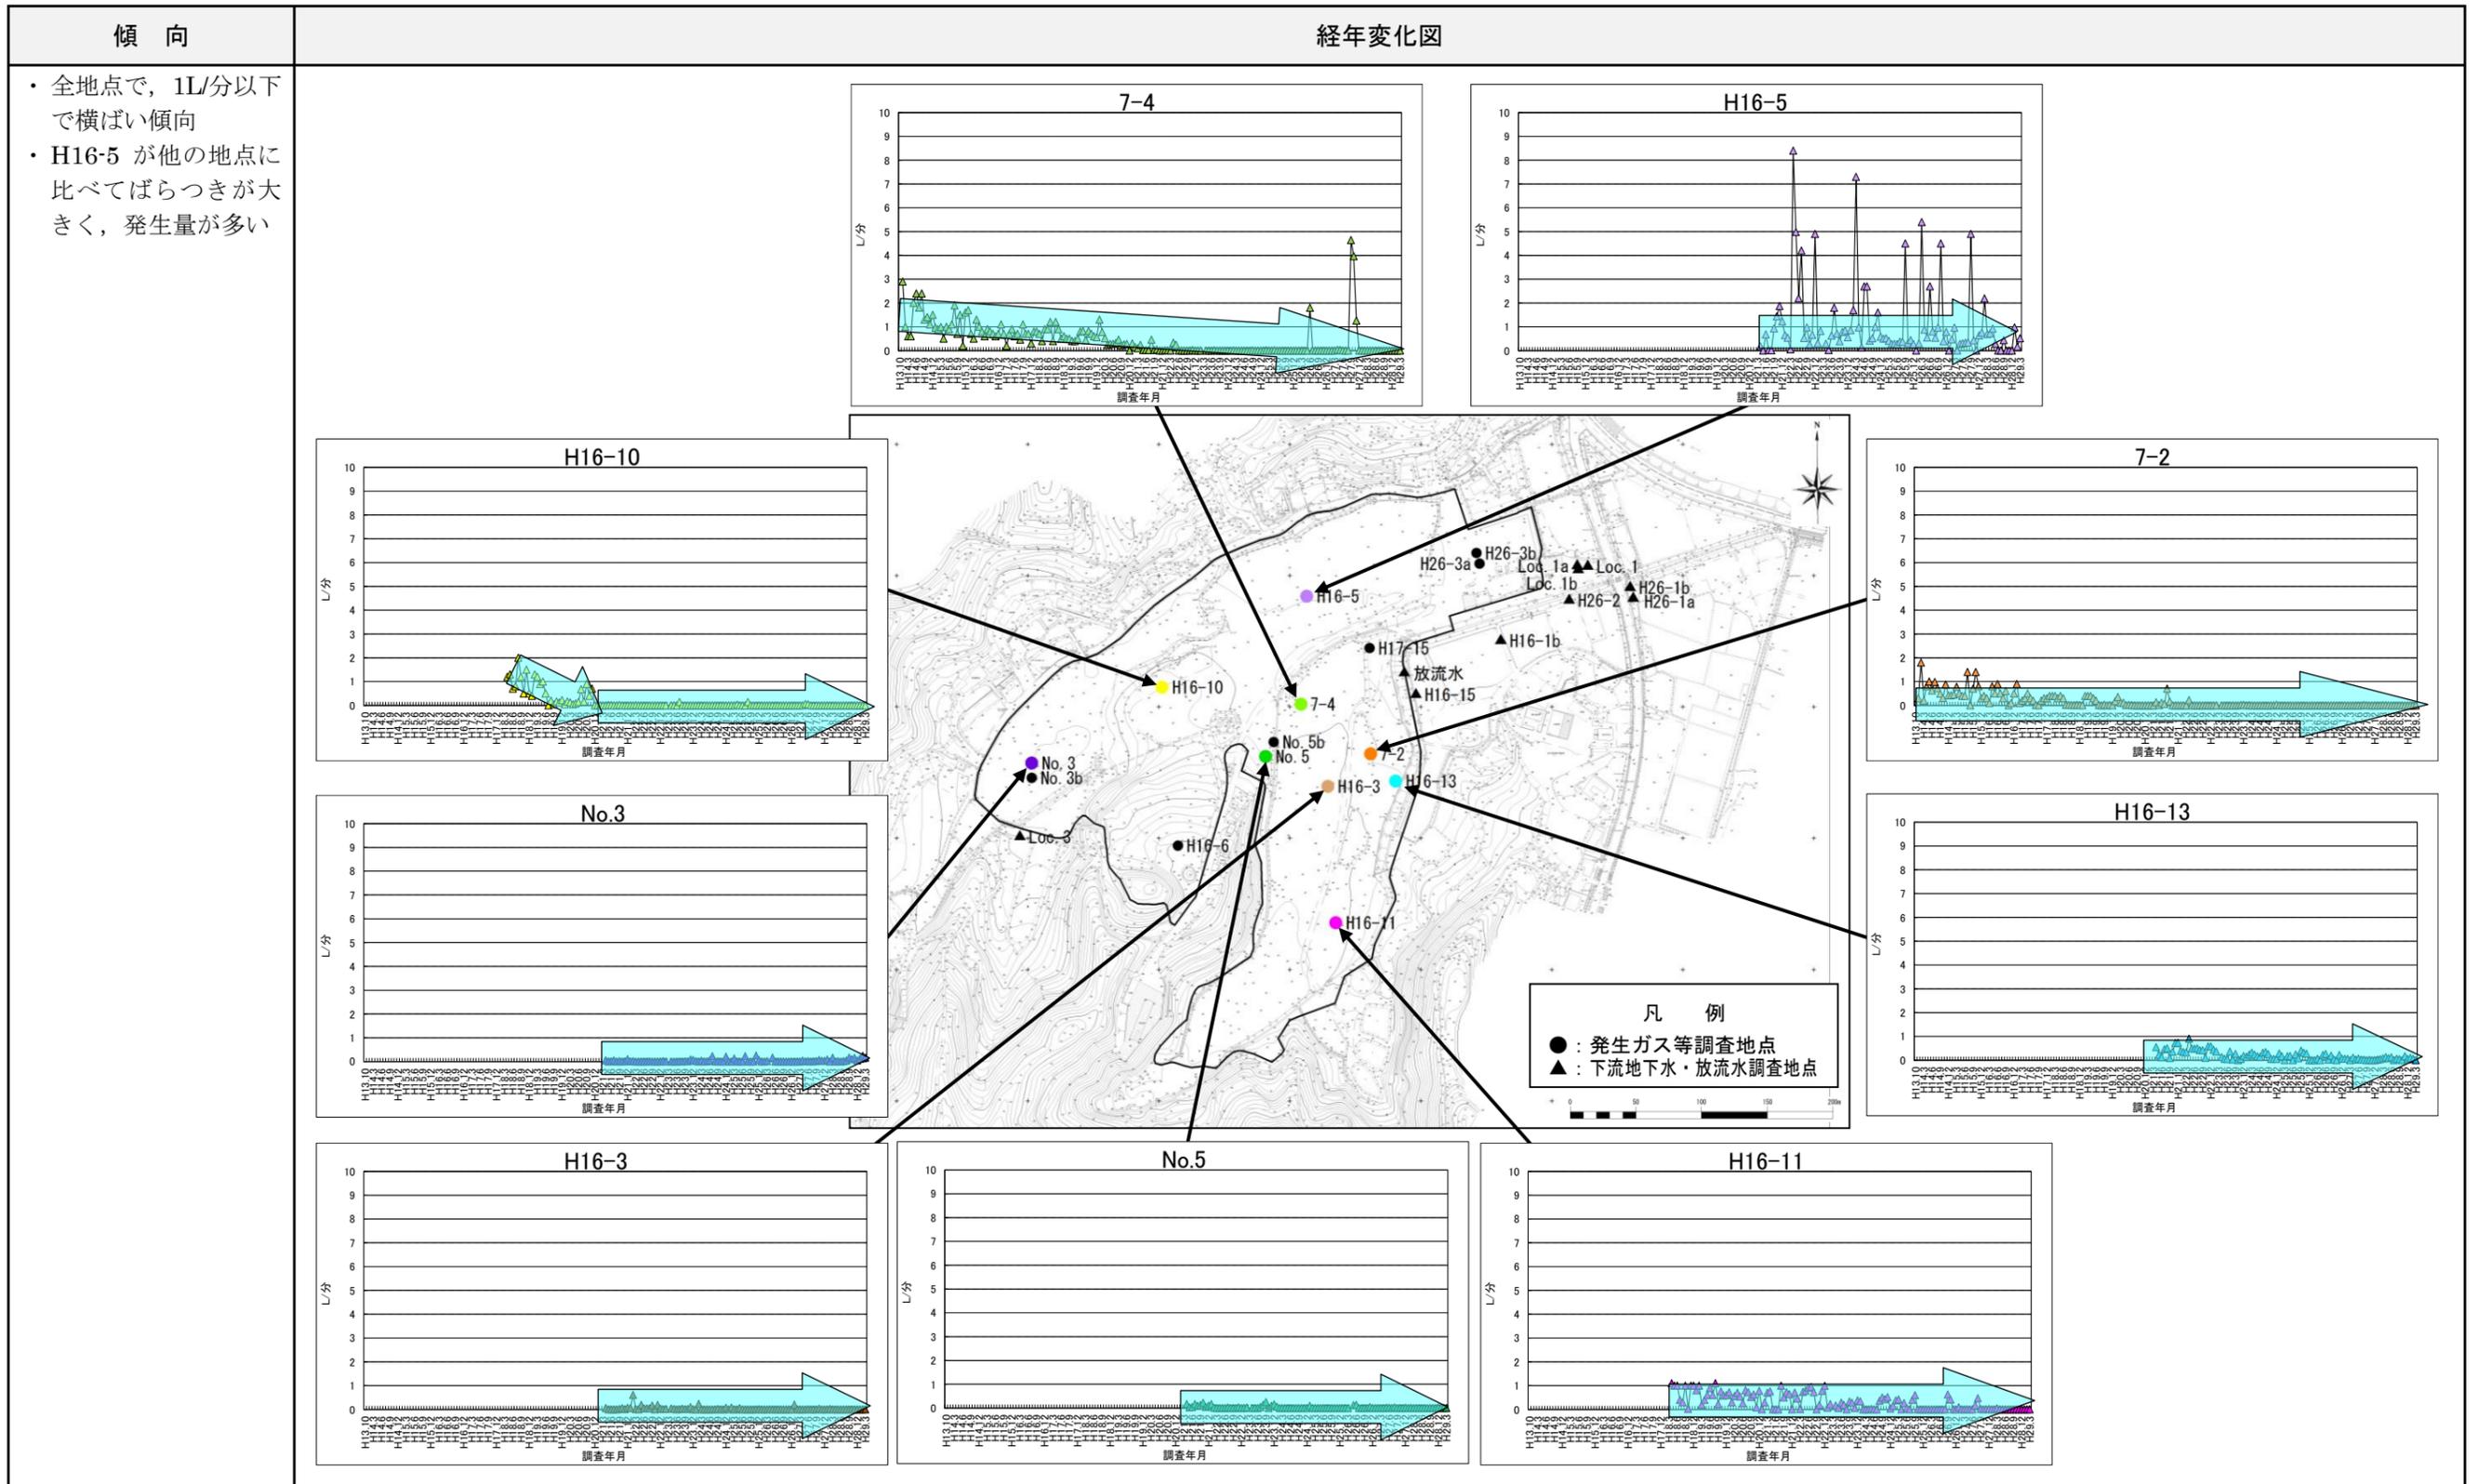

4.9 硫化水素濃度

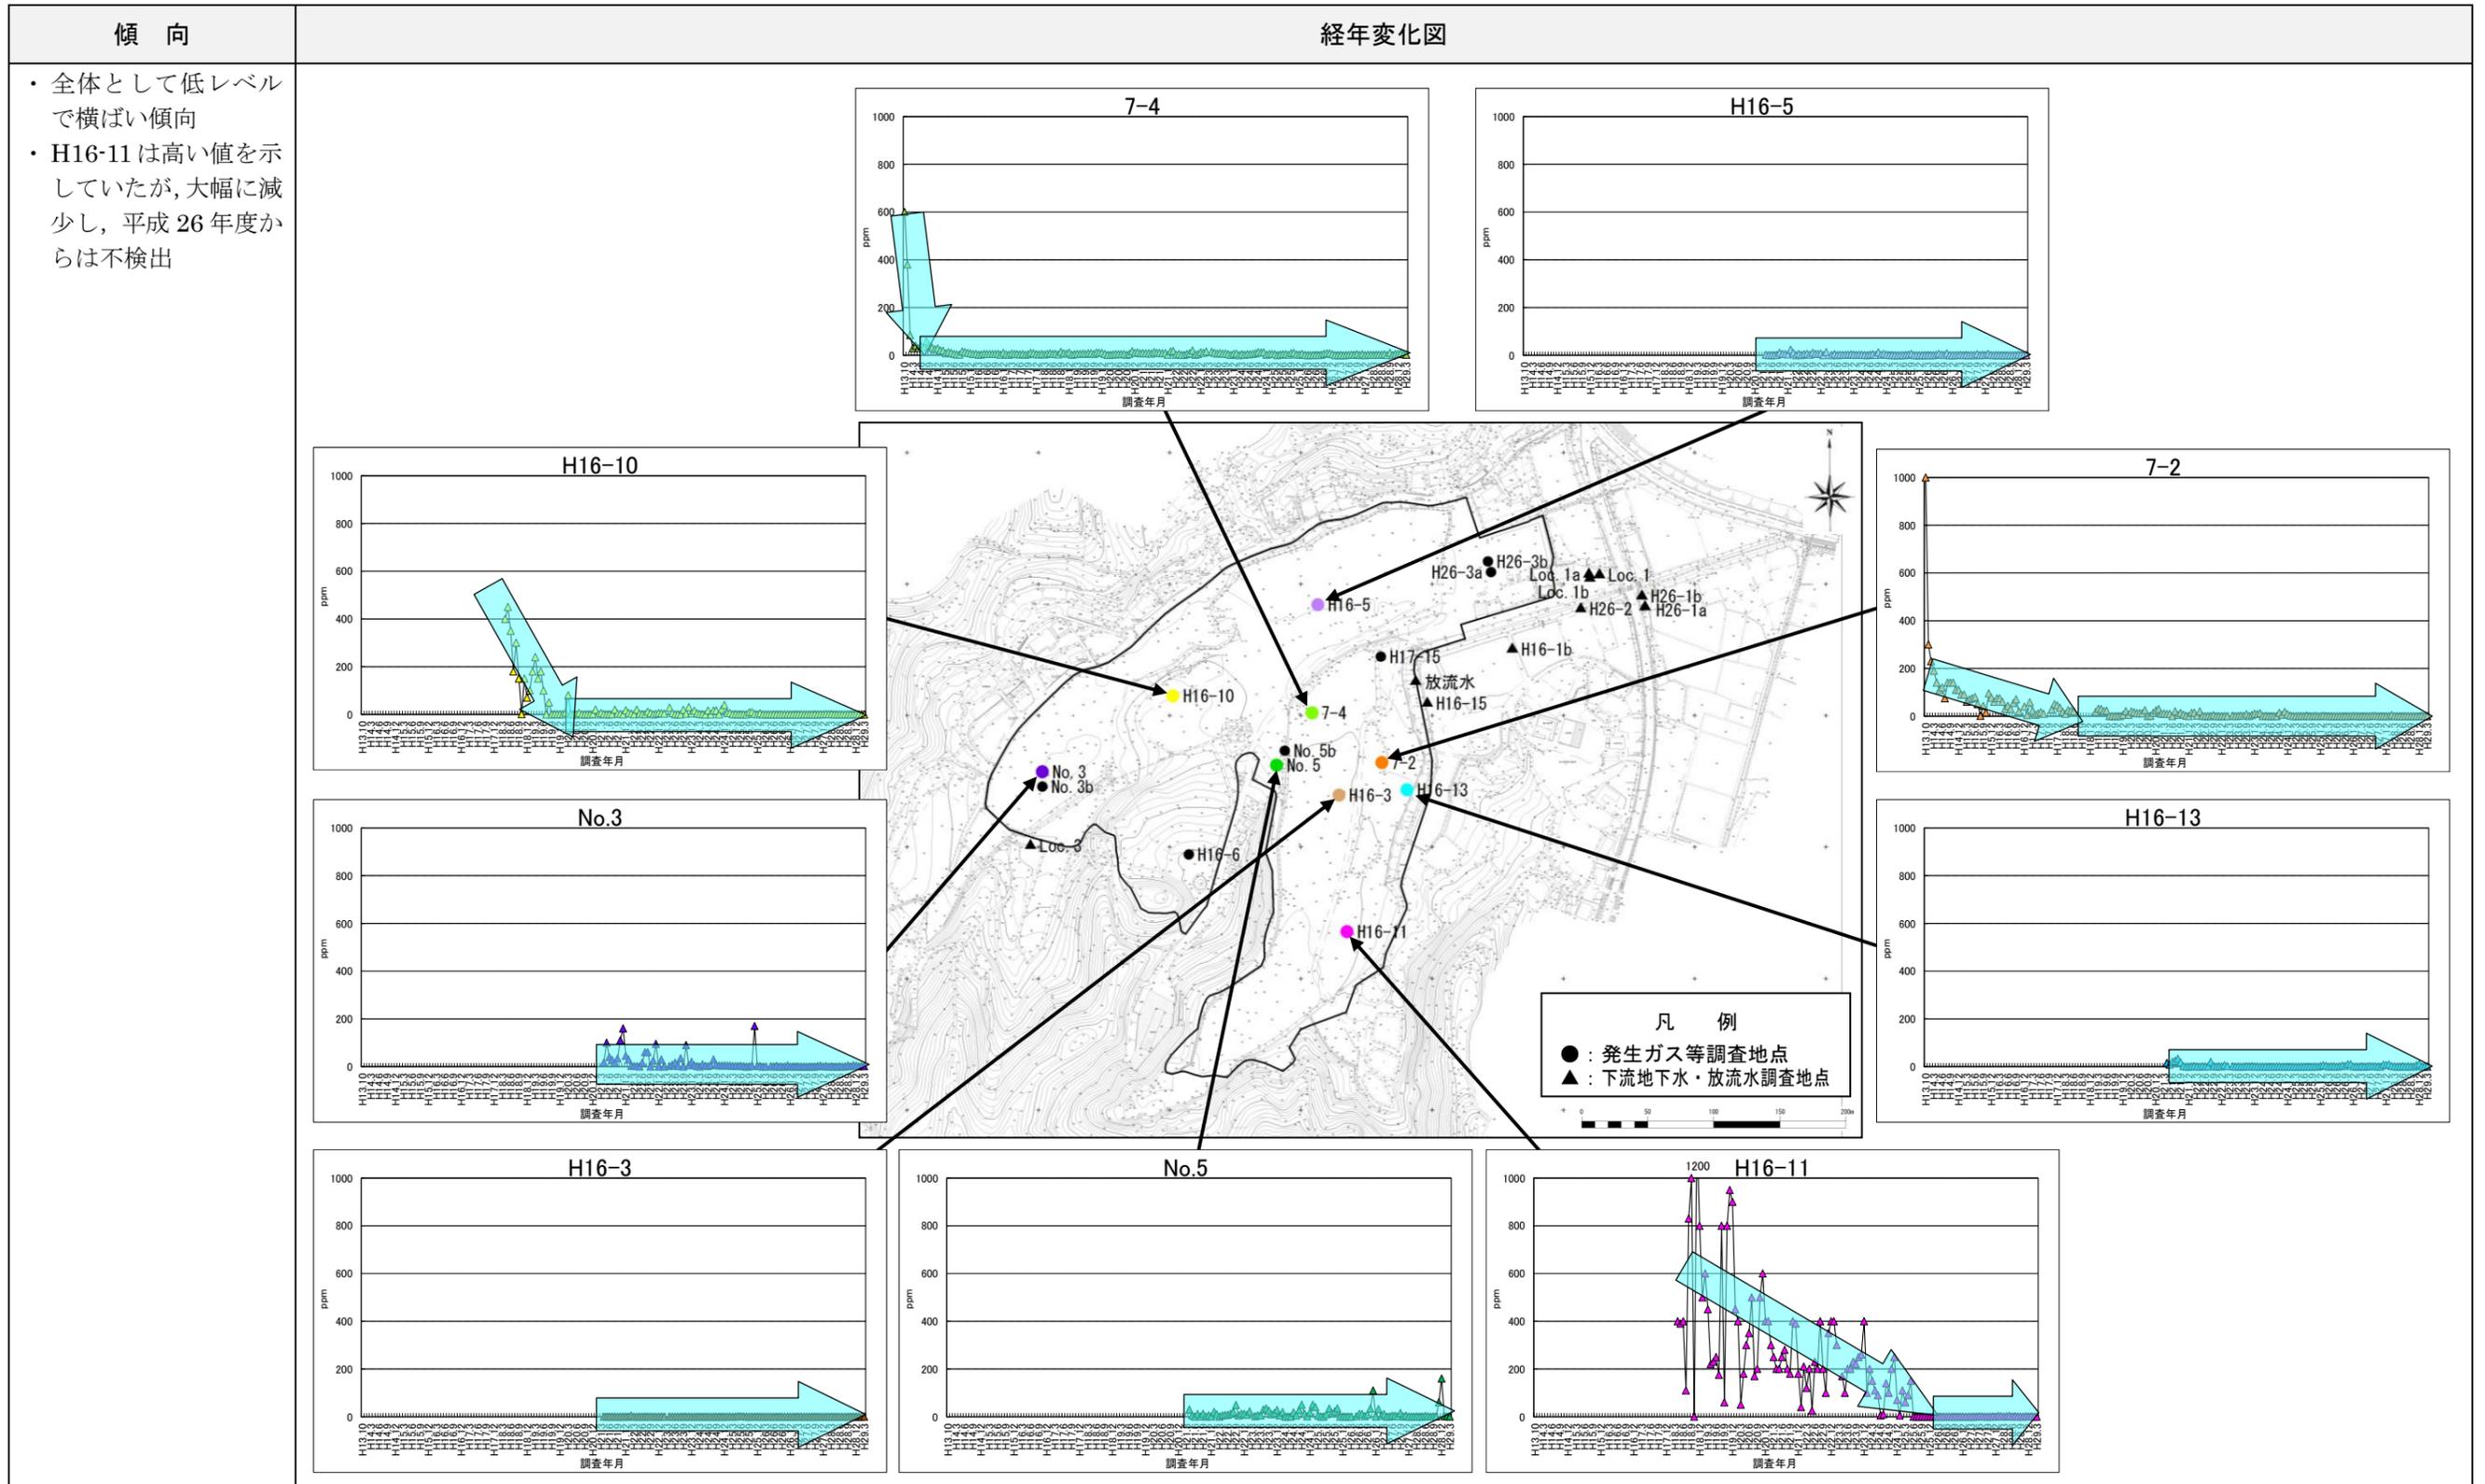

4.10 メタン濃度

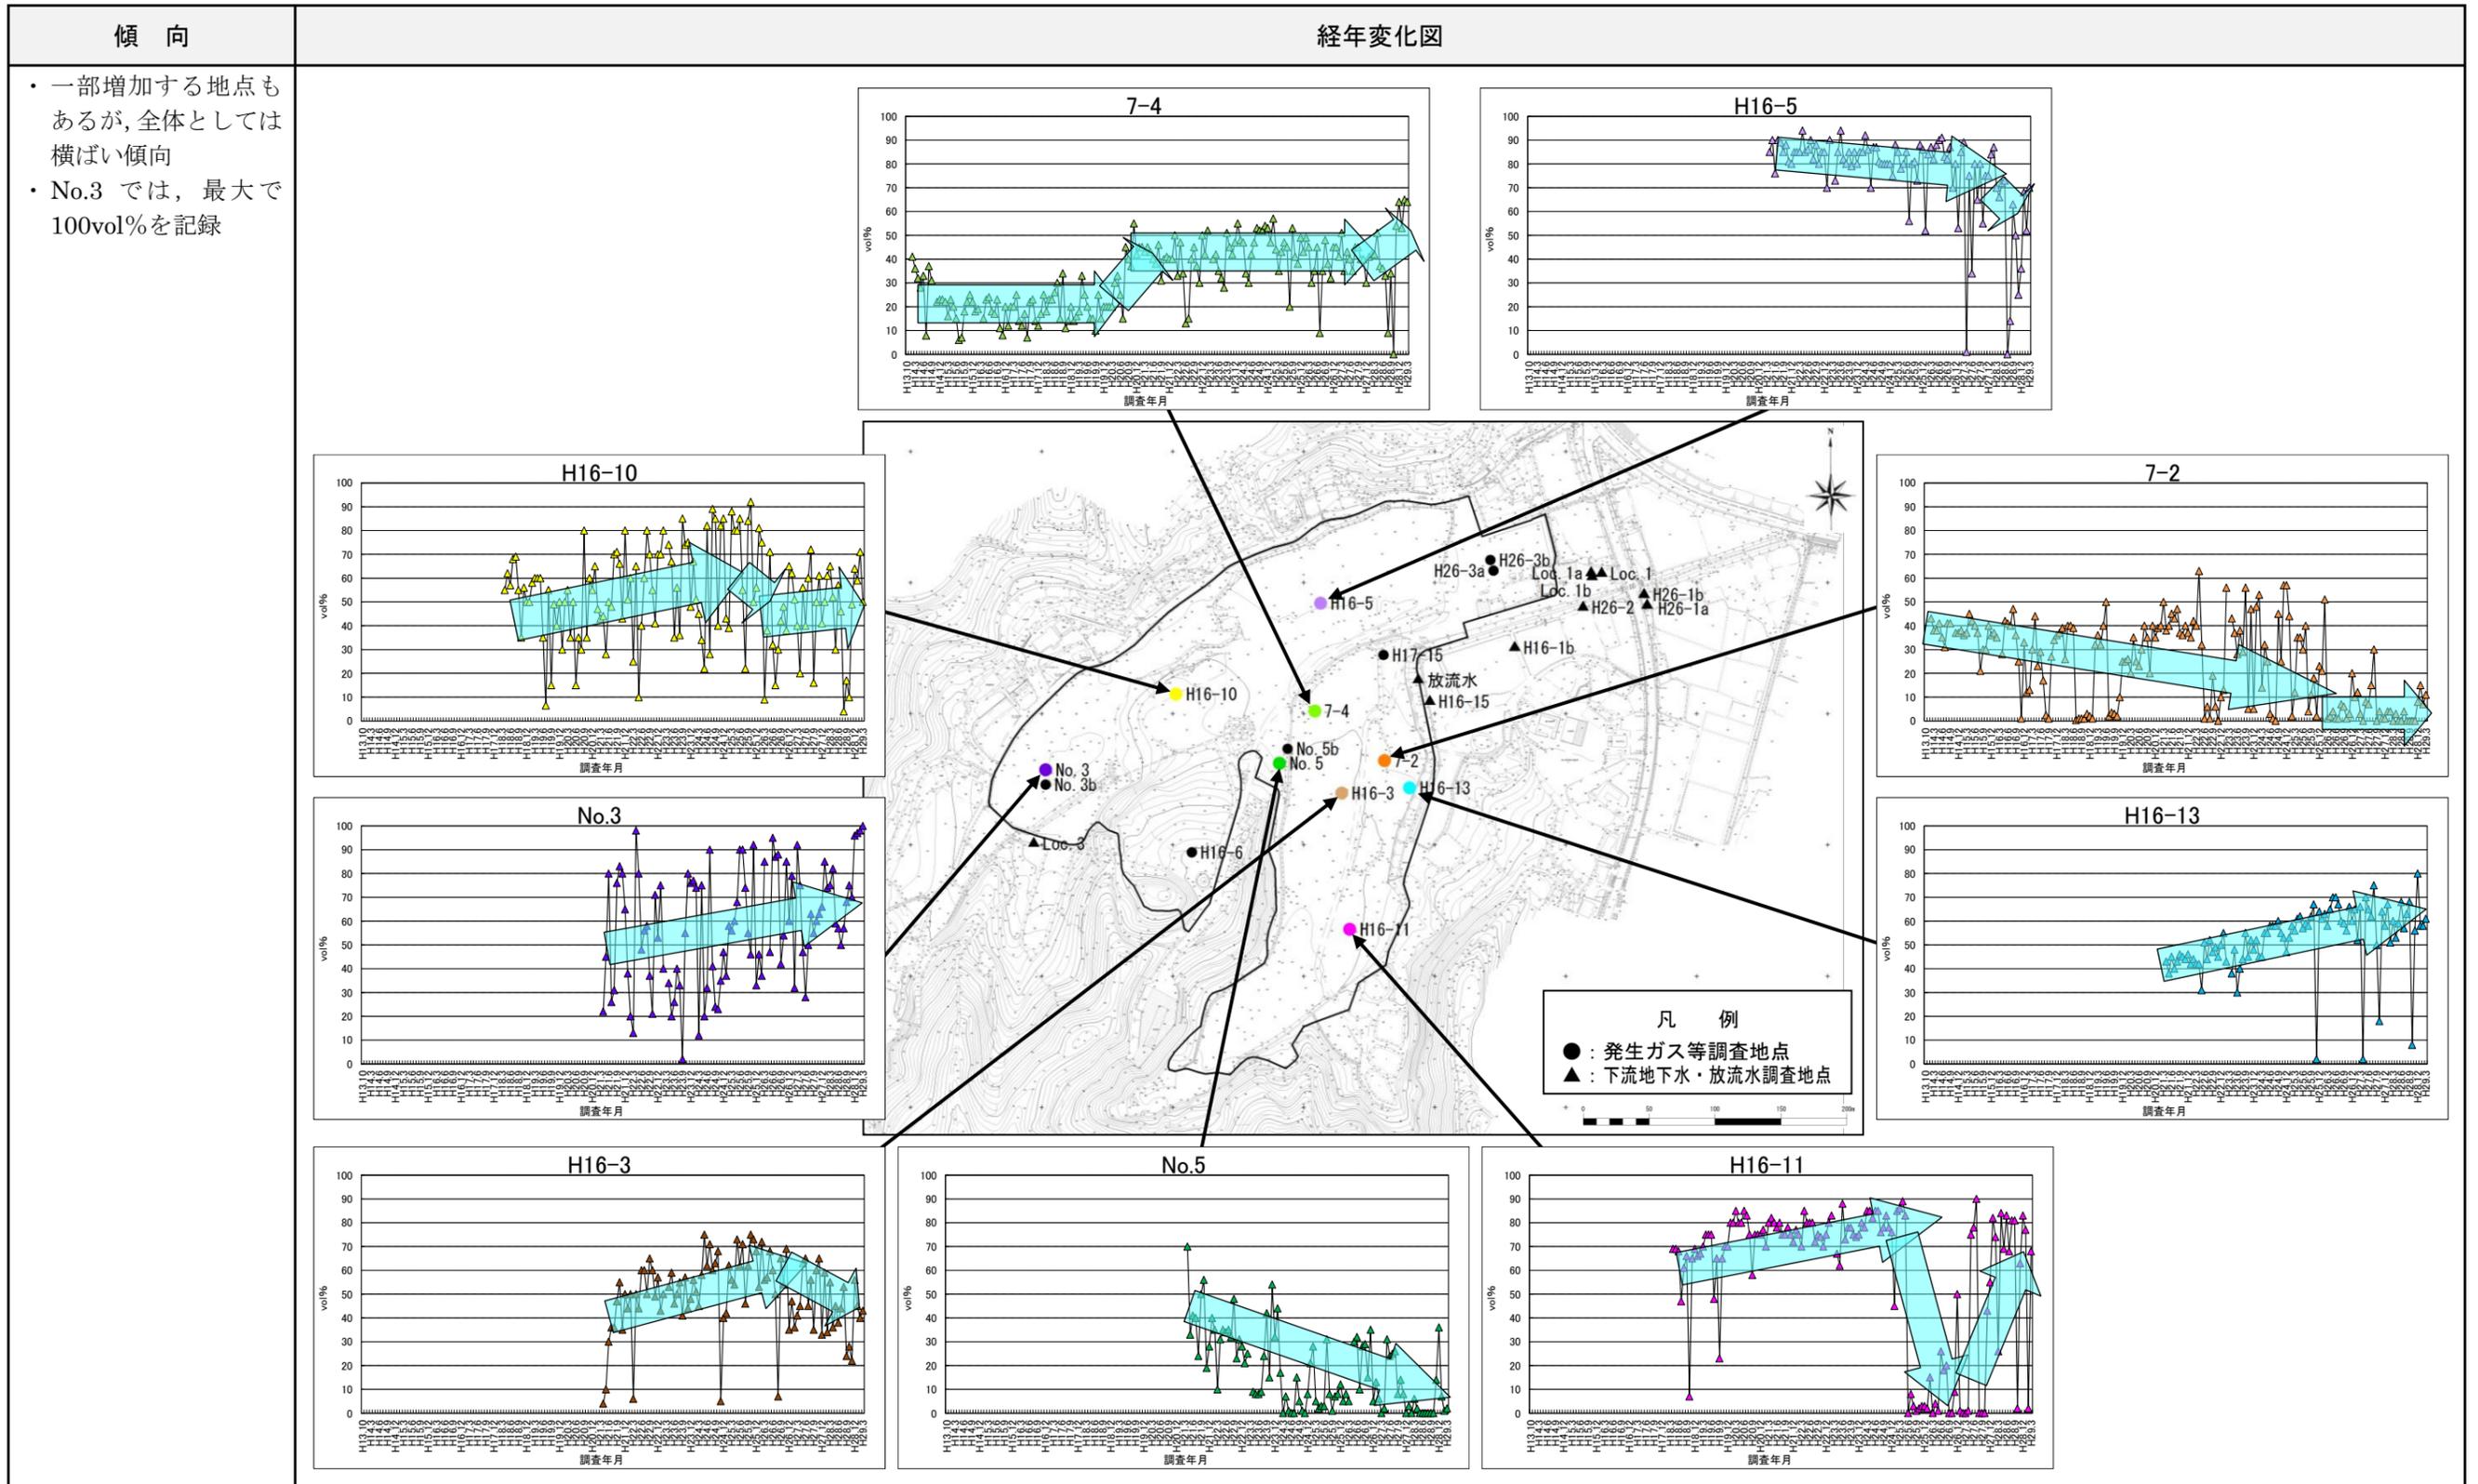

4.11 地中温度

