

第 29 回評価委員会

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場

生活環境影響調査報告書

概 要 版

(案)

■ 生活環境影響調査

1 生活環境影響調査の概要

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場（以下、「処分場」という。）に係る処分場内廃棄物による周辺の生活環境への影響を把握し、地域住民の安全安心を確保するために、生活環境影響調査（以下、「環境モニタリング」という。）を実施したものである。

本報告では、平成30年10月から平成31年3月まで実施した環境モニタリングの結果を示す。

1.1 調査実施期間

平成30年10月から平成31年3月まで。

1.2 調査項目

モニタリング計画は、表1-2に示すとおりである。調査実施期間における調査実績は表1-1に示すとおりである。

表 1-1 平成30年度環境モニタリングの実績

調査名	調査地点	調査頻度等	H30年度調査											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
大気環境調査	2地点 (処分場内, 村田町役場)	年4回			●		●			◆				◆
硫化水素連続調査	2地点 (処分場内敷地境界1, 村田第二中学校)	通年(30秒毎に24時間連続測定)	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆
放流水水質調査	1地点 (放流水採取地点)	年4回		●					●		◆		◆	
		ダイオキシン類は年2回			●							◆		
河川水水質調査	2地点 (荒川上流, 荒川下流)	年4回		●					●		◆		◆	
浸透水及び地下水水質調査	浸透水 11地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 地下水 10地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, H16-15, H16-1b, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) ※1 H16-1bはダイオキシン類を除く ※2 平成28年2月より調査箇所を, No.3及びNo.5をNo.3b及びNo.5bへ変更	年4回		●				●			◆		◆	
		年1回(浸透水のみ)						●						
		ダイオキシン類は年2回			●							◆		
発生ガス等調査	発生ガス17地点 (No.3, No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) 浸透水 13地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b)	月1回	●	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆
下流地下水状況調査	8地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2)	月1回	●	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆
放流水状況調査	1地点 (放流水採取地点)	月1回	●	●	●	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆	◆
地中温度調査	廃棄物埋立区域内 11地点 (No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 廃棄物埋立区域外 11地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, Loc.4, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) ※H16-1bは地下水水位調査を除く	年4回		●				●			◆		◆	
地下水水位調査	多機能性覆土施工箇所 13地点 (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7) 多機能性覆土隣接地等 13地点	年1回									◆			
地表ガス調査	5地点 (平成22年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点)	年1回									◆			
バイオモニタリング	2地点 (荒川上流, 荒川下流)	年4回		●					●		◆		◆	

● : H30上半期
◆ : H30下半期

表 1-2 モニタリング計画

調査目的	調査名	調査項目		調査地点数	調査箇所	調査頻度等
処分場による生活環境保全上の支障の有無の把握	大気環境調査	大気環境基準項目 指針値設定項目	塩化ビニルモノマー、1,3-ブタンジオン、ジクロロメタン、アクリロニトリル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、水銀及びその化合物	2 地点	処分場内 村田町役場	年 4 回
		その他項目	硫化水素、メタン、アンモニア			
	硫化水素連続調査	硫化水素、風向、風速		2 地点	処分場内敷地境界 村田第二中学校	通年 (30 秒毎に 24 時間連続測定)
	放流水水質調査	排水基準項目	総水銀（水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物）、鉛及びその化合物、有機リン化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、1,4-ジメチルベンゼン、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア等（アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）、水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）、フェノール含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガ含有量、クロム含有量、大腸菌群数	1 地点	放流水採取地点	年 4 回
			ダioxin類			
			その他項目			
	河川水水質調査	環境基準健康項目	鉛、六価クロム、砒素、総水銀、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジメチルベンゼン	2 地点	荒川上流側 荒川下流側	年 4 回
環境基準生活環境項目		pH、BOD、SS、溶存酸素量、大腸菌群数				
その他項目		アンモニア（アンモニア、アンモニウム化合物）、無機体炭素、塩化物イオン、硫酸イオン、水温、透視度、流量、電気伝導率				
処分場内廃棄物により汚染された浸透水等の地下水の拡散又はそのおそれの把握	浸透水及び地下水水質調査	地下水等検査項目	総水銀、鉛、六価クロム、砒素、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、1,4-ジメチルベンゼン、塩化ビニルモノマー	21 地点	浸透水 11 地点 No. 3b, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b 地下水 10 地点 Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 ※ 平成 28 年 2 月より調査箇所を、No. 3 及び No. 5 を No. 3b 及び No. 5b へ変更	年 4 回
			アルキル水銀、カドミウム、全シアン、ホリ塩化ビニルフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン			年 1 回 (浸透水のみ)
		その他項目	BOD、pH、SS、ほう素、ふっ素、アンモニア（アンモニア、アンモニウム化合物）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、硫酸イオン、重炭酸イオン、硫化物イオン、水温、電気伝導率、酸化還元電位			年 4 回
			ダioxin類（H16-1b を除く）			年 2 回
処分場の状況の把握	発生ガス等調査	発生ガス	発生ガス量、メタン、二酸化炭素、硫化水素、酸素、孔内温度（管頭下 1m）、気象（気温、気圧）	17 地点	No. 3, No. 3a, No. 3b, No. 5, No. 5a, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2, 7-4	月 1 回
		浸透水	電気伝導率、酸化還元電位、塩化物イオン、硫酸イオン、透視度、水温、水位、pH	13 地点	No. 3b, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2, 7-4,	
	下流地下水状況調査	電気伝導率、酸化還元電位、塩化物イオン、硫酸イオン、透視度、水温、水位、pH	8 地点	Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2		
	放流水状況調査	電気伝導率、酸化還元電位、塩化物イオン、硫酸イオン、透視度、水温、pH	1 地点	放流水採取地点	年 4 回	
	地中温度調査	鉛直方向 1m 毎の温度、帯水域の温度	22 地点	廃棄物埋立区域内 11 地点 No. 3, No. 5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b		
	地下水位調査	地下水位、降雨量		廃棄物埋立区域外 11 地点 Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, Loc. 4, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 ※ H16-1b は地下水位調査を除く		通年 (1 時間毎に 24 時間連続測定)
	多機能性覆土状況調査	硫化水素	26 地点	多機能性覆土施工箇所 13 地点 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 多機能性覆土隣接地等 13 地点		年 1 回
	地表ガス調査		5 地点	平成 22 年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点の周辺		
	バイオモニタリング	AOD 試験 ^{*1} による半数致死濃度 (*1:水族環境診断法: Aquatic Organisms environment Diagnostics)		2 地点	荒川上流側 荒川下流側	年 4 回

2 環境モニタリングの結果

2.1 生活環境保全上の支障の有無の把握に関する環境モニタリング

2.1.1 大気環境調査

処分場の発生ガスによる生活環境保全上の支障の有無を把握するため、平成30年10～11月、平成31年2月の2回、処分場内と対照地点（処分場から4km以上離れた村田町役場）の2地点で大気環境調査を実施した。調査項目は13物質とし、環境基準が定められている4物質（ジクロロメタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）、指針値が定められている6物質（塩化ビニルモノマー、1,3-ブタジエン、アクリロニトリル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物）については、基準値や指針値及び対照地点と比較し、その他の3物質（硫化水素、メタン、アンモニア）については、対照地点と比較した。その結果は、次のとおりであった。

- 処分場内の調査地点における環境基準が定められている4物質の濃度は、いずれも環境基準を満たしており、対照地点と同程度の値であった。
- 処分場内の調査地点における指針値が定められている6物質の濃度は、いずれも指針値を満たしており、対照地点と同程度の値であった。
- 環境基準又は指針値が定められている10物質について、県内の有害大気汚染物質モニタリング地点（8地点）における平成29年度の測定結果と比較すると、ほぼ同程度の濃度レベルであった。
- 処分場内の調査地点における硫化水素濃度は、定量下限値※（0.0001ppm）をわずかに超えて検出されたが、悪臭防止法に定める硫化水素濃度の規制基準として示される濃度範囲のうち最も厳しい濃度である0.02ppmを下回る値であった。
- 処分場の発生ガスが大気環境に及ぼす影響は、ほとんどないものと判断される。

※ 炎光光度検出器（FPD）付ガスクロマトグラフによる測定における定量下限値

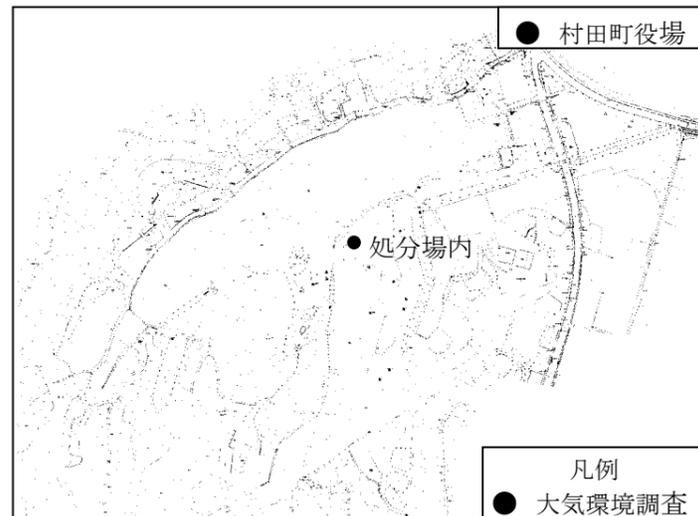


表 2-1 処分場の大気環境調査結果の濃度範囲

No.	測定項目 物質名	単位	環境基準 ・指針値	平成29年度まで		平成30年度上期		平成30年度下期	
				最小値	最大値	H30.6	H30.8	H30.10	H31.2
1	塩化ビニルモノマー	μg/m ³	10	ND	0.15	ND	ND	ND	0.033
2	1,3-ブタジエン	μg/m ³	2.5	ND	0.20	ND	(0.010)	(0.010)	0.068
3	ジクロロメタン	μg/m ³	150	0.24	3.2	0.42	0.39	0.32	1.1
4	アクリロニトリル	μg/m ³	2	ND	0.31	ND	(0.006)	(0.008)	ND
5	クロロホルム	μg/m ³	18	0.040	0.34	0.13	0.14	0.12	0.17
6	1,2-ジクロロエタン	μg/m ³	1.6	ND	0.31	0.10	0.053	0.080	0.13
7	ベンゼン	μg/m ³	5	0.13	2.4	0.16	0.16	0.33	1.4
8	トリクロロエチレン	μg/m ³	130	ND	4.5	0.029	0.15	0.20	0.83
9	テトラクロロエチレン	μg/m ³	200	ND	0.34	0.038	ND	(0.020)	0.076
10	水銀及びその化合物	ngHg/m ³	40	0.90	4.5	1.5	1.3	1.0	1.6
11	硫化水素	ppm	-	ND	0.0023	ND	0.0003	0.0001	0.0002
12	メタン	mg/m ³	-	0.99	6.0	1.3	1.3	1.9	3.3
13	アンモニア	ppm	-	ND	0.89	ND	ND	<0.1	<0.1

備考
 ()内の数値は、検出下限値以上、定量下限値未満の濃度を示す。
 NDとは、検出下限値未満を示す。ただし、硫化水素、アンモニア、メタンは、定量下限値未満を示す。
 水銀濃度単位“ngHg/m³”は、金属水銀換算濃度を示す。(環境省の調査結果に示す濃度単位とした)
 網点の数値は、環境省が定める基準値を示し、それ以外の数値は、指針値を示す。
 トリクロロエチレンの環境基準値は、平成30年11月19日付け環境省告示第100号により200μg/m³から130μg/m³に改定された。

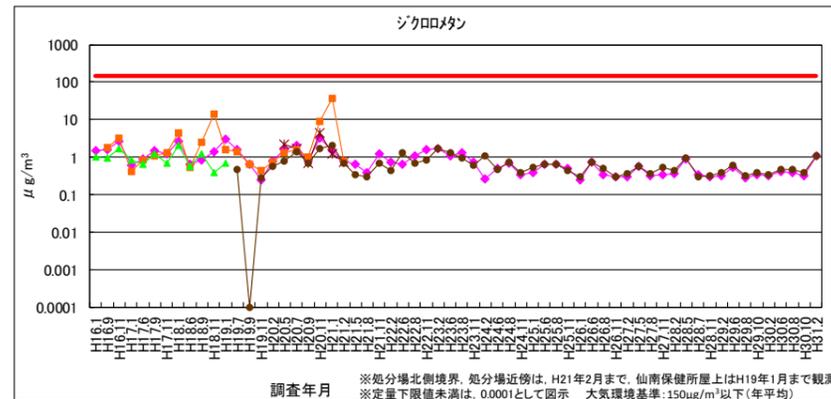


図 2-1 ジクロロメタン

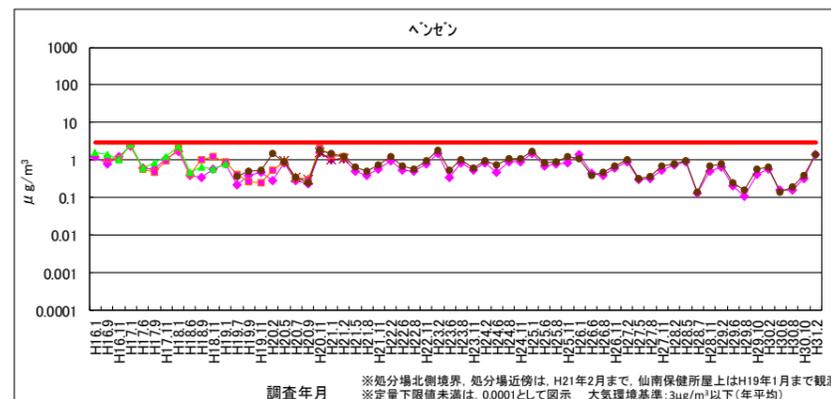


図 2-3 ベンゼン

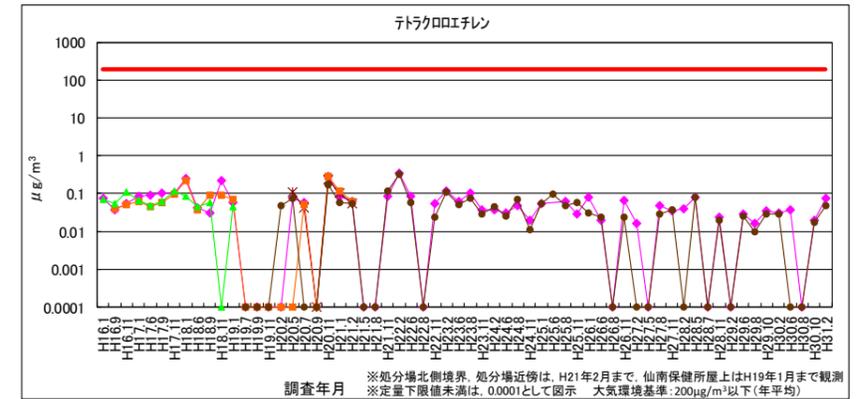


図 2-2 テトラクロロエチレン

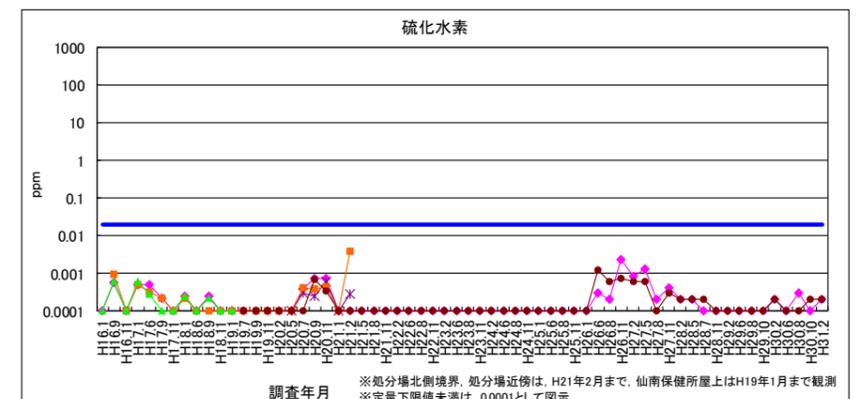
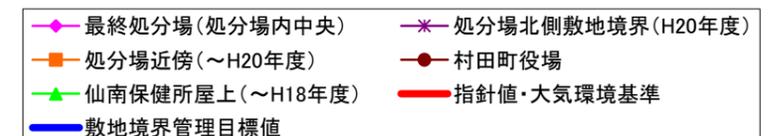


図 2-4 硫化水素



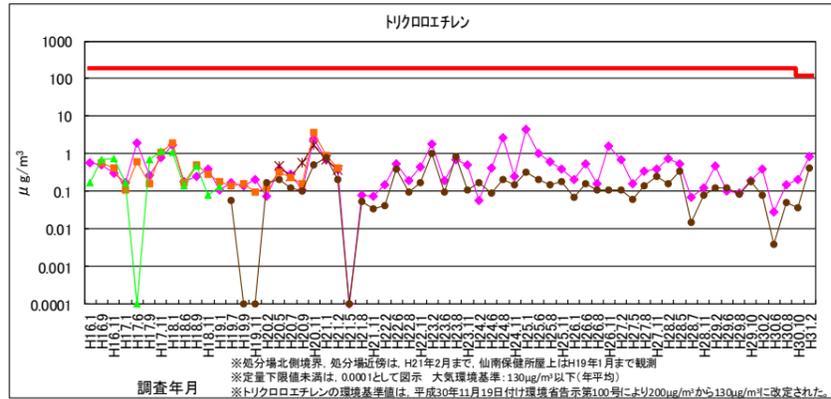


図 2-5 トリクロロエチレン

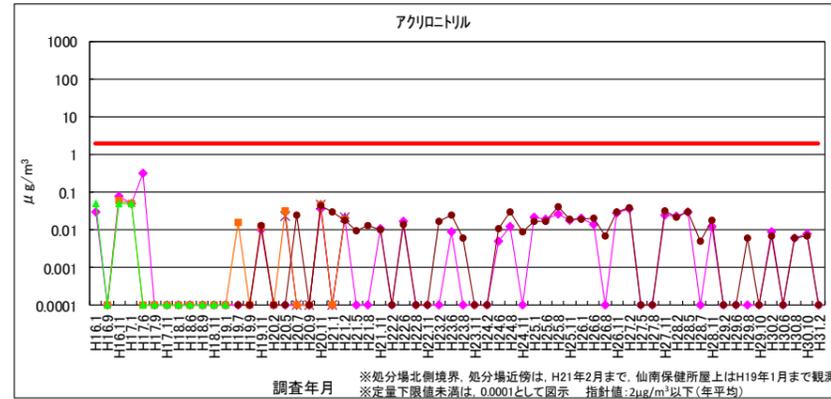


図 2-6 アクリロニトリル

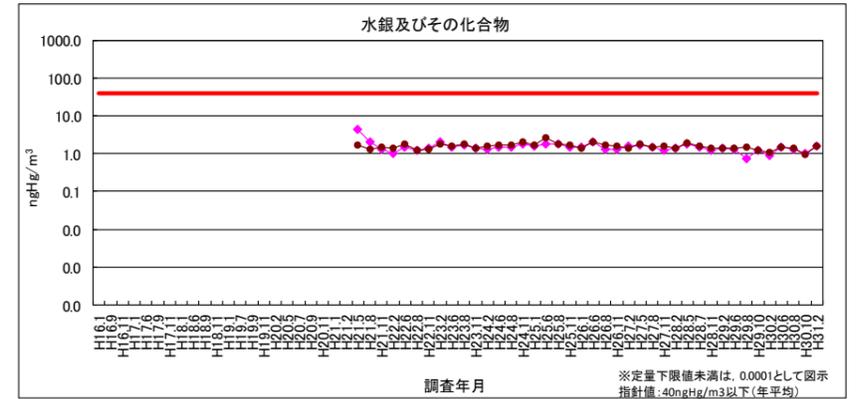


図 2-7 水銀及びその化合物

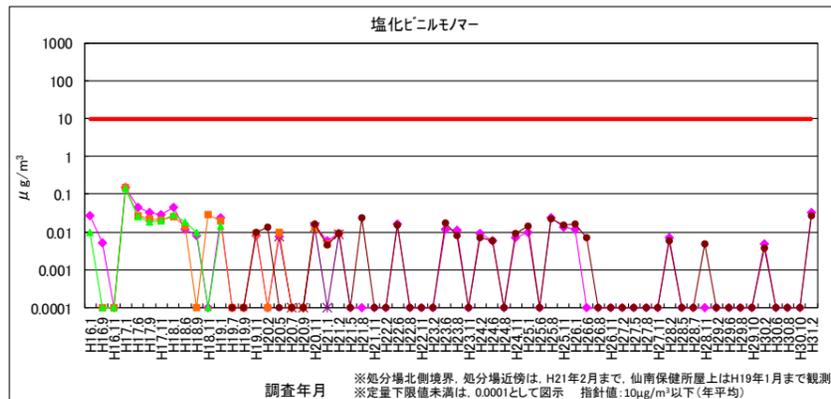


図 2-8 塩化ビニルモノマー

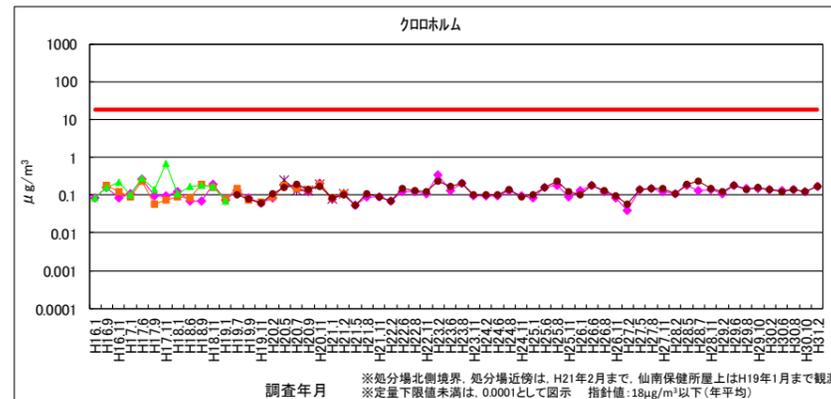


図 2-9 クロロホルム

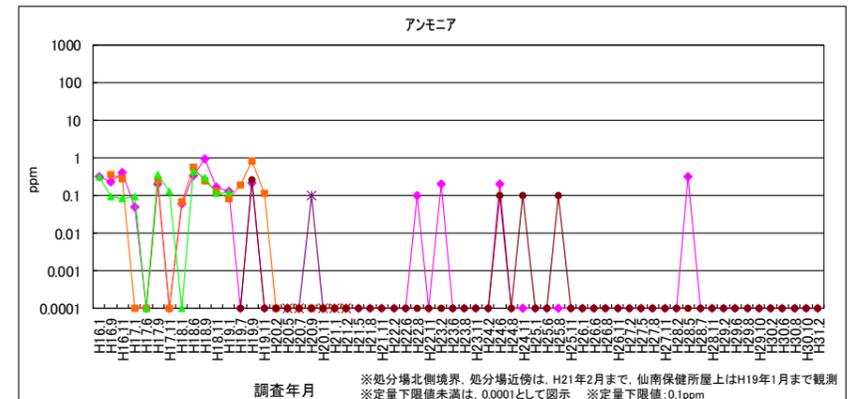


図 2-10 アンモニア

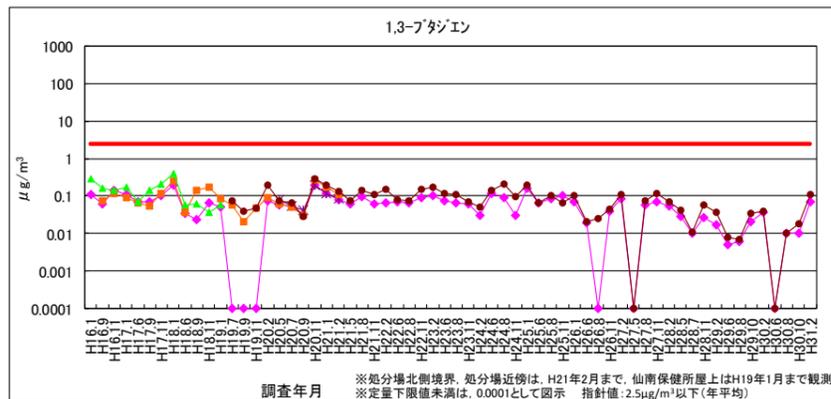


図 2-11 1,3-ブタジエン

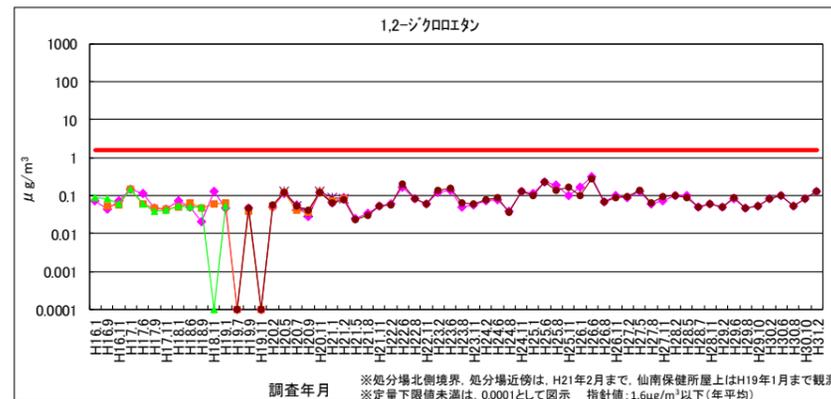


図 2-12 1,2-ジクロロエタン


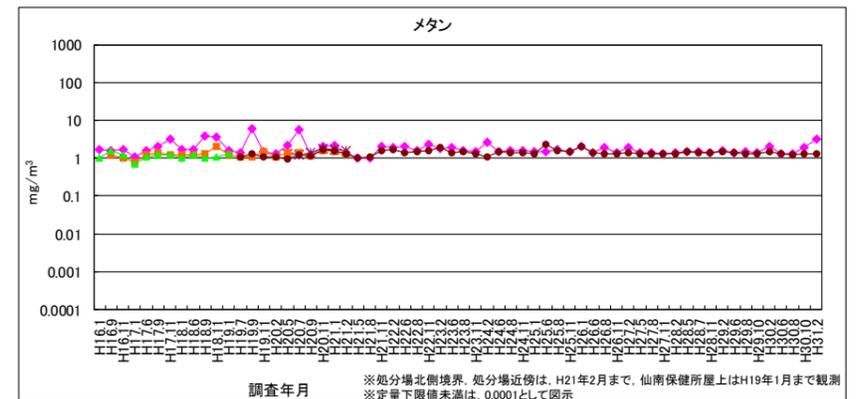


図 2-13 メタン

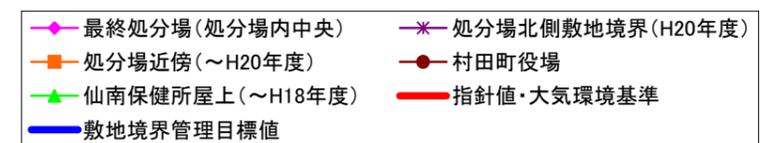

2.1.2 硫化水素連続調査

硫化水素による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、処分場の敷地境界1地点と村田第二中学校1地点の合計2地点において、調査期間中30秒毎に24時間連続で硫化水素を測定した。

村田町竹の内地区は、悪臭防止法に基づく規制は適用されないが、この法令を準用し、硫化水素の規制基準として示される濃度範囲（臭気強度 2.5 (0.02ppm) ~ 3.5 (0.2ppm)）のうち最も低い（厳しい）濃度である 0.02ppm を管理目標標準濃度として処分場等の濃度と比較した。その結果は以下のとおりであった。

- 全地点のすべての月で、硫化水素の値は定量下限値※（0.0002ppm）を下回った。
- 平成20年12月以降から現在までのすべての観測で、基準濃度とした0.02ppmを超えるような濃度は測定されておらず、目標値を満たす状況が継続している。

※ 高感度毒性ガスモニターによる測定（検知原理：検知テープ光電光度法）における定量下限値

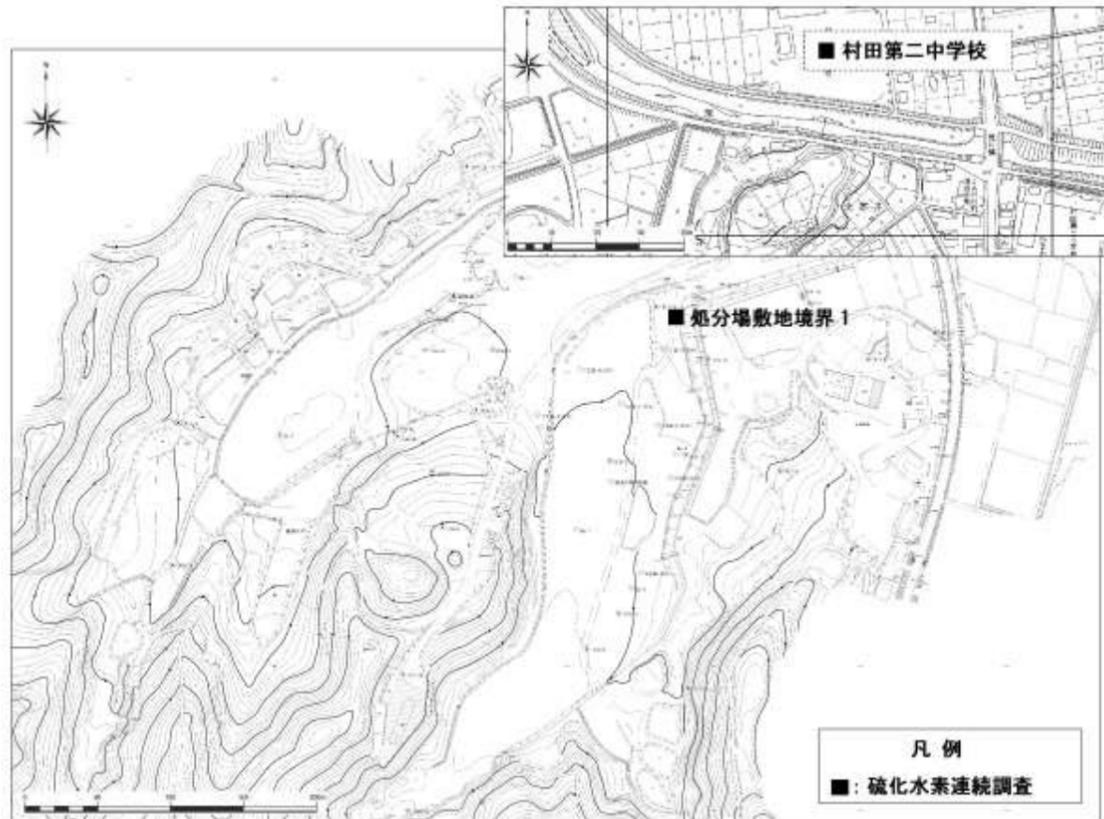


図 2-14 硫化水素連続調査地点図

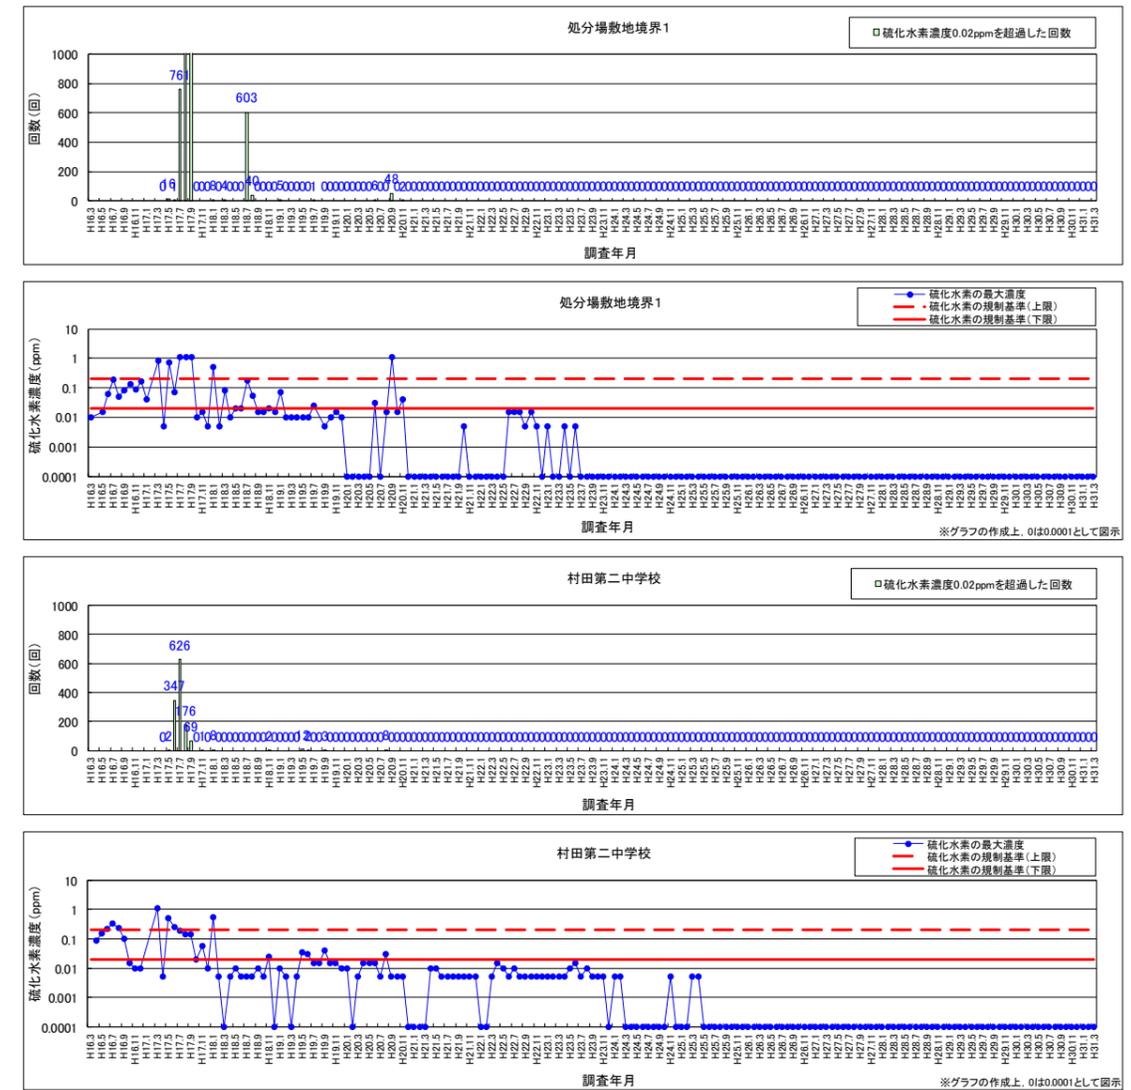


図 2-15 硫化水素連続調査結果図

2.1.3 放流水及び河川水水質調査

処分場からの放流水による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、放流水1地点と河川水2地点（放流水と河川水が合流する地点よりも上流側及び下流側）で平成30年11月、平成31年1月の2回、水質調査を実施した。その結果は次のとおりであった。ダイオキシン類については、放流水1地点で、12月に1回実施した。その結果は以下のとおりであった。

(1) 放流水

- 処分場からの放流水の水質は、準用する管理型最終処分場の放流水基準に適合していた。
- 浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過した3項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）について、放流水では砒素は定量下限値未満であり、1,4-ジオキサン及びBODは検出されたものの放流水基準に適合していた。
- 過去に放流水基準を超過したことがある大腸菌群数については、11月に33（個/cm³）、1月に10（個/cm³）と、放流水基準3000（個/cm³）を大きく下回っていた。

(2) 河川水

- 河川水の水質は、放流水の合流地点より上流側と下流側で同程度の値を示し、放流水が荒川の水質に及ぼす影響は認められない。
- 浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過した3項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）について、河川水では砒素及び1,4-ジオキサンは定量下限値未満であり、BODは定量下限値を超過して検出されたものの、上流側と下流側で同程度の値を示した。



図 2-16 放流水及び河川水の水質調査地点図

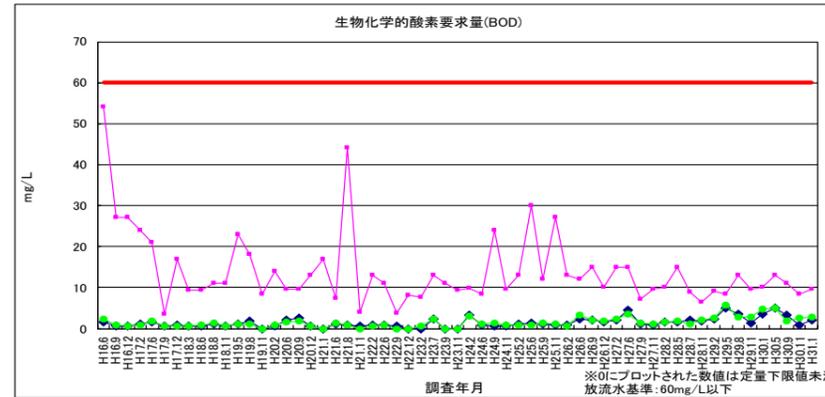


図 2-17 生物化学的酸素要求量 (BOD)

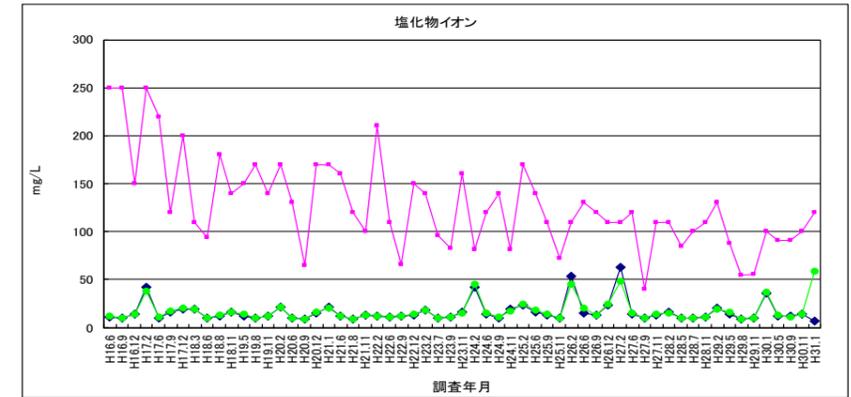


図 2-18 塩化物イオン

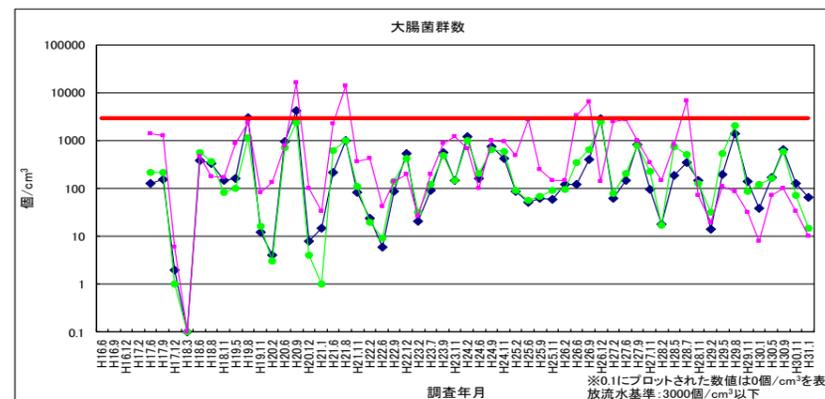


図 2-19 大腸菌群数

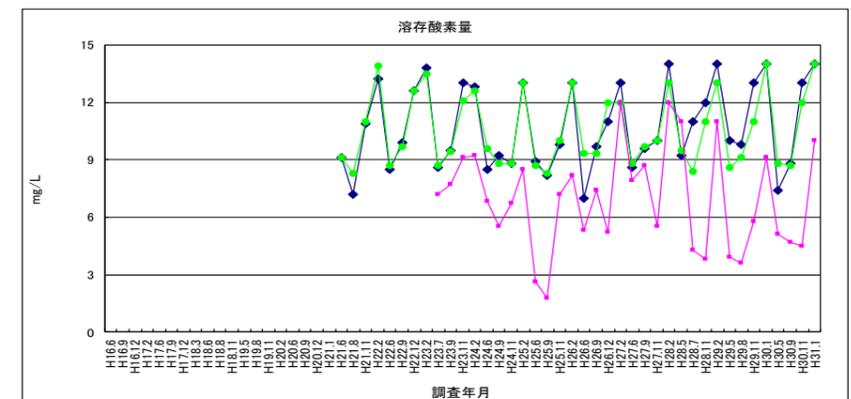


図 2-20 溶存酸素量

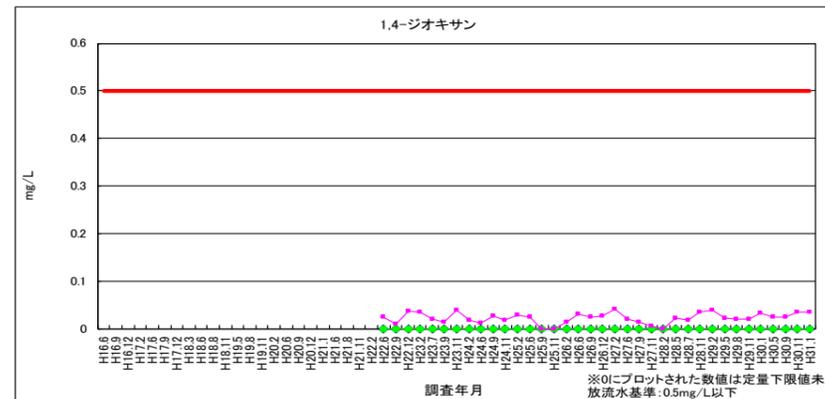


図 2-21 1,4-ジオキサン


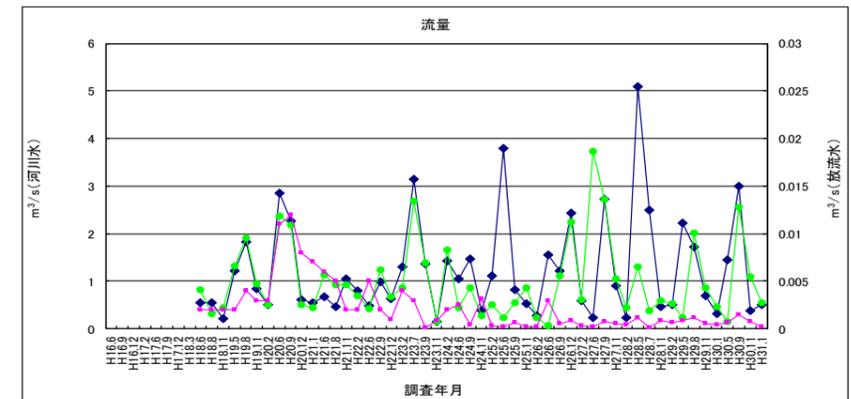


図 2-22 流量



2.2 処分場内廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれの把握に関する環境モニタリング

2.2.1 浸透水及び地下水水質調査

処分場内の廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれを把握するため、11地点（No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b）及び処分場周辺の地下水観測井戸10地点（Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2）合計21地点で、平成30年11月、平成31年1月に水質調査を実施した。ダイオキシン類については10～12月に実施した。なお、測定回数を年1回とした17項目については、8月に浸透水11地点で実施している。調査の結果は、次のとおりであった。

なお、地下水等検査項目基準とは、廃棄物処理法に定める地下水等検査項目基準をいう。

(1) 処分場内の浸透水

- 浸透水は、一部の観測井戸で砒素、1,4-ジオキサン、BODが地下水等検査項目基準、ふっ素及びほう素が環境基準を超過したが、それ以外の項目は基準に適合していた。
- 1,4-ジオキサンについては、H16-5, H16-13で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- 砒素については、H16-5で平成31年1月に、H16-13で平成30年11月、平成31年1月に地下水等検査項目基準を超過した。
- BODについては、10地点（No.3b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b）で地下水等検査項目基準に適合しなかった。H16-5, H16-6, H26-3aのBODは、平成30年度上期は地下水等検査項目基準に適合していたが、平成30年度下期は超過した。
- 地下水等検査項目基準に適合しなかった項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）の経年変化をみると、1,4-ジオキサンについては、ばらつきはあるもののおおむね横ばいもしくは低下傾向であった。砒素及びBODについては、これまでの変動の範囲内での変動を示し、横ばい傾向であった。
- ほう素については、7地点（No.3b, No.5b, H16-3, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15）で地下水環境基準に適合しなかった。経年変化を見ると、横ばいもしくは緩やかな低下傾向であった。

- ふっ素については、9地点（No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15）で地下水環境基準に適合しなかった。経年変化を見ると、横ばいもしくは緩やかな低下傾向であった。
- ダイオキシン類については、H16-5で指標とする環境基準を5月に超過したが、下期は超過しなかった。全ての地点で検出されたものの、環境基準に適合していた。検出されたダイオキシン類の同族体組成は、ほとんどが燃焼由来又は燃焼と農薬由来の混合型のパターンを示したが、処分場入口付近の2地点（H26-3a, H26-3b）は農薬由来のパターンの特徴を示した。なお、この2地点のダイオキシン類の毒性等量は0.10～0.72pg-TEQ/Lで、今回の期間中に処分場周辺の地下水で測定された最も高い毒性等量1.1pg-TEQ/Lよりも低い値であった。

(2) 処分場周辺の地下水

- 周辺地下水は、すべての地点において、地下水等検査項目基準及び地下水環境基準に適合していた。
- 浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過した項目のうち、1,4-ジオキサンは、周辺の地下水では全ての地点で定量下限値（0.005mg/L）を下回っていた。また、浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過していた砒素とBOD及び地下水環境基準を超過していたほう素とふっ素については、いずれも基準に適合していた。
- ダイオキシン類について、全ての地点で検出された。その範囲は0.070～1.1pg-TEQ/LでH26-2のみ環境基準を超過した。検出されたダイオキシン類は、同族体組成から農薬由来のパターンの特徴を示した。

表 2-2 浸透水の濃度範囲 (平成 30 年度下期)

分析項目	適応基準	単位	基準値	浸透水(平成30年度下期)																								
				9工区		8工区				ビートストックエリア						6工区		4工区		2工区		1工区						
				H16-11		H16-3		H16-13		No. 5		No. 5b		H16-6		No. 3		No. 3b		H16-10		H16-5		H17-15		H26-3a		H26-3b
H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1	H30.11	H31.1			
アルキル水銀	廃棄物処理法 地下水等 検査 項目基準 *1	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総水銀		mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
カドミウム		mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛		mg/L	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
六価クロム		mg/L	0.05以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
砒素		mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013	0.017	-	-	<0.001	<0.001	0.002	0.004	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	0.019	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
全シアン		mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル (PCB)		mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素		mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム		mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン		mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ		mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		mg/L	0.01以下	0.003	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	-	-	<0.001	0.001	0.002	0.001	-	-	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物		mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン		mg/L	0.05以下	0.021	0.017	0.025	0.012	0.19	0.10	-	-	<0.005	<0.005	0.006	0.010	-	-	0.007	0.008	0.026	0.025	0.092	0.11	0.023	0.023	0.019	0.015	
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)		mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/L	20以下	37	40	29	27	53	47	-	-	18	20	15	21	-	-	25	22	24	28	35	46	26	24	19	25	
ほう素		mg/L	1 ^{*2}	3.1	3.0	2.7	1.6	14	11	-	-	0.91	1.7	0.95	0.93	-	-	0.96	1.2	2.2	1.9	0.55	0.92	1.9	1.4	0.07	0.05	
ふっ素		mg/L	0.8 ^{*2}	2.3	1.9	1.1	0.99	2.7	1.8	-	-	1.0	1.0	0.70	0.83	-	-	0.74	0.82	1.1	1.0	0.69	0.94	0.94	0.95	0.12	0.10	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10 ^{*2}	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
ダイオキシシン (Total TEQ)	環境基準 *3	PG- TEQ/L	1 ^{*3}	0.10	0.083	0.37	-	-	-	-	0.049	0.078	-	-	-	-	0.041	0.047	0.98	0.053	0.72	0.10	-	-	-	-		

表 2-3 平成 30 年度上期までの浸透水の基準超過回数と濃度範囲

分析項目	適応基準	単位	基準値	浸透水(平成30年度上期までの全ての観測値)																																							
				9工区		8工区				ビートストックエリア						6工区		4工区		2工区		1工区																					
				H16-11		H16-3		H16-13		No. 5		No. 5b		H16-6		No. 3		No. 3b		H16-10		H16-5		H17-15		H26-3a		H26-3b															
最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数	最小値	最大値	超過回数																	
アルキル水銀	廃棄物処理法 地下水等 検査 項目基準 *1	mg/L	検出されないこと	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
総水銀		mg/L	0.0005以下	0	0	0/41	0	0	0/0001	0/41	0	0	0/41	0	0	0/30	0	0	0/16	0	0	0/41	0	0	0/00009	0/30	0	0	0/41	0	0	0/00006	0/41	0	0	0/39	0	0	0/15				
カドミウム		mg/L	0.003以下	0	0	0/19	0	0	0/18	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
鉛		mg/L	0.01以下	0	0	0/41	0	0	0.035	4/41	0	0	0.031	7/41	0	0	0.027	2/30	0	0	0.003	0/16	0	0	0.060	2/41	0	0	0.039	1/30	0	0	0.015	4/41	0	0	0.031	1/39	0	0	0.030		
六価クロム		mg/L	0.05以下	0	0	0/41	0	0	0.006	0/41	0	0	0.034	0/41	0	0	0.015	0/30	0	0	0/16	0	0	0/41	0	0	0/16	0	0	0/41	0	0	0/39	0	0	0/15	0	0	0/15				
砒素		mg/L	0.01以下	0	0	0/41	0	0	0.003	0/41	0.003	0.033	21/41	0	0	0.003	0/30	0	0	0.001	0/16	0.002	0.013	1/41	0	0	0.006	0/30	0	0	0.001	0/16	0	0	0.002	0/41	0.001	0.069	21/41	0	0	0.009	
全シアン		mg/L	検出されないこと	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
ポリ塩化ビフェニル (PCB)		mg/L	検出されないこと	0	0	0/18	0	0	0/19	0	0	0/18	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
トリクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0.019	1/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4			
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01以下	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
ジクロロメタン		mg/L	0.02以下	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0.002	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4			
四塩化炭素		mg/L	0.002以下	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	0	0	0/41	0	0	0.0008	0/41	0	0	0.0013	0/41	0	0	0.0006	0/30	0	0	0/16	0	0	0/41	0	0	0.0005	0/30	0	0	0.0005	0/41	0	0	0.0006	0/41	0	0	0.0006	0/39	0	0	0/15
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/19	0	0	0/16	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/15	0	0	0/4	0	0	0/19	0	0	0/17	0	0	0/4	0	0	0/4				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.04以下	0	0	0/12	0	0	0/12	0	0	0/12	0	0	0/9	0	0	0/4	0	0	0/12	0																					


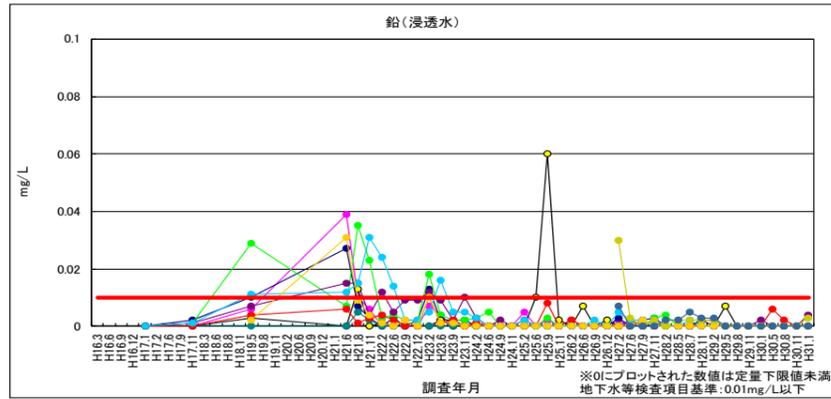


図 2-23 鉛（浸透水）

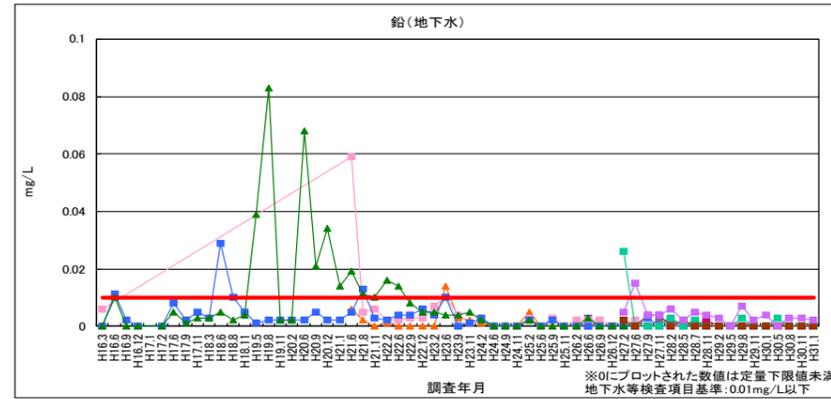

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-24 鉛（地下水）


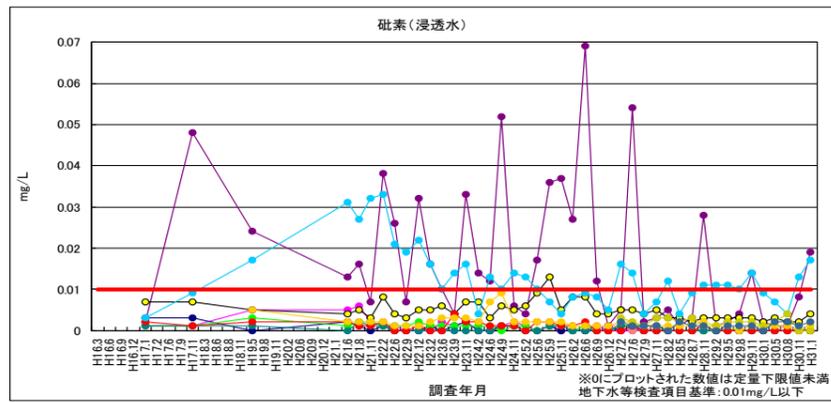


図 2-25 砒素（浸透水）

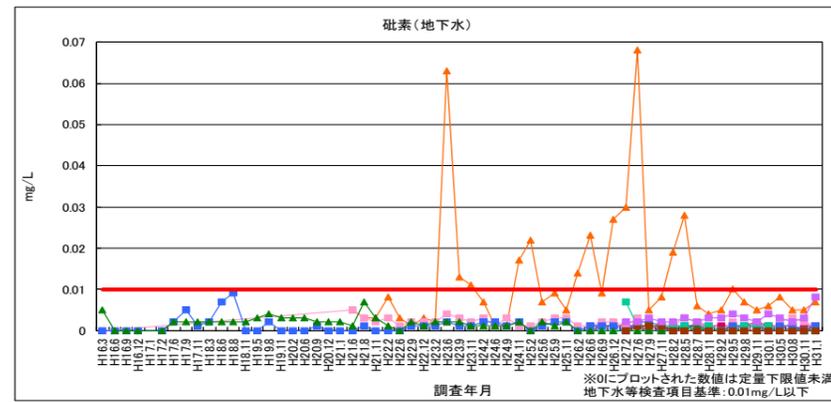

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-26 砒素（地下水）


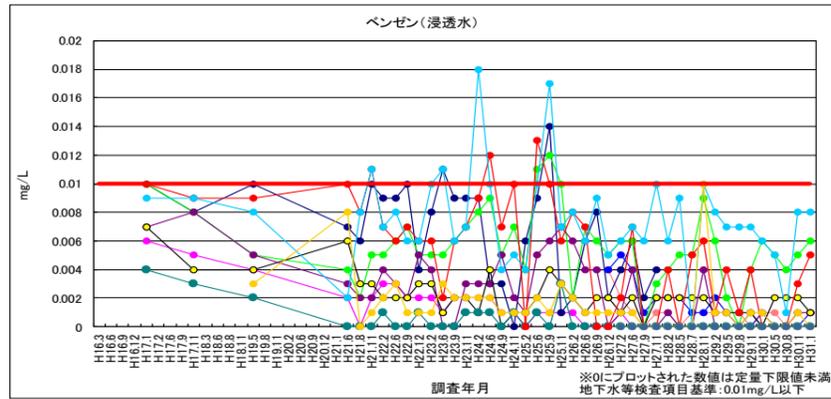


図 2-27 ベンゼン（浸透水）

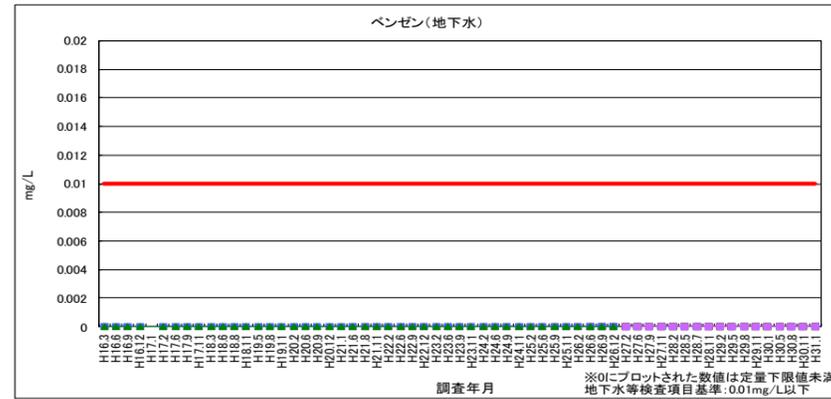

※Loc.1bのH18.8以前と、Loc.3のH19.8以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-28 ベンゼン（地下水）



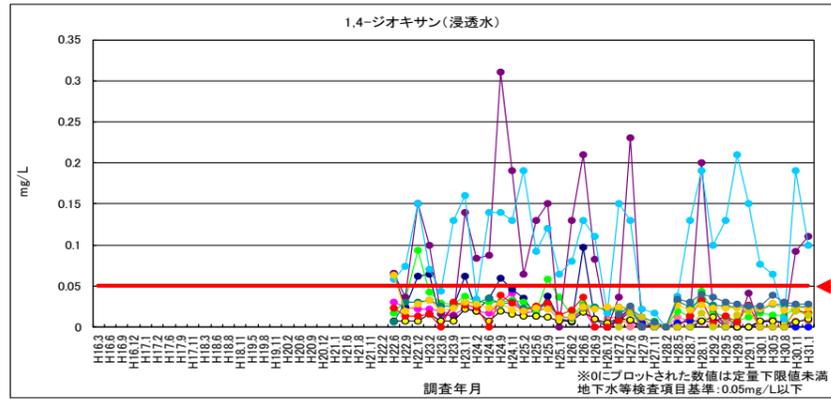


図 2-29 1,4-ジオキサン（浸透水）

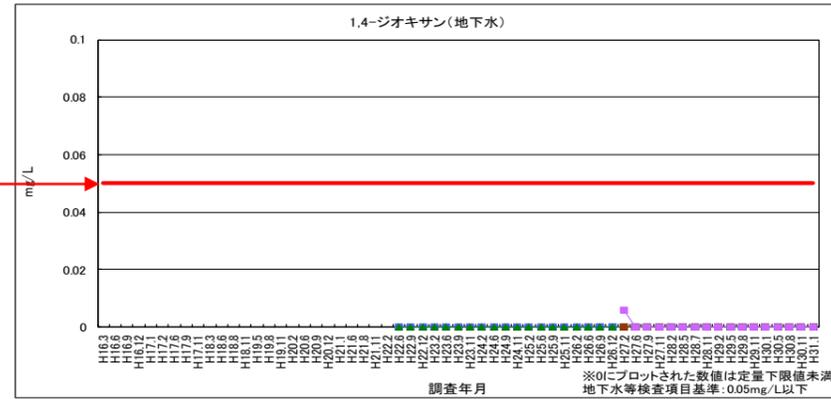


図 2-30 1,4-ジオキサン（地下水）

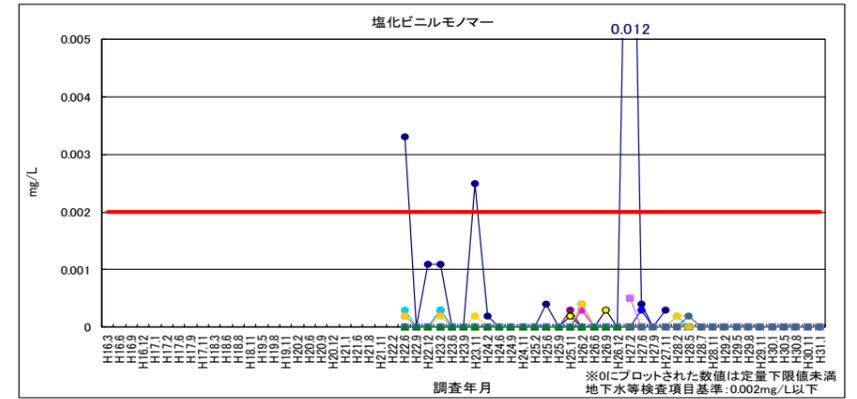


図 2-31 塩化ビニルモノマー

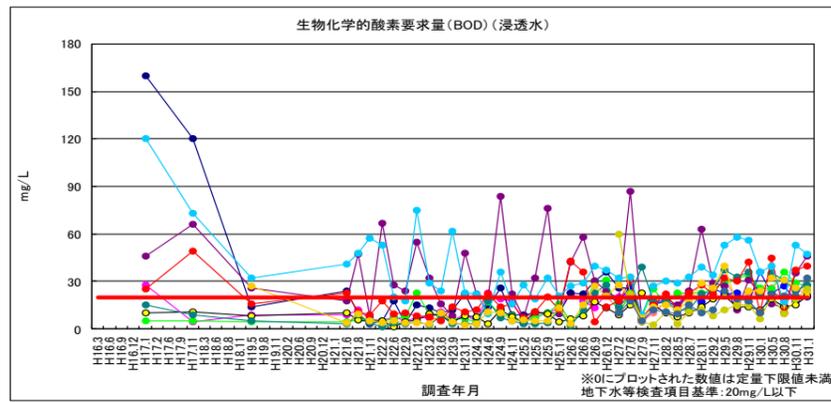


図 2-32 生物化学的酸素要求量（BOD）（浸透水）

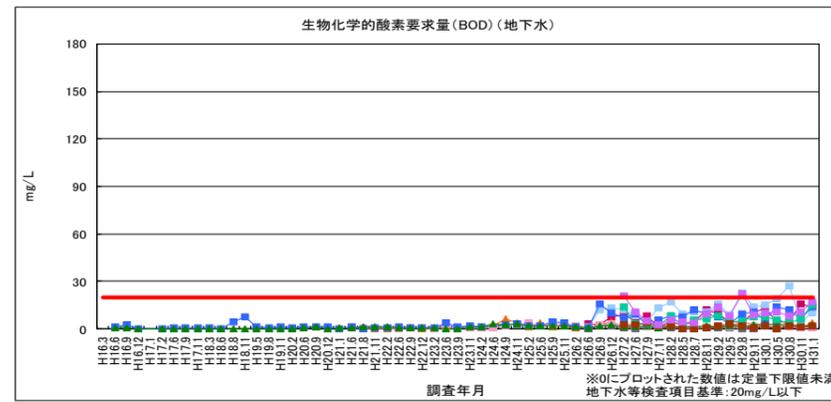


図 2-33 生物化学的酸素要求量（BOD）（地下水）

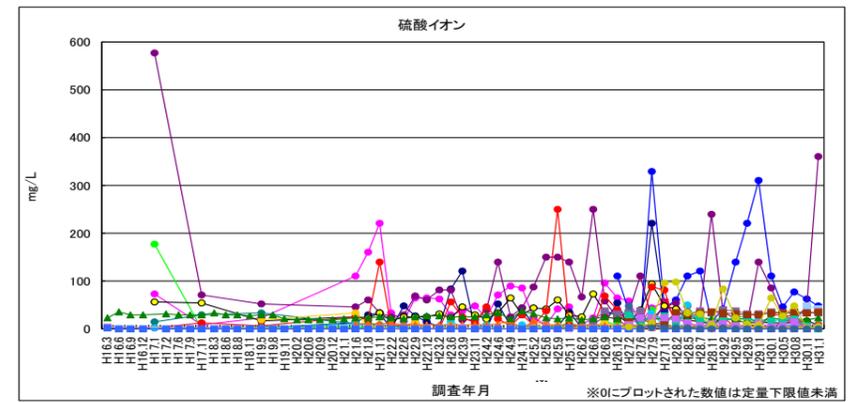


図 2-34 硫酸イオン

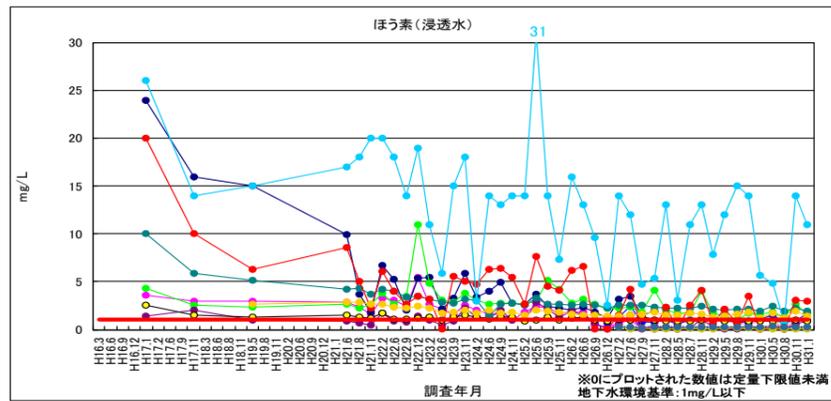


図 2-35 ほう素（浸透水）

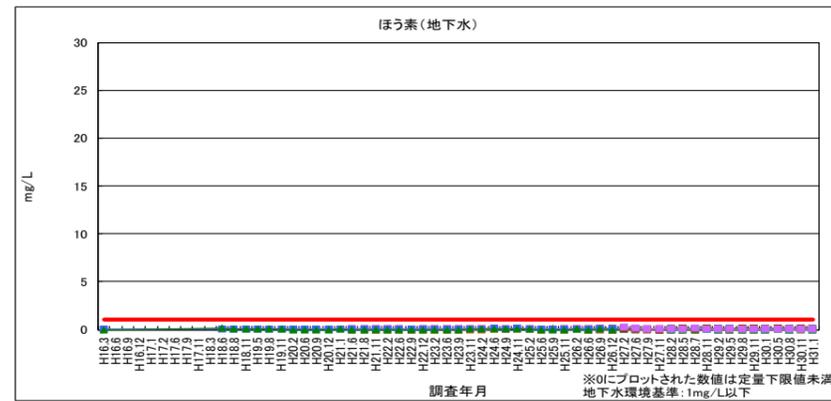


図 2-36 ほう素（地下水）

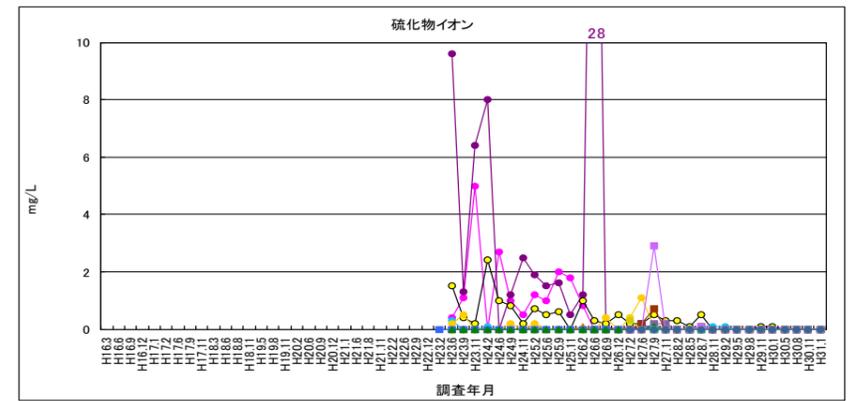


図 2-37 硫化物イオン




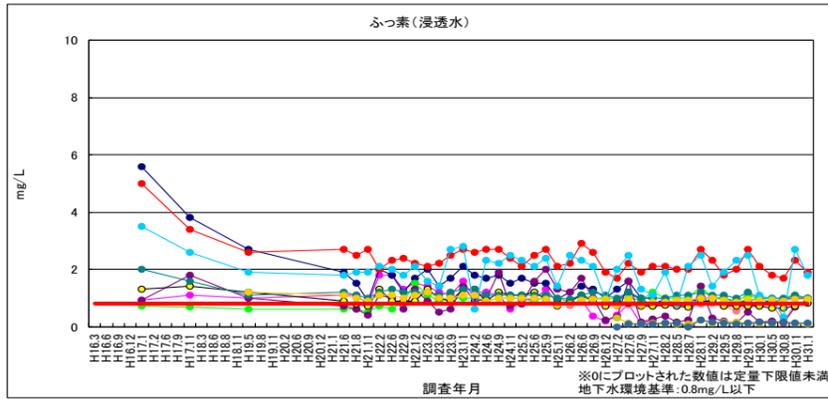


図 2-38 ふっ素 (浸透水)

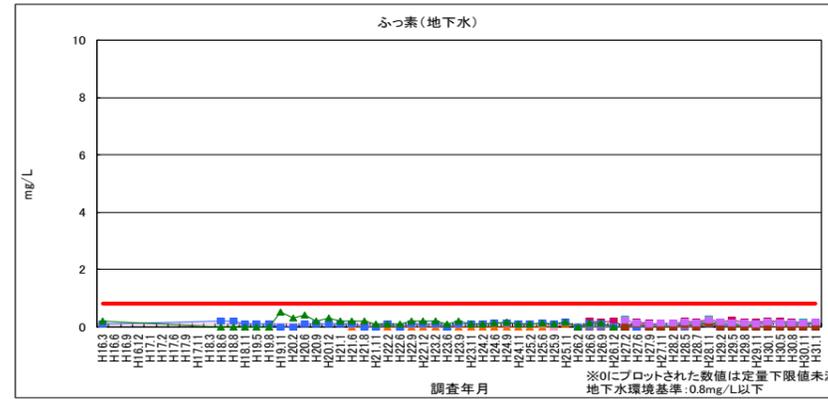

※Loc.1b の H18.8 以前と, Loc.3 の H19.8 以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-39 ふっ素 (地下水)



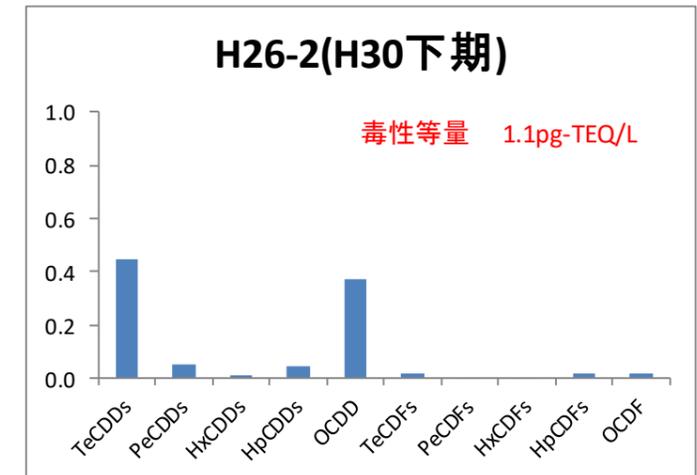


図 2-43-2 基準を超過した地点の同族体の組成割合 (PCDDs/PCDFs)

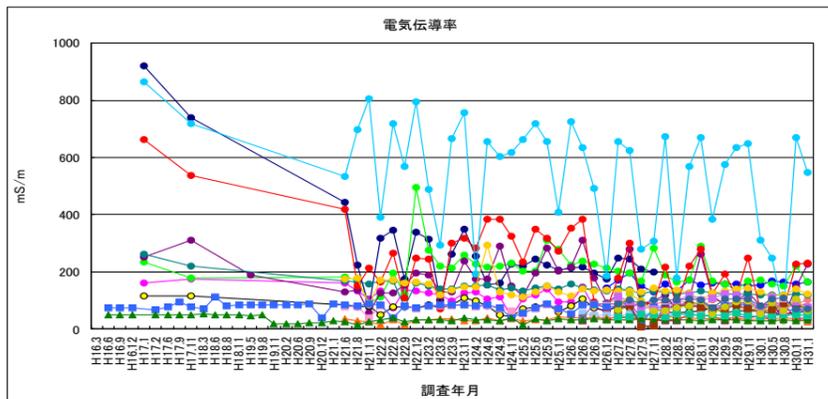


※Loc.1b の H18.8 以前と, Loc.3 の H19.8 以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-40 電気伝導率

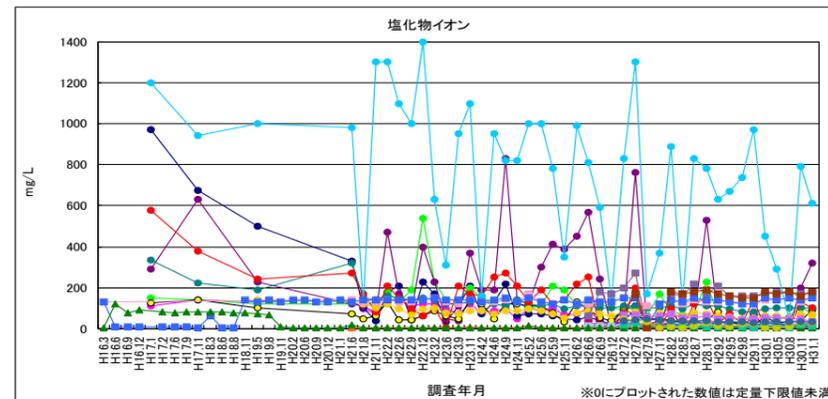


※Loc.1b の H18.8 以前と, Loc.3 の H19.8 以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-41 塩化物イオン

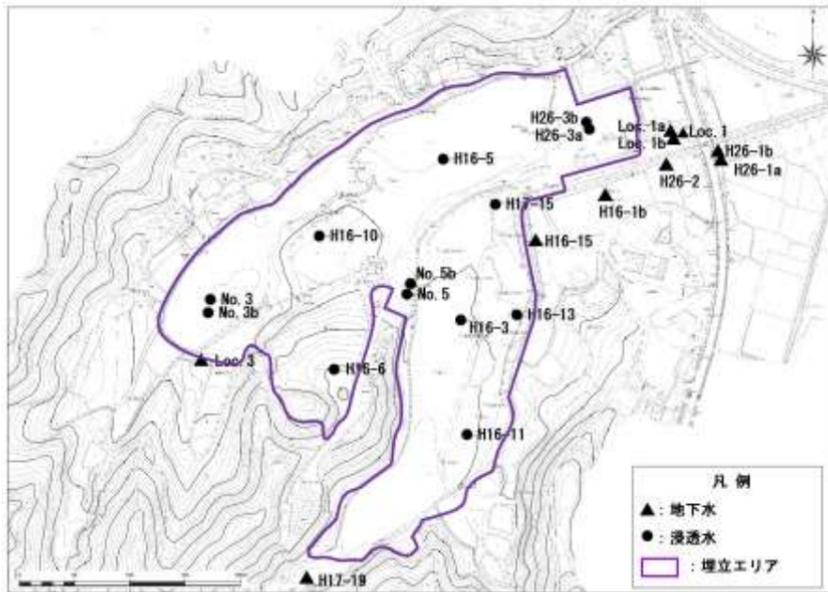

※ 平成 28 年 2 月より調査箇所を, No.3 及び No.5 を No.3b 及び No.5b へ変更

図 2-42 浸透水及び地下水水質調査地点図

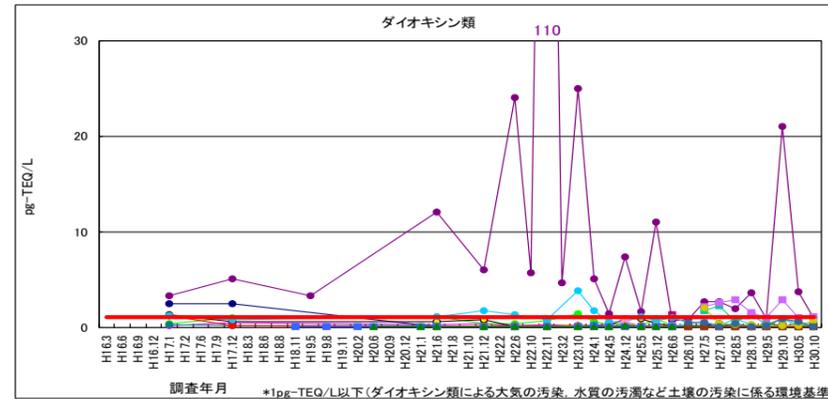

※Loc.1b の H18.8 以前と, Loc.3 の H19.8 以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-43 ダイオキシン類

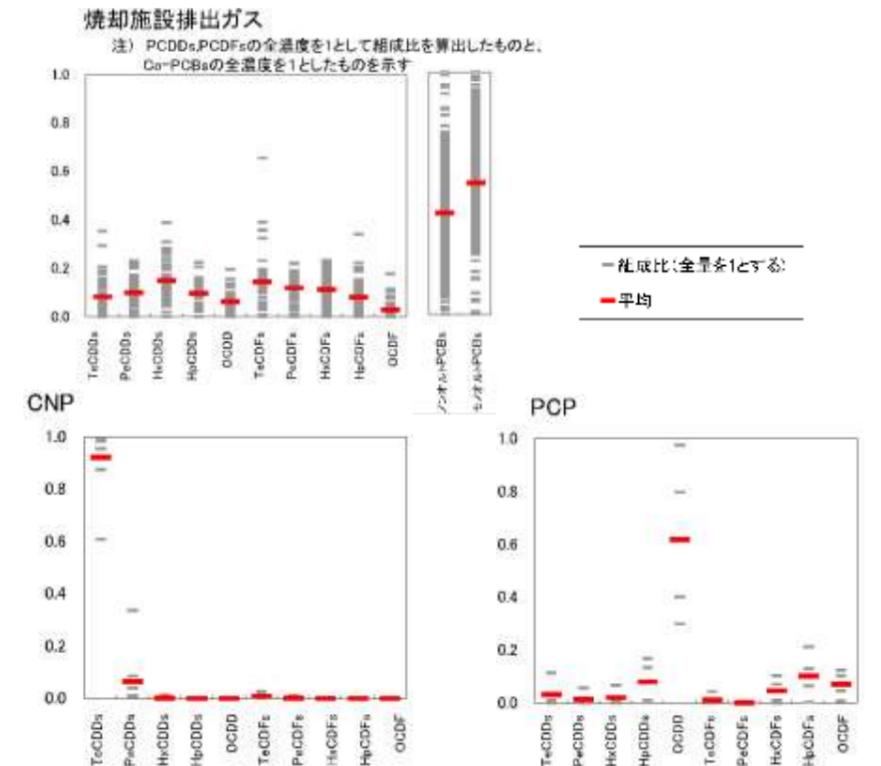
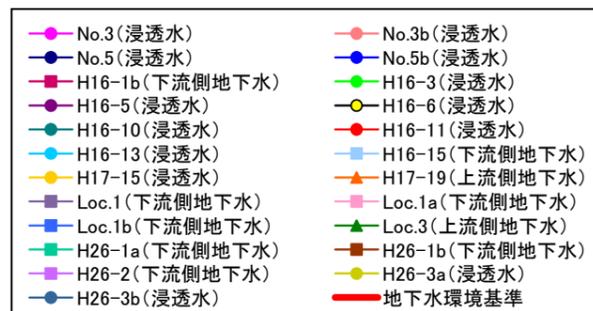


図 2-43-3 焼却由来, 農業由来 (CNP, PCP), ダイオキシン類同族体組成割合

(出典:「ダイオキシン類挙動 モデルハンドブック」H16.3 環境省)


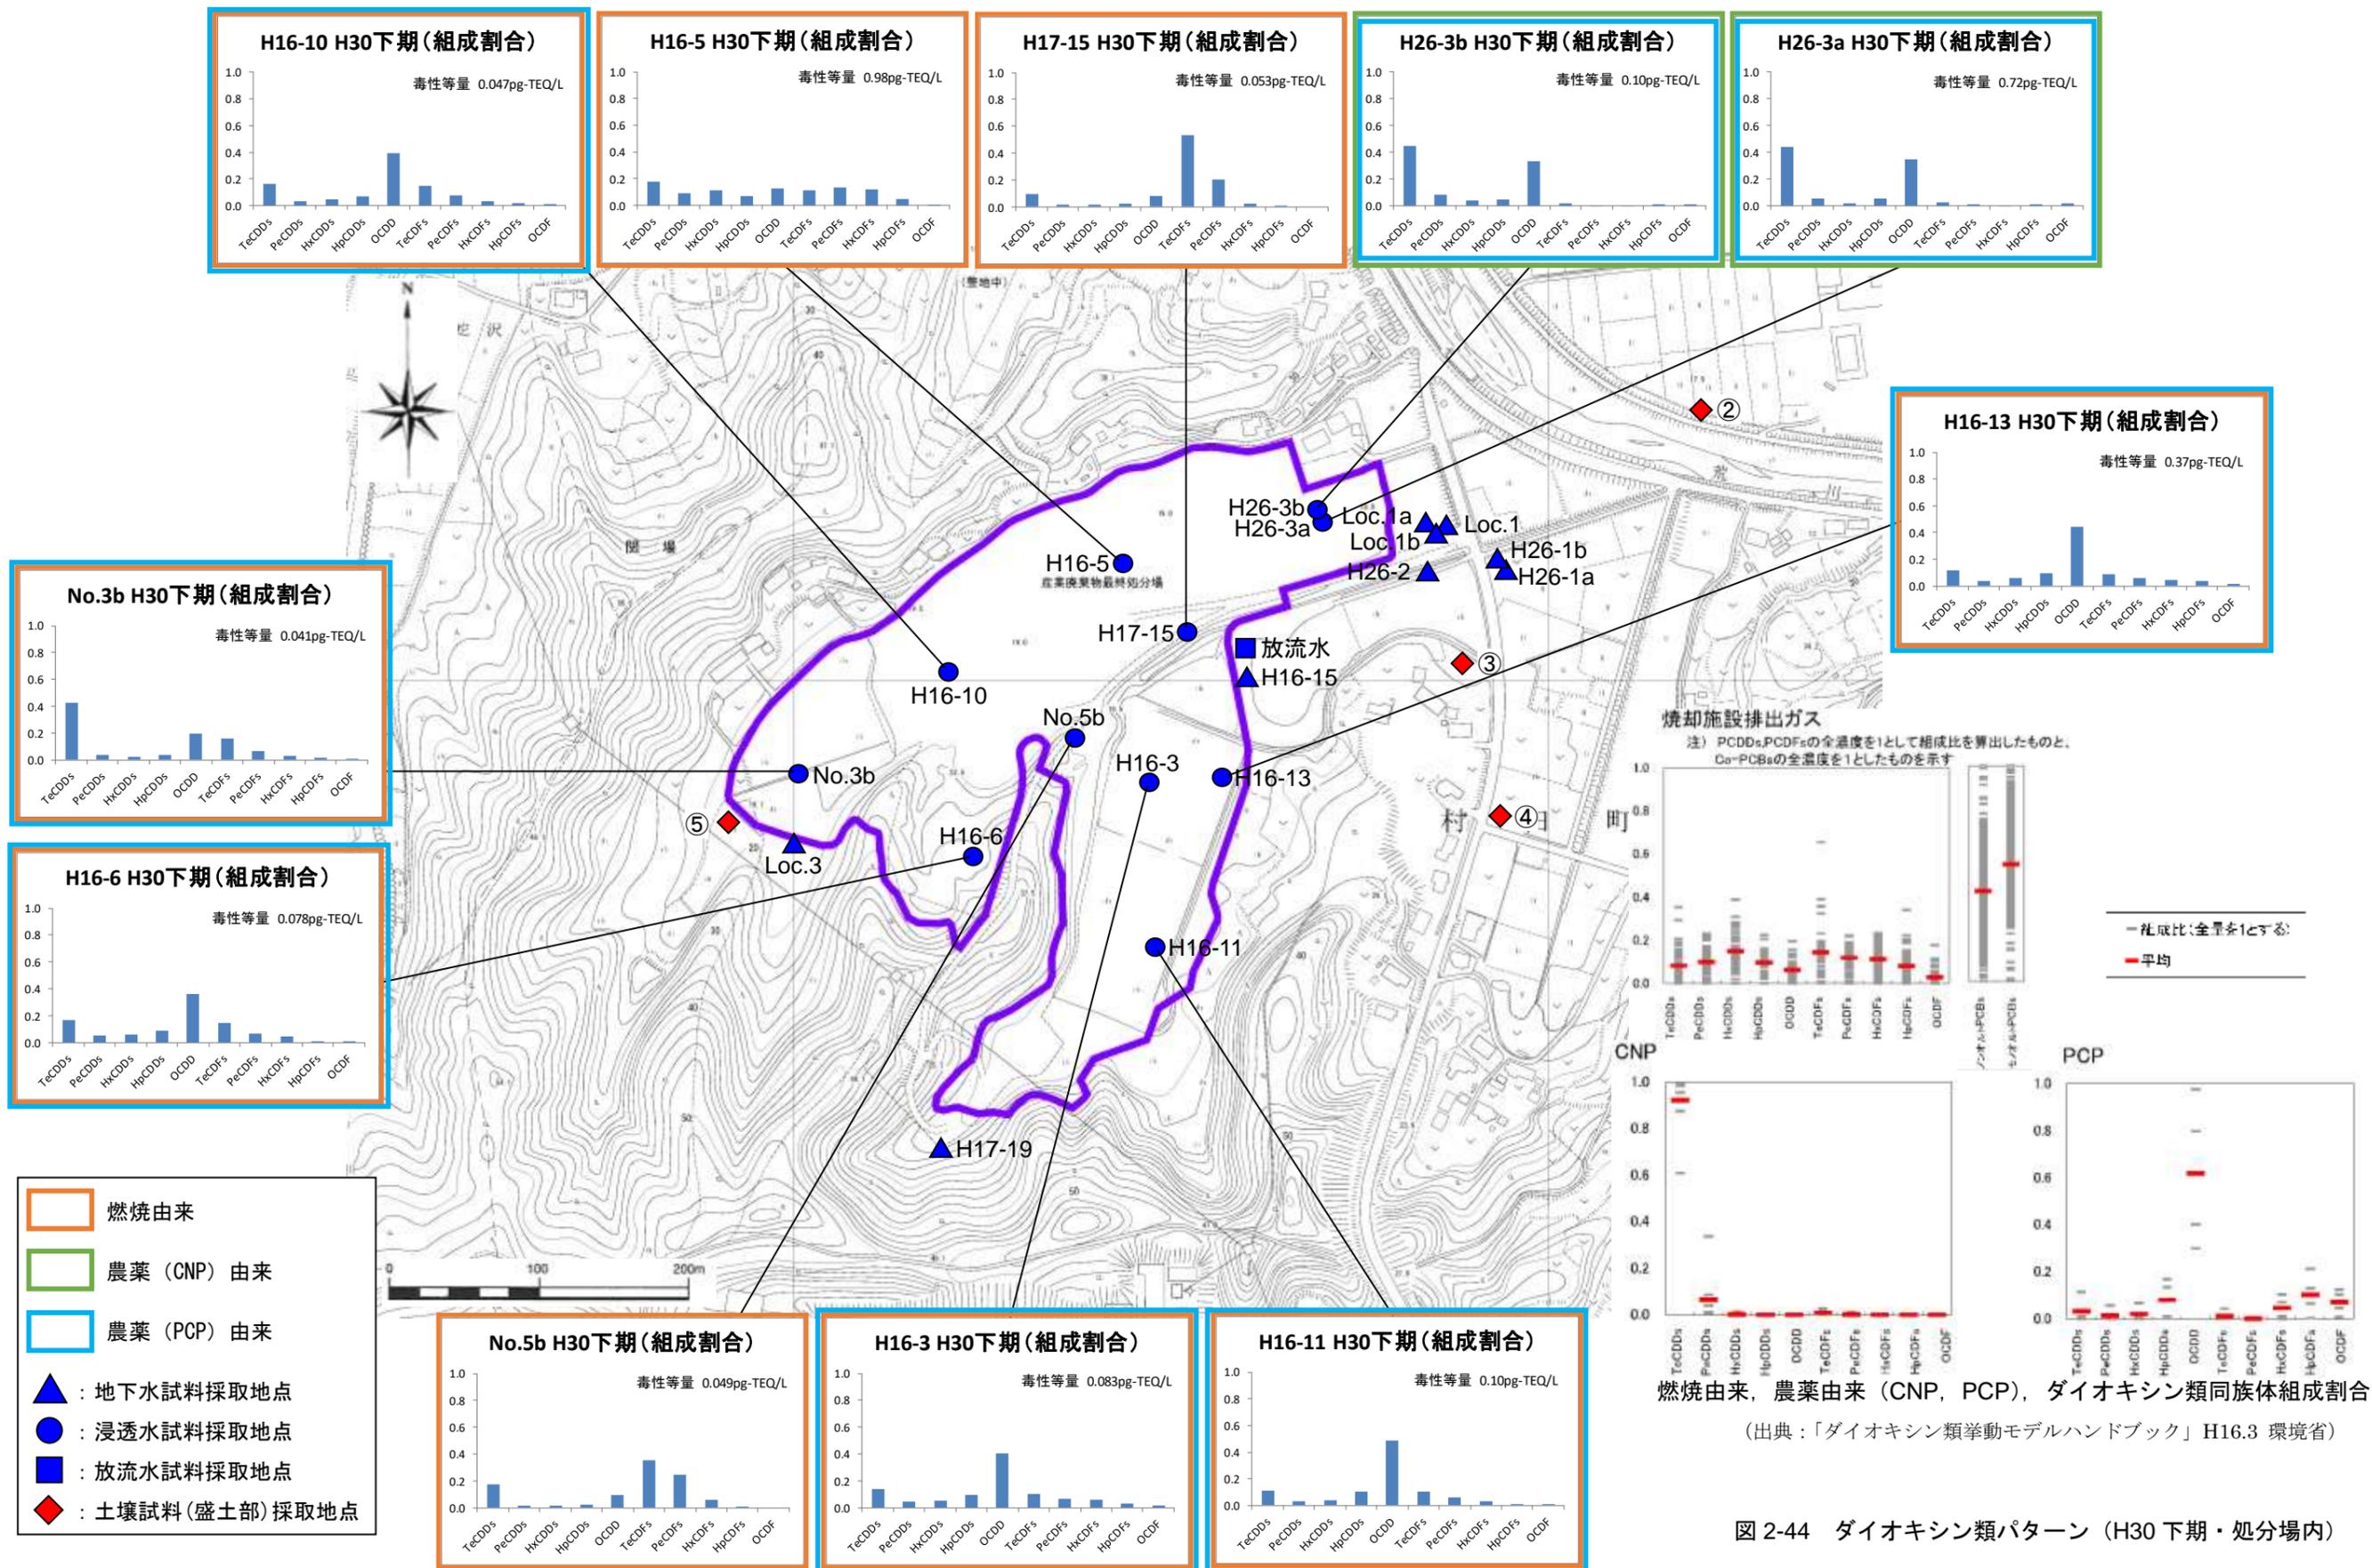




図 2-44 ダイオキシン類パターン (H30 下期・処分場内)

焼却施設排出ガス

注) PCDDs, PCDFsの全濃度を1として相対比を算出したものと、
Cn=PCBsの全濃度を1としたものを示す

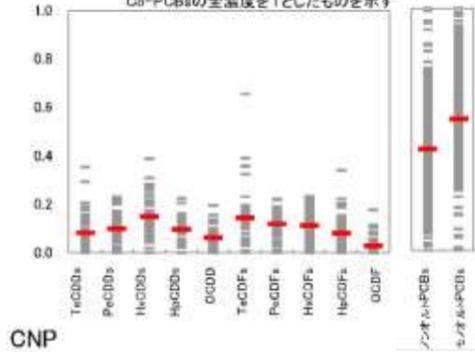


— 相対比:全量を1とする
— 平均

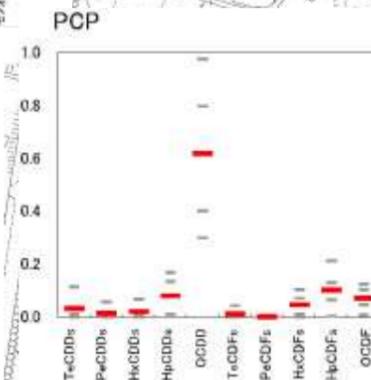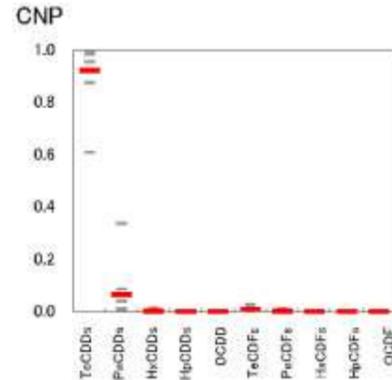

燃烧由来, 農薬由来 (CNP, PCP), ダイオキシン類同族体組成割合

(出典:「ダイオキシン類挙動モデルハンドブック」H16.3 環境省)

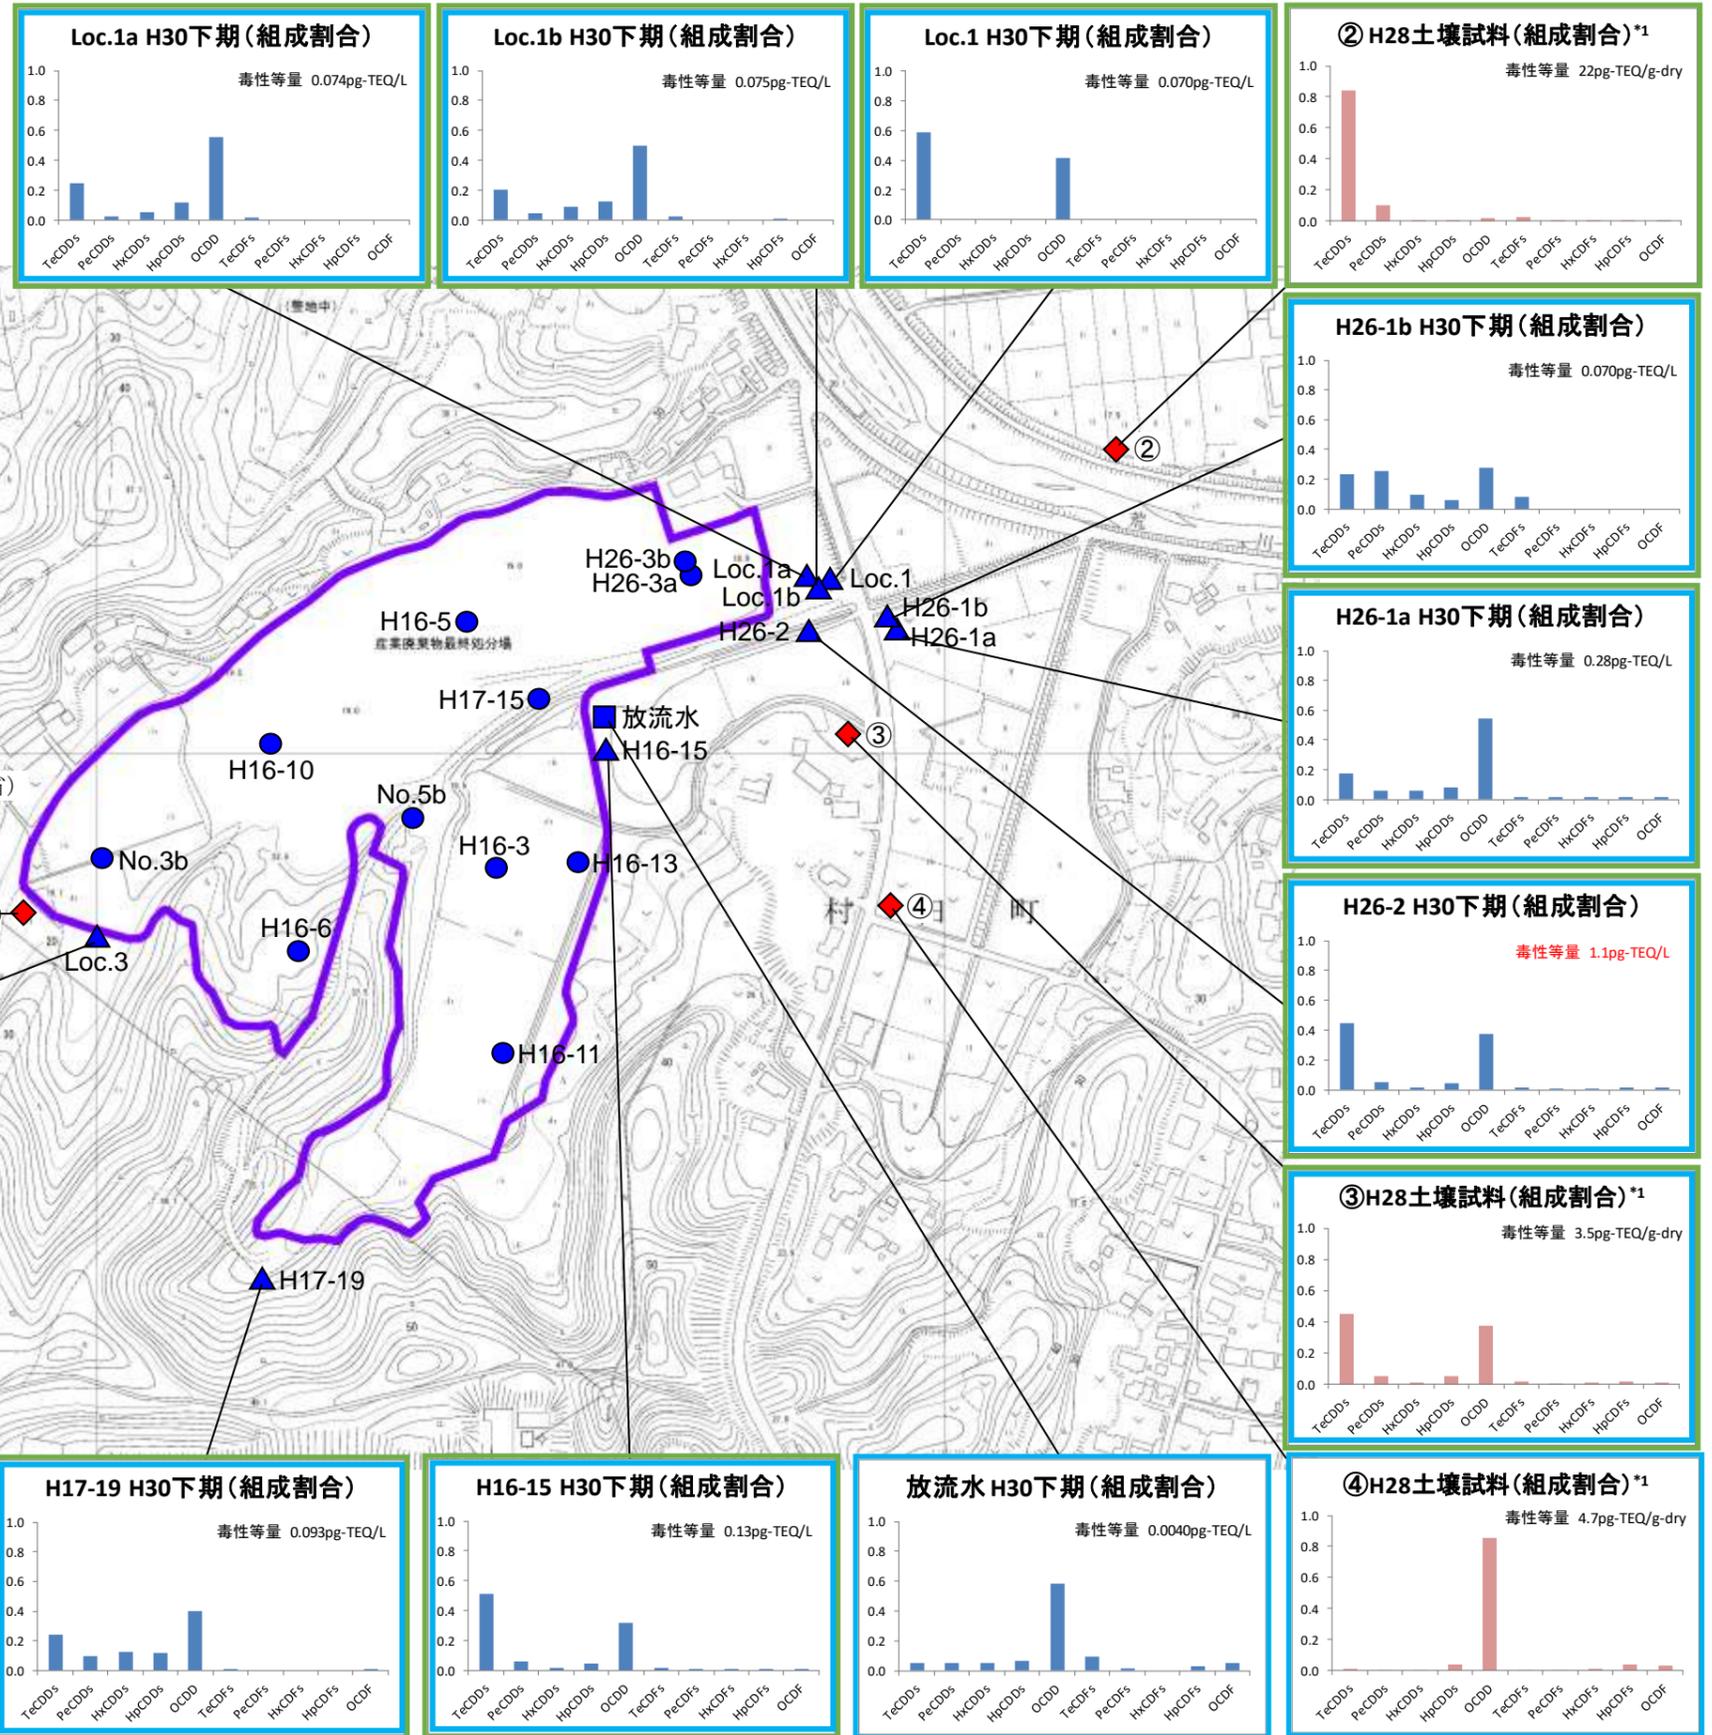

*1 第24回評価委員会資料6より

図2-45 ダイオキシン類パターン (H30下期・処分場外)

2.3 処分場内の状況把握に関する環境モニタリング

2.3.1 発生ガス等調査・下流地下水状況調査及び放流水状況調査

処分場の状況を確認するため、処分場内の観測井戸 17 地点 (No.3, No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) で、硫化水素等の発生ガスについて毎月調査を実施した。また、13 地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) で浸透水についての調査を毎月実施した。

下流地下水状況調査として処分場下流側の観測井戸 8 地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, H16-1b, H16-15, H26-1a, H26-1b, H26-2), 放流水状況調査として 1 地点 (放流水採取地点) で水質調査を毎月実施した。その結果は、次のとおりであった。

(1) 発生ガス

- 硫化水素濃度は、0.2 未満～58ppm の範囲で測定され、期間中全地点で 58ppm 以下であった。
- メタン濃度は、0～84vol% の範囲で測定され、期間中では No.3 で 84vol% (平成 31 年 2 月) と、他の地点より高い値を示した。
- 発生ガス量は、0.01 未満～0.94L/分の範囲で測定され、期間中全地点で 1L/分以下であった。モニタリングを行っている 17 地点のうち 9 地点 (No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H17-15, 7-2, H26-3a, H26-3b) においては、0.01L/分未満で推移しており、ガスの発生は非常に少ないと考えられる。

(2) 浸透水

- 硫酸イオン濃度は、最大値を No.5b で 510mg/L (平成 30 年 10 月)、次いで H16-5 で 320mg/L (平成 31 年 2 月) を示した。その他の地点ではいずれも 100mg/L 以下であり、横ばいで推移した。
- 塩化物イオン濃度は、H16-13 で最大 660mg/L (平成 31 年 3 月) 次いで H16-5 で 330mg/L (平成 31 年 1 月) を示した。その他の地点ではいずれも 200mg/L 以下であり、横ばい～低下する形で推移した。
- 電気伝導率は、H16-13 で最大で 560mS/m (平成 30 年 12 月) を示し、塩化物イオン濃度の挙動と同様の傾向を示した。その他の地点ではいずれも 14～230mS/m の範囲で横ばいで推移した。

(3) 下流地下水

- 硫酸イオン濃度が 0.1 未満～49mg/L、塩化物イオン濃度が 7～180mg/L、電気伝導率が 37～110mS/m の範囲で推移した。

(4) 放流水

- 硫酸イオン濃度は 2.5～6.6mg/L、塩化物イオン濃度は 60～120mg/L、電気伝導率は 110～190mS/m の範囲で推移した。

表 2-6 発生ガス等調査の濃度等範囲

調査箇所	調査項目	硫化水素 (ppm)						二酸化炭素 (%)						酸素 (%)						メタン (%)						ガス発生量 (L/分)																			
		～H29年度		H30年度上期		H30年度下期		～H29年度		H30年度上期		H30年度下期		～H29年度		H30年度上期		H30年度下期		～H29年度		H30年度上期		H30年度下期		～H29年度		H30年度上期		H30年度下期															
		最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大														
北側	高	H16-6		0.2	未満	100	41	78	0.7	58	0.25	未満	14	0.25	未満	0.5	0.25	未満	6	未満	6	未満	6	未満	6	未満	6	未満	26	60	30	37	31	43	0.01	未満	0.38	0.01	未満	0.06	0.01	0.09			
	高	No.3		0.2	未満	170	0.2	未満	2.0	0.2	未満	0.8	0.25	未満	8.0	0.25	未満	5.0	0.5	2.8	6	未満	20	6	未満	19	6	未満	17	2	100	3	76	15	84	0.01	未満	0.03	0.01	未満	0.01	未満			
	高	No.3a		0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	3.0	0.6	3.0	0.3	3.0	6	未満	22	16	20	14	20	0	5	0	1	0	0	0.01	未満	0.09	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満			
	高	No.3b		0.2	未満	3.0	0.2	未満	0.3	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	4.0	1.8	5.9	1.8	5.3	6	未満	21	6	14	7	16	0	52	1	42	0	14	0.01	未満										
	高	H16-10		0.2	未満	450	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	20	0.25	未満	0.25	未満	0.5	6	未満	21	11	20	6	未満	20	4	92	6	14	5	40	0.01	未満	2.0	0.01	未満	1.30	0.01	未満	0.02
	高	H16-5		0.2	未満	23	0.2	未満	0.4	0.2	未満	4.0	0.25	未満	10	1.8	7.3	2.4	5.5	6	未満	21	6	15	6	未満	11	0	94	0	71	19	66	0.01	未満	8.4	0.01	未満	0.39	0.01	未満	0.79			
高	H26-3a		0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	1.2	0.25	未満	0.25	未満	10	22	16	21	18	21	0	5	0	8	0	2	0.01	未満	0.03	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満			
低	H26-3b		0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	0.25	未満	0.25	未満	0.25	未満	2	22	16	20	18	21	0	5	0	0	0	2	0.01	未満	0.03	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満		
南側	高	H16-3		0.2	未満	4.0	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	10	1.1	3.1	0.8	2.3	6	未満	20	11	16	12	18	4	75	14	43	12	40	0.01	未満	0.61	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.03			
	高	H16-11		0.2	未満	1200	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	19	0.25	未満	3.0	0.25	未満	1.2	6	未満	22	8	20	12	20	0	90	0	1	0	1	0.01	未満	1.1	0.01	未満	0.07	0.01	未満	0.55		
	高	No.5		0.2	未満	160	0.2	未満	16	0.2	未満	2.0	0.4	30	6.2	14	8.7	13	6	未満	16	6	未満	6	未満	6	未満	0	70	0	2	0	17	0.01	未満	0.25	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満			
	高	No.5a		0.2	未満	0.2	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.5	0.25	未満	6.0	0.5	5.9	5.1	11	6	未満	19	6	未満	19	6	未満	11	0	17	0	8	0	3	0.01	未満	0.01	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	
	高	No.5b		0.2	未満	0.7	0.2	未満	0.6	0.2	未満	0.2	未満	10	2.5	7.0	0.9	8.2	6	未満	18	6	未満	15	6	未満	18	0	6	0	0	0	1	0.01	未満										
	高	H16-13		0.2	未満	33	0.2	未満	4.0	0.2	未満	0.3	0.25	未満	50	3.4	6.7	1.6	7.0	6	未満	20	7	12	6	14	2	80	23	73	1	70	0.01	未満	0.90	0.01	未満	0.02	0.01	未満	0.03				
南側	高	7-2		0.2	未満	1000	0.2	未満	4.0	0.2	未満	7.0	0.25	未満	36	0.25	未満	10	0.25	未満	12	6	未満	22	8	20	6	未満	19	0	63	0	10	0	12	0.01	未満	1.8	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	
	高	7-4		0.2	未満	600	2.0	6.0	0.2	未満	4.0	0.25	未満	32	2.3	6.9	4.0	7.2	6	未満	21	6	未満	11	6	11	0	66	42	53	35	63	0.01	未満	4.6	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01			
	高	H17-15		0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.2	未満	0.25	未満	2.0	0.5	2.3	0.4	1.8	6	未満	24	11	19	16	20	1	59	8	21	6	24	0.01	未満	0.07	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満			
	低	H16-6		4.2	77	1.0	4.4	0.4	9.9	27	140	38	60	27	180	40	130	44	51	50	100	-28	390	18	53	32	53																		
	低	No.3		4.1	470	-	-	-	-	4	150	-	-	-	30	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	低	No.3b		0.1	未満	4.1	0.1	未満	29	0.3	3.8	14	45	11	43	2	未満	51	43	98	34	98	14	110	2	140	48	120	54	220															
低	H16-10		0.1	未満	130	0.3	0.5	0.2	0.6	85	310	93	110	96	110	60	240	64	130	110	130	-49	370	58	100	27	91																		
低	H16-5		0.8	260	17	170	17	320	4	730	4	130	2	未満	330	36	320	44	150	43	220	-130	220	-27	190	-75	240																		
低	H26-3a		1.4	120	5.4	53	2.5	13	3	43	14	21	18	31	6.4	120	56	91	68	110	3	330	75	130	130	190																			
低	H26-3b		0.1	未満	3.5	0.1	未満	2.0	0.1	未満	0.5	34	49	33	36	29	34	44	110	67	100	68	100	77	340	100	160	120	190																
低	Loc.1b		0.1	未満	5.0	0.1	未満	0.3	0.1	未満	0.2	64	160	140	150	130	150	37	110	66	83	62	97	76	370	80	140	63	230																
低	Loc.1a		0.1	未満	3.6	0.1	未満	0.2	0.1	未満	0.2	84	170	130	140	130	140	41	110	67	95	67	110	100	460	87	150	69	300																
低	Loc.1		8.3	43	33	36	31	34	3	220	180	190	170	180	10	110	68	100	66	100	110	510	100	280	72	300																			
低	H26-1a		0.1	未満	31	4.3	28	0.3	20	7	27	20	47	14	19	20	69	44	87	40	82	82	310	64	200	41	230																		
低	H26-1b		1.1	33	30	33	30	34	3	180	160	180	150	170	10	82	63	130	60	81	37	340	82	210	63	260																			
低	H16-3		0.1	未満	160	0.1	未満	56	0.1	未満	12	42	520	26	69	38	120	58	500	120	170	140	220	32	280	56	91	64	96																
低	H16-11		0.1	未満	220	0.2	3.6	0.2	41	2	未満	410	66	95	3	130	41	550	180	240	59	230	58	430	70	92	95	240																	
低	No.5		0.1	未満	320	-	-	-	-	18	290																																		




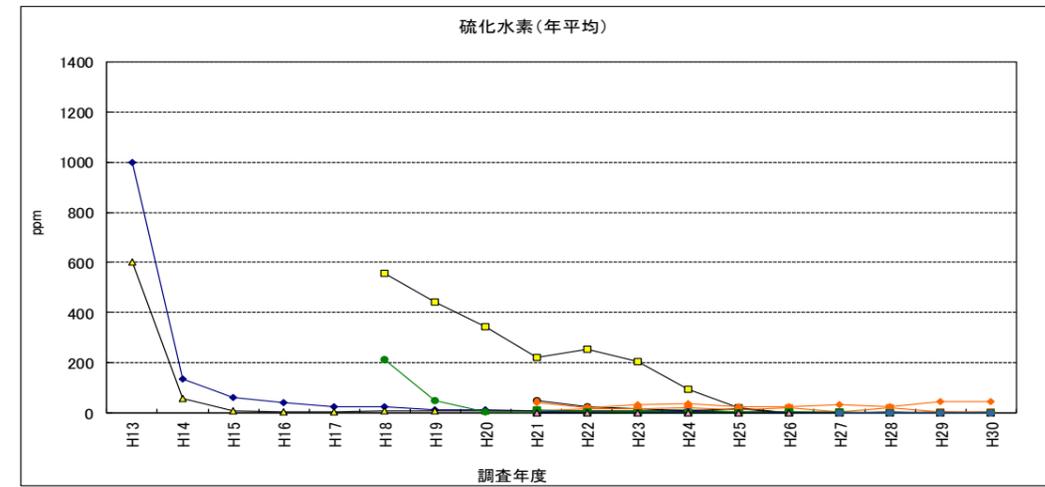


図 2-47 硫化水素 (管頭下 1m で測定)

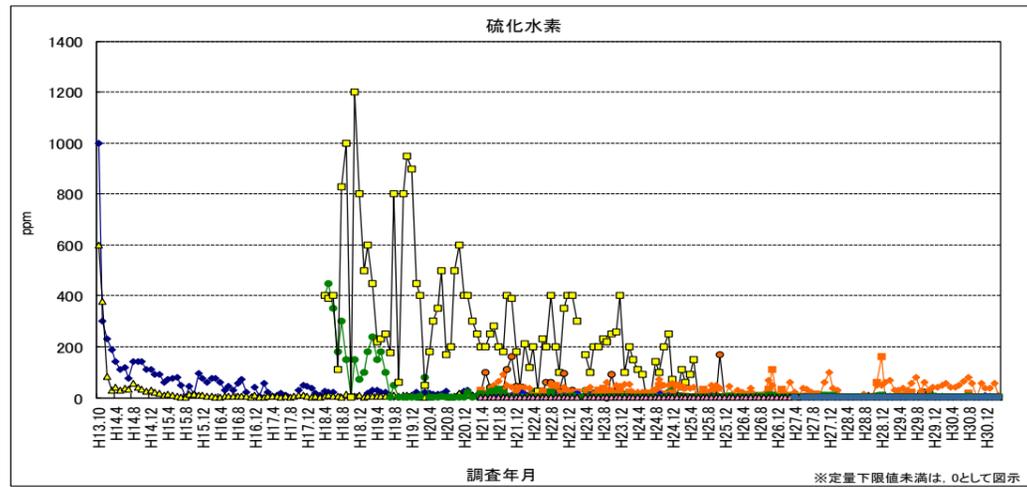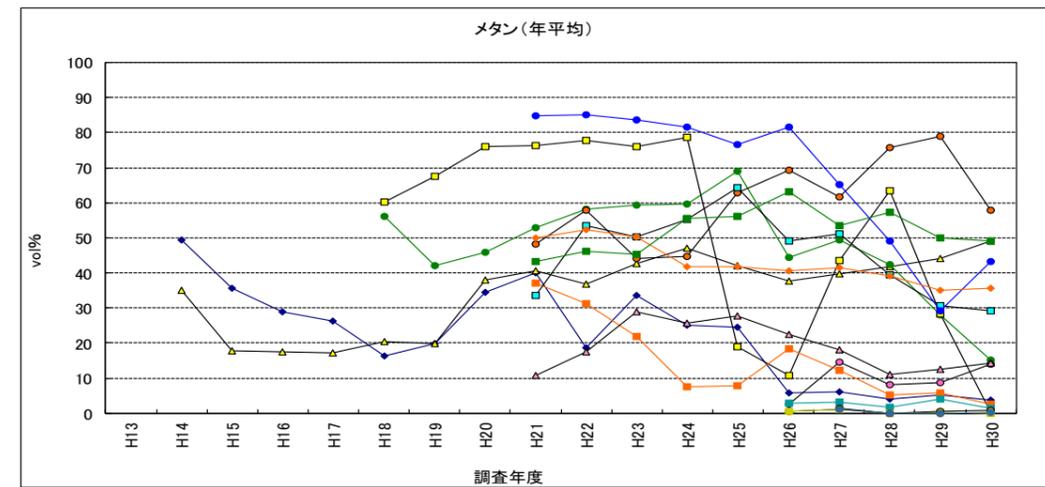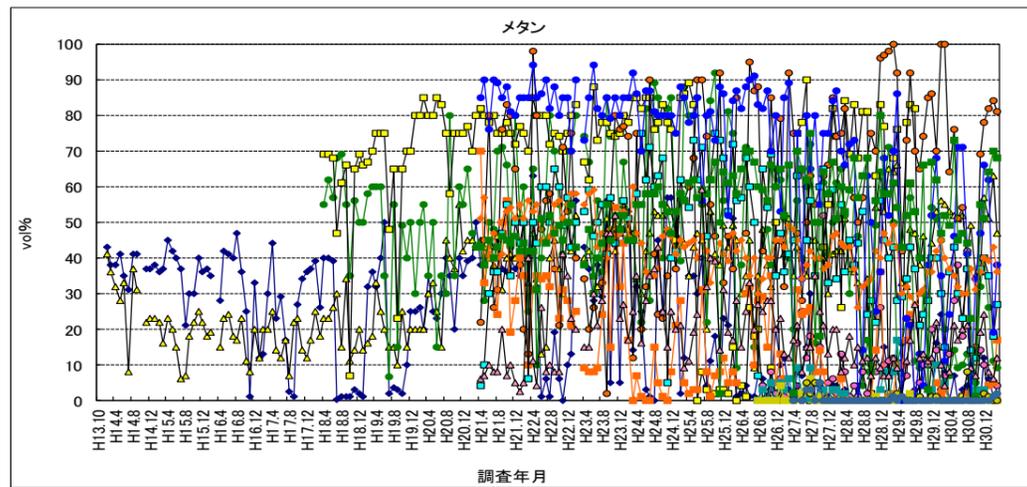

- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3a
- No.3b
- No.5
- No.5a
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b

図 2-48 メタン (管頭下 1m で測定)

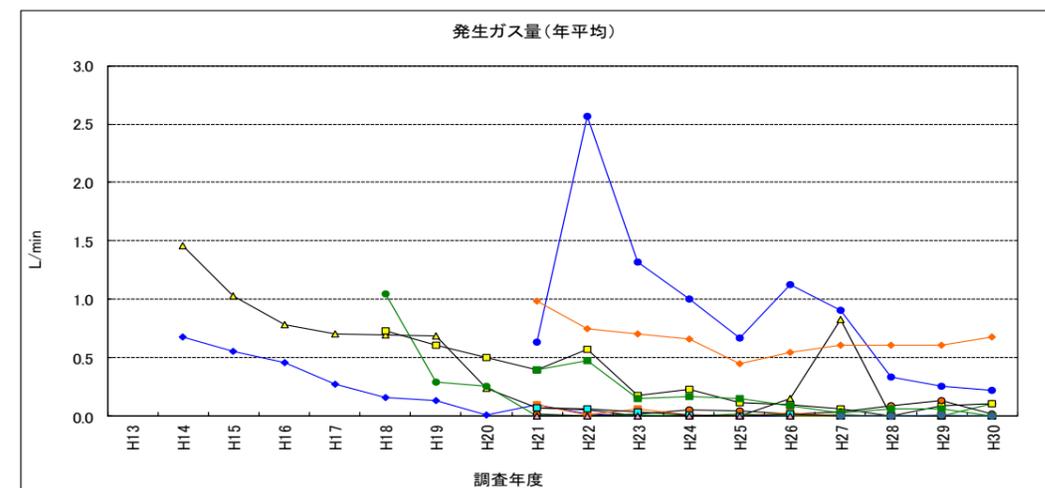
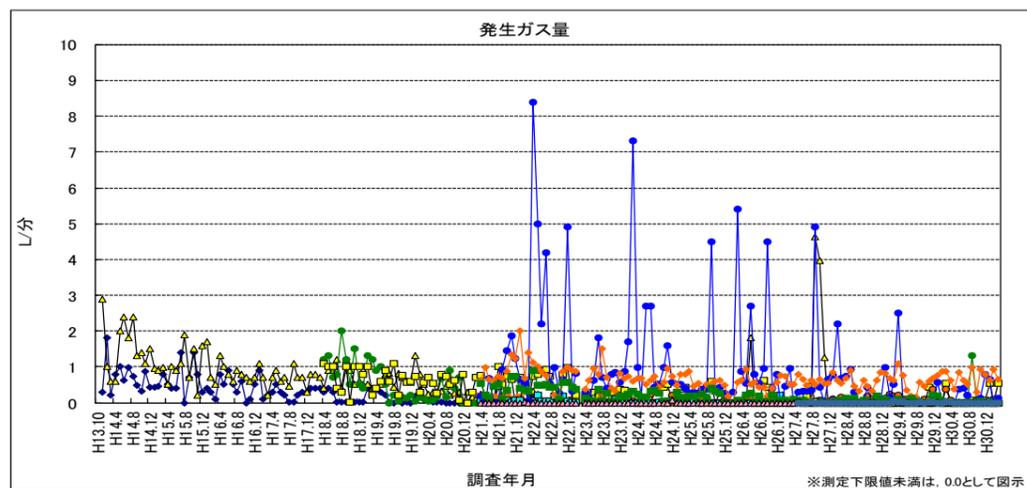


図 2-49 発生ガス量

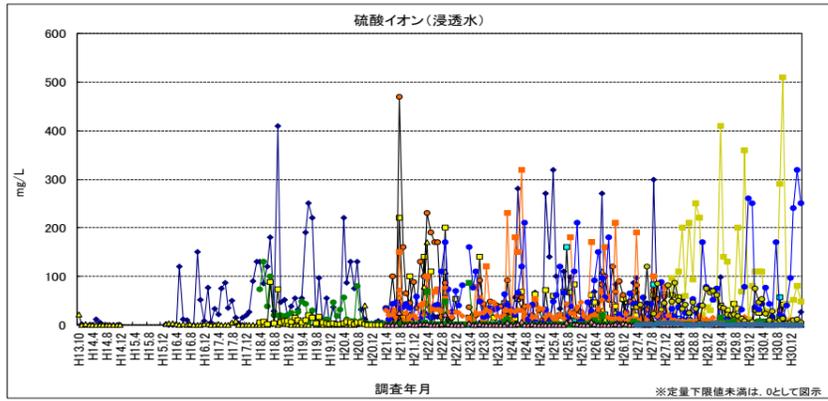


図 2-50 硫酸イオン（浸透水）

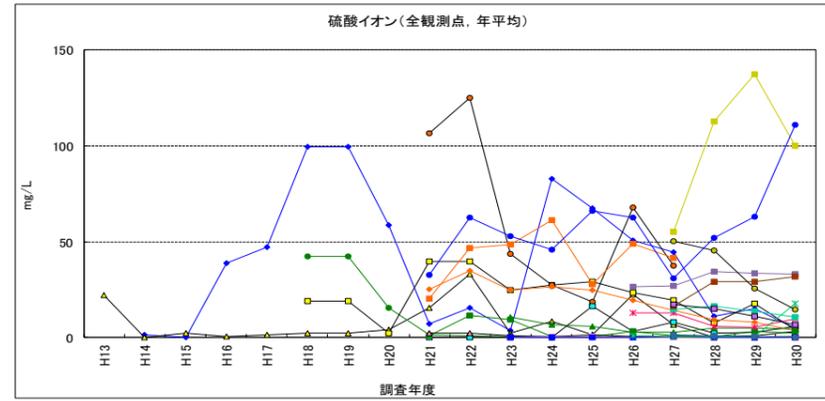


図 2-51 硫酸イオン（下流地下水、放流水）

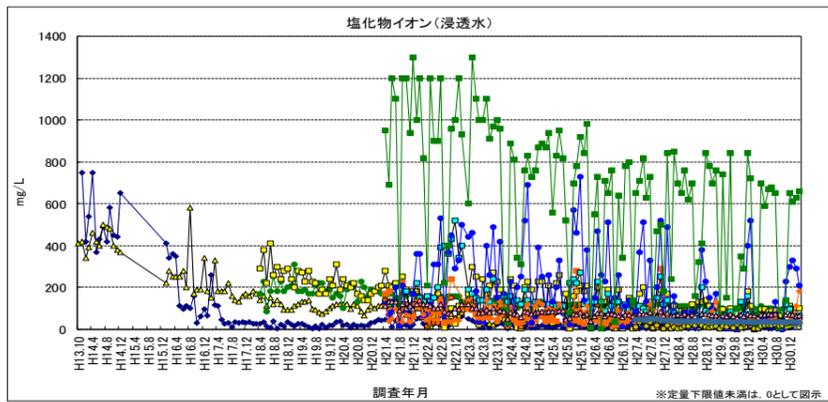
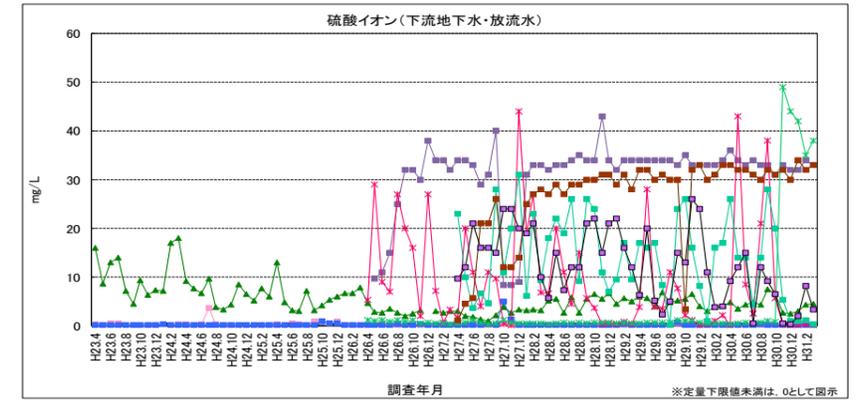


図 2-52 塩化物イオン（浸透水）

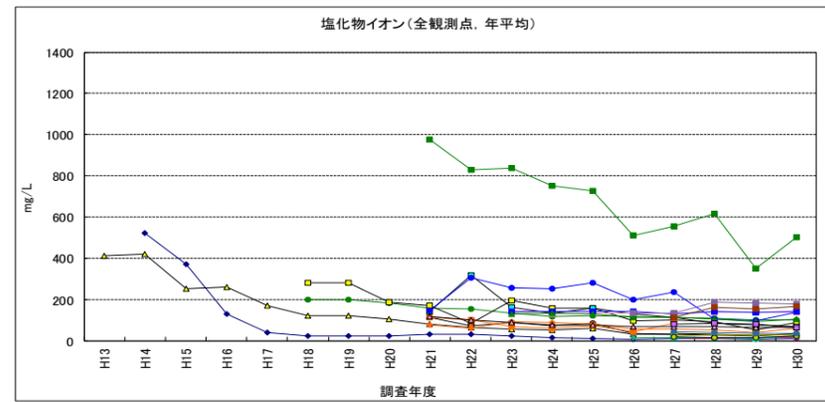


図 2-53 塩化物イオン（下流地下水、放流水）

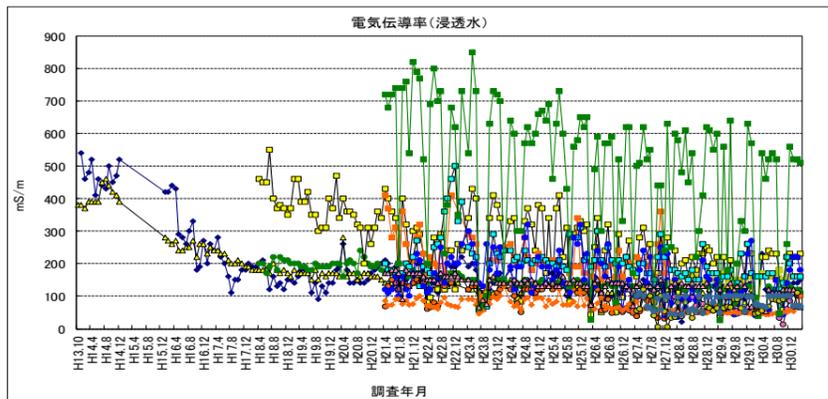
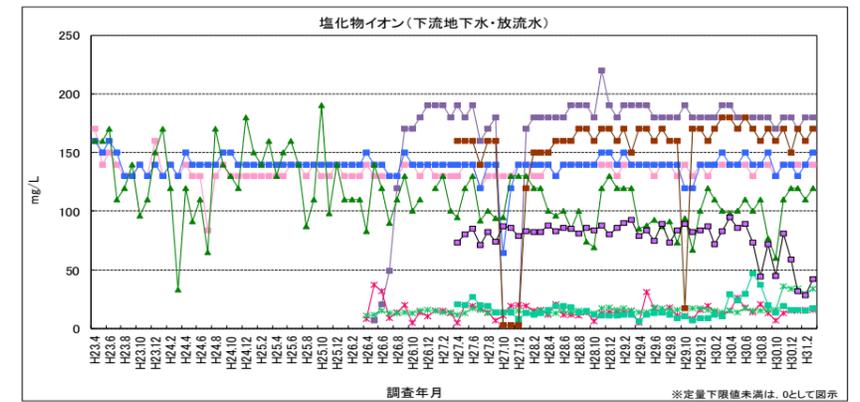


図 2-54 電気伝導率（浸透水）



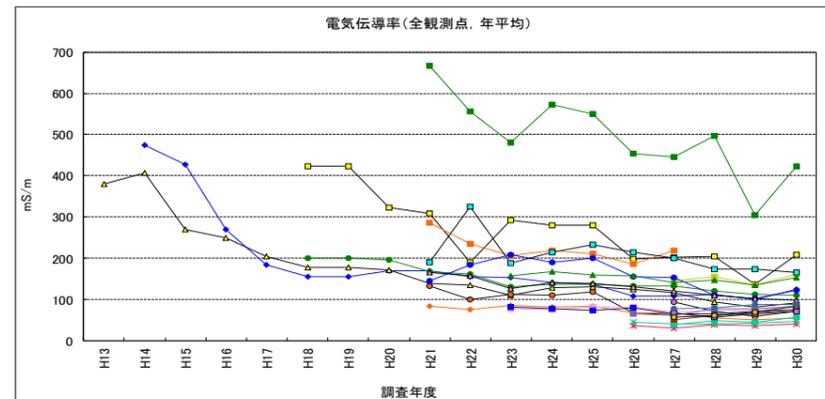


図 2-55 電気伝導率（下流地下水、放流水）

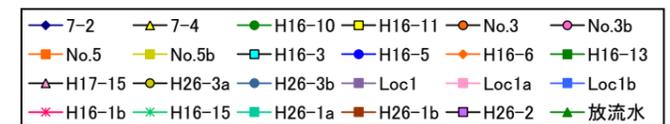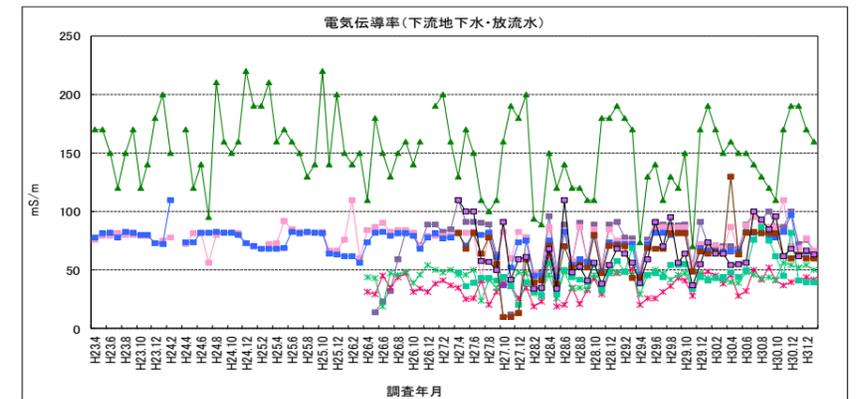

2.3.2 地中温度及び地下水位調査

廃棄物埋立区域内外の地中温度及び地下水位の状況を把握するために、浸透水観測井戸 11 地点 (No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 及び、地下水観測井戸 11 地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, Loc.4, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2), 合計 22 地点の地中温度と、H16-1b を除く 21 地点の地下水位の変動を調査した。地中温度は平成 30 年 11 月, 平成 31 年 1 月の 2 回計測を実施し, 地下水位変動は調査期間中 1 時間毎に連続測定した。地下水位は, 実測値を用いて平成 21 年度以降の地下水位データの補正を実施している。なお, 浸透水観測井戸は, 廃棄物層の下限 (難透水性岩盤層より上側) まで掘削している。

(1) 地中温度

廃棄物埋立区域内で, 地表からの影響を受けにくいと考えられる管頭からの深度 5m 以深かつ水面以下の最高温度と, 廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a 最深部との温度差は次のとおりであった。

1) 11 月調査時

- 廃棄物埋立区域内の調査地点のうち最も温度が高かった地点は H16-13 で 26.2℃ (深度 11m) であり, 廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a 最深部 (14.9℃, 深度 20m) と比較してみると, その温度差は 11.3℃であった。
- 廃棄物埋立区域内の調査地点のうち 2 番目に温度が高かった地点は H16-3 で 22.9℃ (深度 15-16m) であり, Loc.1a との温度差は 8.0℃であった。

■ なお, 平成 29 年 11 月調査時の最高温度と比べ, H16-13 は 0.7℃低くなり, H16-3 は 1.0℃低くなり, Loc.1a との温度差をみると, H16-13 で 0.6℃, H16-3 で 0.9℃差が小さくなった。

2) 1 月調査時

- 廃棄物埋立区域内の調査地点のうち最も温度が高かった地点は, H16-13 で 26.4℃ (深度 11m) であり, 廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a の最深部 (15.4℃, 深度 20m) と比較してみると, その差は 11.0℃であった。
- 2 番目に高かった地点は H16-3 で 23.2℃ (深度 14m) であり, Loc.1a との差は 7.8℃であった。
- なお, 平成 30 年 2 月調査時の最高温度と比べ, H16-13 は 0.9℃低くなり, H16-3 は 0.7℃低くなった。

3) 地中温度調査の総括

- 廃棄物埋立区域内の最も高かった地中温度と廃棄物埋立区域外の地中温度の差は, 緩やかな低下傾向にはあるものの, 依然として埋立区域内の方が高いことから, 廃棄物埋立区域の内部では, 微生物による廃棄物の分解反応が継続していると考えられる。

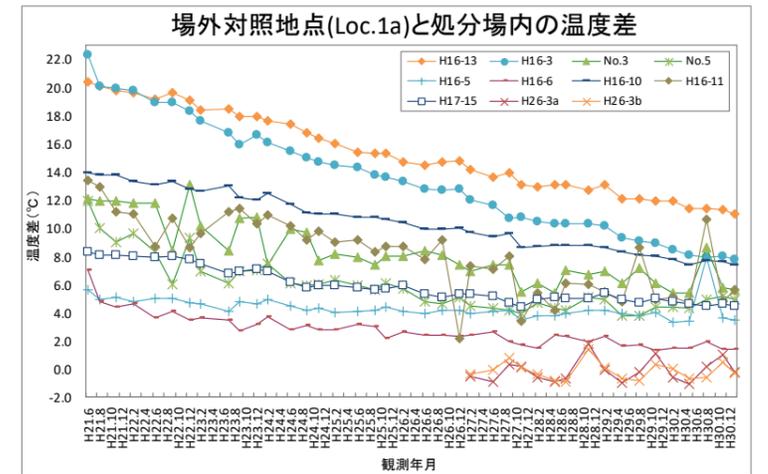


図 2-56 処分場内高温部と対照地点 (Loc.1a) との温度差の変化

表 2-7 地中温度表 (平成 30 年 11 月)

区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度(m)																															
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m	
処分場周辺の地下水	Loc1	11:18	2.00	16.0	16.9	17.2	17.5	17.3	16.0	15.0	14.5	14.4	14.5	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3			
	Loc1a	11:12	2.00	16.2	16.9	17.0	17.0	17.1	16.2	15.2	14.7	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3		
	Loc1b	11:08	1.83	15.6	16.5	17.2	17.5	17.7	17.0	15.6	14.8	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1		
	Loc3	9:32	1.28	15.9	14.8	14.7	14.8	14.6	13.4	12.7	12.5	12.6	12.7	12.7	12.8	12.9																			
	H16-1b	9:47	1.88	15.0	16.2	16.4	16.4	15.5	14.9	14.1	13.8	13.7	13.7																						
	H16-15	9:42	1.64	15.4	15.5	15.9	16.3	16.4	16.3	16.4	16.6	16.9	17.2	17.4																					
	H17-19	10:06	1.84	15.2	14.9	14.6	13.7	12.9	12.4	12.2	12.1																								
	Loc4	9:27	3.82	16.3	16.3	16.4	17.4	17.1	16.7	16.5																									
	H26-2	9:50	1.89	15.1	15.2	15.9	15.9	14.6	14.3	14.2	14.2	14.2	14.3																						
	H26-1a	9:54	2.07	15.0	15.0	17.9																													
H26-1b	9:55	2.22	16.9	16.8	18.0	18.1	18.1	16.9	15.4	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2									
処分場内の浸透水	No3	10:37	2.36	15.4	15.5	19.0	19.1	18.7	18.5	18.4	18.3	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.2	20.3	20.5	20.6	20.7	20.7												
	No5	10:26	3.76	16.7	16.9	17.3	20.3	20.1	19.6	19.1	18.7	18.6	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.2																	
	H16-3	10:20	3.60	17.5	17.3	17.3	20.1	20.3	20.4	20.4	20.5	20.7	21.0	21.7	22.2	22.6	22.8	22.9	22.9	22.6	22.1	21.8	21.5	20.9	20.5	19.9	19.5	19.3	19.3						
	H16-5	10:49	2.72	15.9	15.9	18.5	18.2	17.6	17.3	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.4	18.5																		
	H16-6	10:31	18.56	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1		
	H16-10	10:54	3.14	15.1	15.1	15.2	21.4	21.6	21.8	21.8	21.8	21.9	21.9	21.9	21.9	22.0	22.0	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5							
	H16-11	10:11	3.86	14.0	14.1	14.4	19.7	18.5	18.3	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	19.3	19.4	19.6	19.6	19.6	19.7															
	H16-13	10:16	3.27	15.5	15.6	15.9	20.8	21.0	22.4	23.1	24.9	25.4	25.7	26.2																					
	H17-15	10:43	3.11	15.6	15.7	15.9	19.1	18.8	18.8	18.9	18.9	18.9	18.9	19.2	19.5																				
	H26-3a	11:01	2.28	16.4	16.4	16.9	16.7	15.9	15.2	14.6	14.2	14.1	14.0																						
H26-3b	11:04	2.35	15.7	15.6	16.8	16.4	15.4	14.9	14.7	14.6	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2								

※水銀棒状温度計・ガラス棒状温度計(アルコール)と比較し、データを補正した(補正値: +1.8℃)。

表 2-8 地中温度表 (平成 31 年 1 月)

区分	地点名	測定時刻	管頭下 水位(m)	観測点の深度(m)																															
				1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m	21m	22m	23m	24m	25m	26m	27m	28m	29m	30m	31m	
処分場周辺の地下水	Loc1	11:10	2.36	10.0	9.7	11.1	12.3	13.5	14.5	15.0	15.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.7	15.7			
	Loc1a	11:14	2.39	11.5	11.5	10.2	11.4	13.1	13.2	14.9	15.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4											
	Loc1b	11:19	2.23	10.8	10.8	9.4	11.9	13.1	14.2	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3															
	Loc3	9:22	3.05	9.2	9.3	9.7	10.8	12.0	12.7	13.0	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5																			
	H16-1b	9:39	2.06	10.0	9.8	12.1	12.2	13.4	13.9	14.2	14.3	14.4	14.4																						
	H16-15	9:34	1.86	8.0	11.4	11.8	13.2	14.1	15.0	15.6	16.2	16.7	17.2	17.4																					
	H17-19	9:59	2.29	9.0	8.9	12.2	12.6	12.9	13.0	13.0	12.9																								
	Loc4	9:15	3.91	12.6	12.3	12.3	15.9	16.5	16.6	16.6																									
	H26-2	9:43	1.91	10.9	7.8	9.3	11.6	13.7	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2																					
	H26-1a	9:47	2.12	9.6	9.3	11.4																													
H26-1b	9:48	2.53	11.0	10.7	12.6	13.3	14.6	15.4	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.8	15.8	15.7	15.7	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	15.7	15.7									
処分場内の浸透水	No3	10:23	3.07	12.3	12.1	12.1	17.0	17.6	17.9	18.1	18.4	18.8	19.1	19.4	19.8	20.1	20.2	20.5	20.7	20.9	21.0	21.0	21.0												
	No5	10:46	4.54	12.3	12.3	12.7	13.2	20.3	20.2	19.7	19.2	19.0	18.9	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6																	
	H16-3	10:15	4.24	9.4	9.3	9.4	9.7	20.9	21.0	21.1	21.2	21.4	21.6	22.5	22.8	23.1	23.2	23.1	22.7	22.3	21.8	21.2	20.8	20.5	20.2	20.1	20.0	19.9	19.8						
	H16-5	10:52	3.26	10.7	10.6	10.6	17.1	17.4	17.6	17.7	17.8	18.0	18.3	18.5	18.7	18.8	18.9																		
	H16-6	10:37	19.40	13.1	12.7	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.4	13.7	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.4			
	H16-10	10:29	3.84	11.3	11.0	11.0	21.6	22.1	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	22.8						
	H16-11	10:04	4.48	7.5	7.5	7.6																													

(2) 地下水水位調査

- 廃棄物埋立区域外の地下水水位は、上流側で標高 16.47～21.64m の間で変動し、H17-19 で最大 1.54mの高低差であった。また、下流側では標高 12.73～16.97m の間で変動し、Loc.1 で最大 0.91m の高低差であった。
- 廃棄物埋立区域内の地下水の水位は、上流側で標高 16.27～18.22m の間で変動し、H16-6 で最大 1.78m の高低差であった。また、下流側では標高 15.47～17.56m の間で変動し、H26-3a で最大 2.01m の高低差であった。
- 処分場北側測線、南側測線沿いに、今回比較に用いる湧水期を平成 31 年 1 月 30 日、出水期を平成 30 年 8 月 1 日とし、観測井戸の水位標高の変化を比較した。処分場内及び上流側では、湧水期と出水期でほとんど傾向が変わらなかった。また、岩淵堰の開閉に伴い荒川近傍の Loc.4 では水位が大きく変動しているが、Loc.4 より高標高部の水位にはほとんど影響を及ぼしていない。
- 地下水水位の高低差からみると、処分場内の地下水は、概ね処分場西側（高標高部）から東側（低標高部）の方向に少しずつ流下していると考えられる。既往の調査では、処分場の一番上流の端から下流の端まで数十年～百年かかるくらいの流動速度であるとの報告や、地下の構造に応じて流動速度が一様でないとの解析がなされている。

表 2-9 平成 30 年度下期の最高水位・最低水位の一覧(水位補正後)

区分	孔番	地盤標高(ELm)	水位	H26年度下期		H27年度上期		H27年度下期		H28年度上期		H28年度下期		H29年度上期		H29年度下期		H30年度上期		H30年度下期		
				水位標高(m)	高低差(m)																	
廃棄物埋立区域外	上流	Loc.3	17.82	最高	17.86	1.00	18.40	1.44	18.33	1.34	18.32	1.40	18.25	1.61	18.05	1.20	18.39	1.89	17.70	0.97	17.88	1.41
				最低	16.86		16.96		16.99		16.92		16.64		16.86		16.50		16.73		16.47	
	H17-19	22.11	最高	22.25	1.75	22.10	2.34	21.39	0.91	21.80	1.40	21.44	1.15	21.71	1.10	21.73	1.30	21.54	1.14	21.64	1.54	
			最低	20.50		19.76		20.48		20.39		20.29		20.44		20.44		20.40		20.10		
	下流	Loc.1	15.11	最高	14.95	0.17	15.72	0.95	15.12	0.63	15.17	0.66	14.98	0.48	14.90	0.47	15.50	1.09	14.89	0.55	14.76	0.91
				最低	14.78		14.77		14.49		14.51		14.50		14.42		14.41		14.34		13.86	
		Loc.1a	14.88	最高	14.97	0.59	15.63	1.15	14.90	0.65	15.06	0.87	14.74	0.63	14.62	0.41	15.31	1.17	14.62	0.52	14.48	0.89
				最低	14.38		14.48		14.26		14.19		14.11		14.21		14.14		14.10		13.59	
		Loc.1b	14.75	最高	15.05	0.60	16.34	1.81	14.81	0.44	15.18	0.85	14.78	0.52	14.66	0.38	15.49	1.28	14.74	0.47	14.69	0.84
				最低	14.45		14.53		14.37		14.33		14.26		14.28		14.21		14.27		13.85	
		Loc.4	15.97	最高	14.74	1.92	16.32	3.50	13.27	0.45	15.66	2.84	13.15	0.48	15.07	2.23	15.59	2.79	15.02	2.24	13.34	0.61
				最低	12.82		12.81		12.82		12.82		12.67		12.85		12.80		12.78		12.73	
H16-15		16.79	最高	16.49	0.12	16.94	0.83	16.64	0.65	16.66	0.74	16.62	0.61	16.62	0.51	16.72	0.59	16.49	0.56	16.97	0.73	
			最低	16.37		16.11		16.00		15.92		16.01		16.11		16.12		15.93		16.24		
H26-1a	16.06	最高	15.30	0.45	17.23	2.43	15.18	0.49	16.10	1.44	15.03	0.68	15.38	0.53	16.53	1.86	15.29	0.51	15.16	0.39		
		最低	14.85		14.81		14.69		14.66		14.35		14.85		14.67		14.78		14.77			
H26-1b	16.06	最高	15.44	0.22	16.59	1.39	15.56	0.57	15.74	0.76	15.41	0.44	15.38	0.40	16.11	1.24	15.34	0.48	15.26	0.82		
		最低	15.22		15.21		14.98		14.98		14.97		14.99		14.87		14.86		14.43			
H26-2	15.24	最高	14.21	0.28	16.53	2.37	14.49	0.31	15.52	1.40	14.34	0.18	14.51	0.46	15.71	1.62	14.40	0.23	14.41	0.34		
		最低	13.93		14.16		14.18		14.12		14.16		14.05		14.09		14.16		14.07			
廃棄物埋立区域内	上流	No.3	18.95	最高	17.78	1.18	18.20	1.44	18.23	1.48	18.18	1.52	18.24	1.64	18.17	1.36	18.44	1.71	17.66	0.90	17.89	1.43
				最低	16.60		16.76		16.75		16.66		16.60		16.82		16.73		16.76		16.46	
		H16-6	35.02	最高	17.80	1.10	18.80	2.11	18.37	1.67	18.46	1.80	18.46	1.94	18.27	1.47	18.93	2.24	17.80	1.10	18.04	1.78
	H16-11	20.77	最高	16.70	0.95	18.49	1.34	16.70	1.67	16.66	1.80	16.51	1.94	16.80	1.47	16.69	2.24	16.70	1.10	16.27	1.78	
			最低	18.09		18.49		18.59		18.48		18.58		18.47		18.57		18.02		18.22		
	H16-10	19.61	最高	17.67	1.01	18.09	1.37	18.13	1.45	18.05	1.47	18.12	1.59	18.06	1.33	18.31	1.68	17.58	0.85	17.79	1.49	
			最低	16.66		16.72		16.69		16.58		16.52		16.73		16.64		16.73		16.31		
	No.5	20.63	最高	18.04	1.40	18.55	1.75	18.27	1.45	18.36	1.59	18.31	1.55	18.27	1.40	18.82	1.98	17.87	1.07	18.10	1.71	
			最低	16.64		16.80		16.82		16.77		16.76		16.87		16.84		16.80		16.40		
	H16-3	20.36	最高	17.73	0.90	18.14	1.28	18.27	1.40	18.17	1.32	18.22	1.51	18.20	1.30	18.31	1.52	17.67	0.84	17.91	1.45	
			最低	16.83		16.86		16.87		16.86		16.71		16.91		16.79		16.83		16.46		
	H16-13	19.13	最高	16.82	0.69	17.03	0.87	17.19	1.11	16.88	0.90	17.38	1.56	17.14	0.91	17.12	1.02	16.70	0.53	16.90	1.01	
最低			16.13		16.16		16.08		15.98		15.82		16.23		16.10		16.16		15.90			
H16-5	19.04	最高	17.23	0.87	17.33	0.83	17.33	0.95	17.37	1.00	17.36	1.11	17.46	0.95	17.55	1.14	17.30	0.79	17.49	1.35		
		最低	16.37		16.50		16.38		16.38		16.25		16.51		16.41		16.51		16.15			
H17-15	19.17	最高	16.74	0.72	16.80	0.76	16.75	0.72	16.76	0.56	16.85	0.97	16.85	0.78	16.98	1.03	16.56	0.55	16.69	0.94		
		最低	16.02		16.04		16.03		16.20		15.88		16.07		15.95		16.01		15.75			
H26-3a	17.48	最高	16.93	0.64	17.93	2.22	17.37	1.75	17.70	2.01	17.36	1.58	17.77	1.89	18.01	2.17	17.57	1.67	17.56	2.01		
		最低	16.29		15.71		15.62		15.69		15.79		15.88		15.84		15.91		15.55			
H26-3b	17.48	最高	17.37	0.85	17.91	2.17	17.21	1.51	17.62	1.92	17.26	1.59	17.54	1.55	17.82	2.10	17.34	1.54	17.37	1.90		
		最低	16.52		15.74		15.70		15.70		15.67		15.99		15.73		15.80		15.47			

※ 上段:最高水位 下段:最低水位
 ※ H16-3は平成25年10月1日～10月4日のデータが計器故障のため欠測
 ※ No.3は平成31年2月1日～のデータが計器故障のため欠測





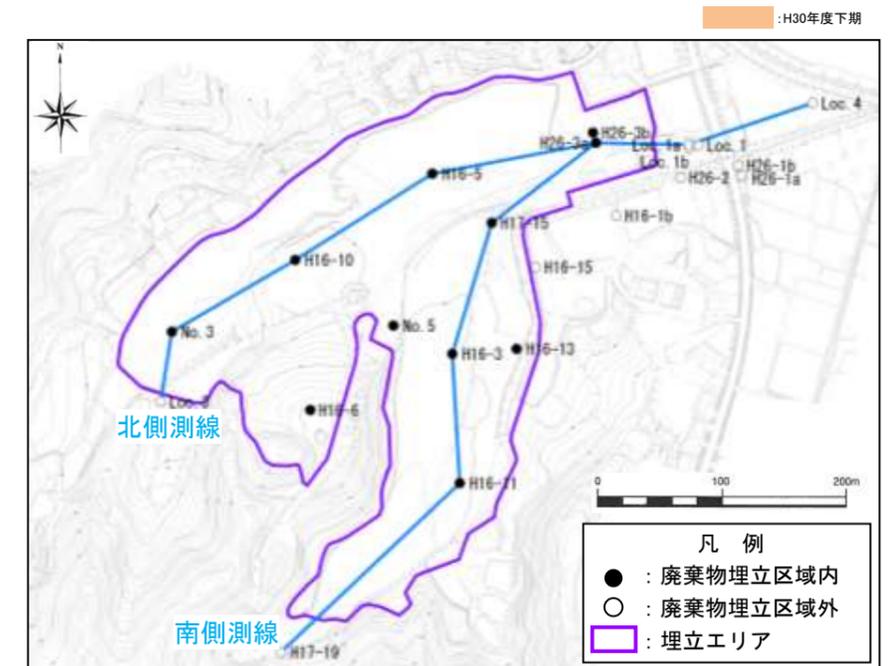


図 2-57 地下水水位調査地点図

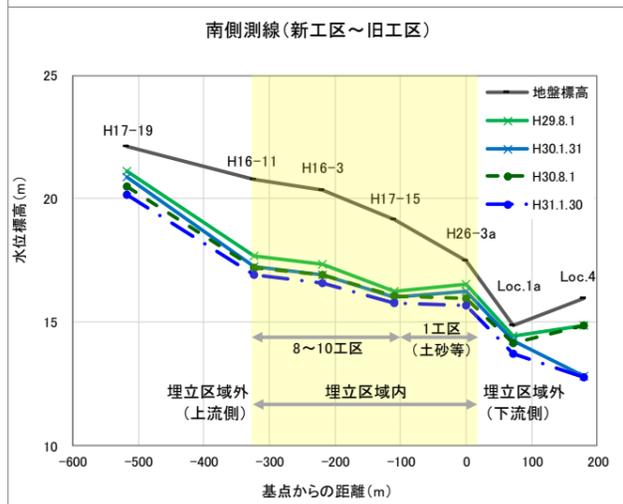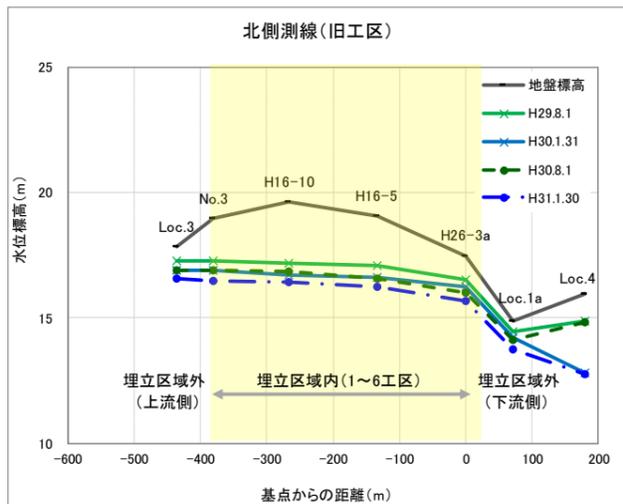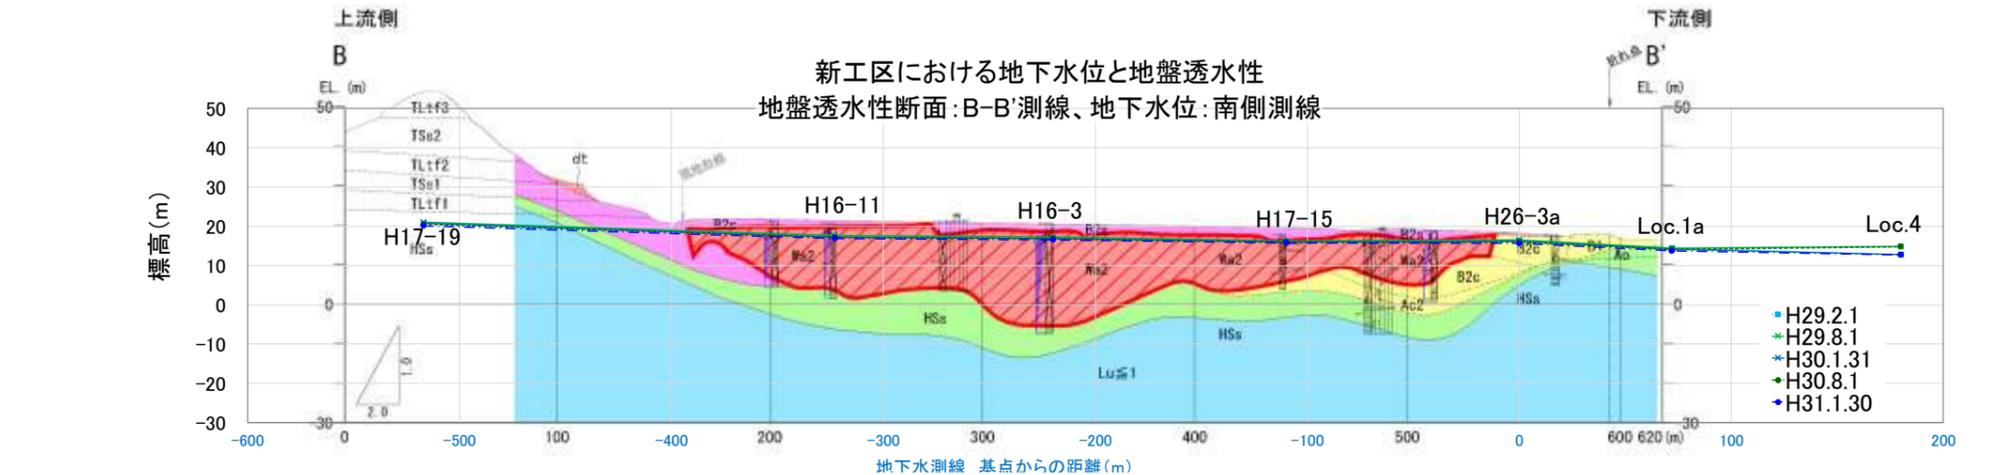

※高さ方向については約40倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として平成30年1月31日、平成31年1月30日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として平成29年8月1日、平成30年8月1日の0時の値を抜き出している。

図 2-58 平成30年度下期の上流側～下流側にかけての水位標高変化（水位標高変化図）

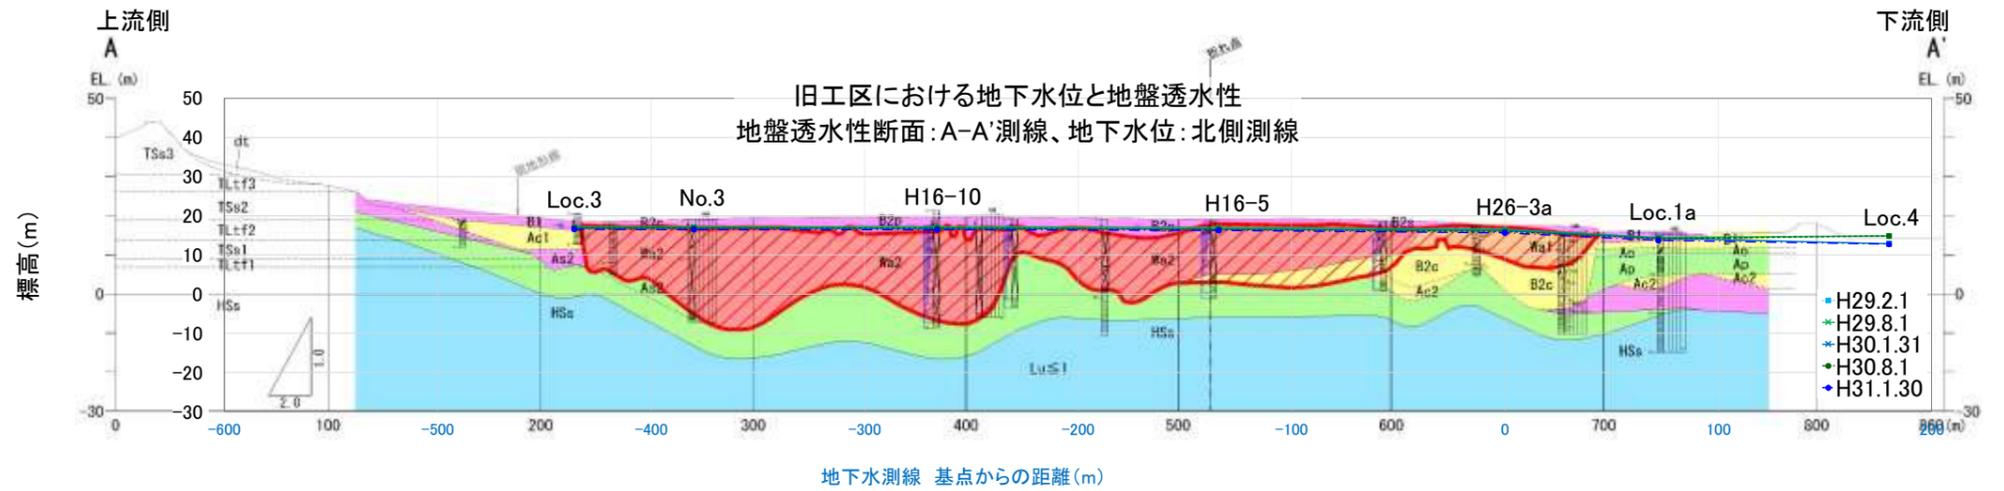

※地盤透水性断面図については、平成17年度の調査結果を引用。
 ※高さ方向については約2倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として平成30年1月31日、平成31年1月30日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として平成29年8月1日、平成30年8月1日の0時の値を抜き出している。

図 2-59 平成30年度下期の上流側～下流側にかけての水位標高変化（地盤透水性断面図）





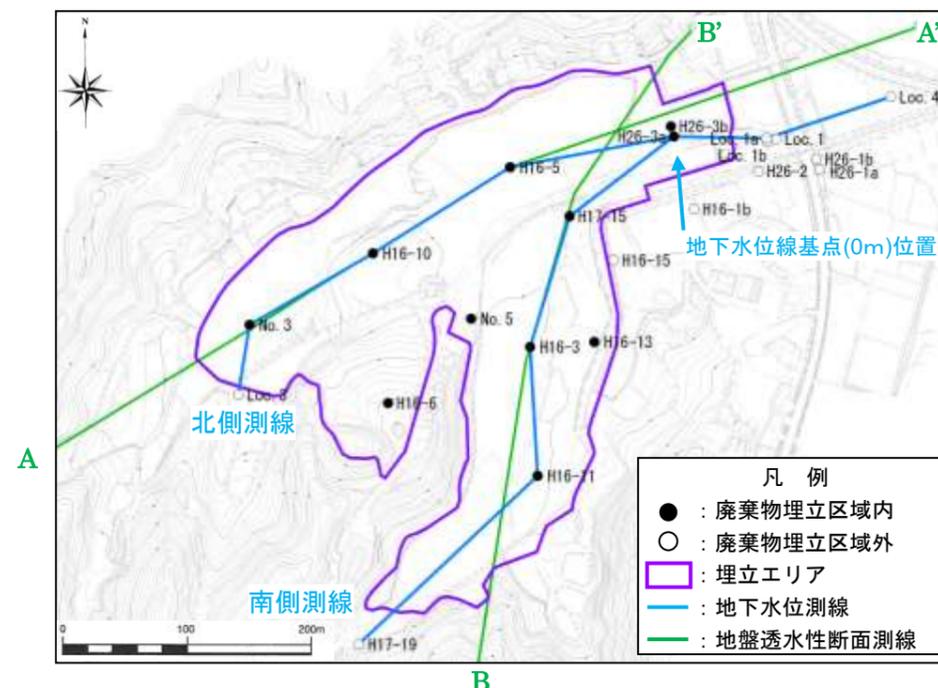






図 2-60 平成30年度下期の上流側～下流側にかけての水位標高変化（平面図）

ルジオン値 ($l/min\cdot m$)	透水係数 (cm/sec)
Red	$1.0 \times 10^{-1} \sim$
Pink	$2.6 < Lu \leq 10$ $2.6 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$
Orange	$10 < Lu \leq 20$ $1.3 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-4}$
Yellow	$5 < Lu \leq 10$ $6.5 \times 10^{-5} \sim 1.3 \times 10^{-4}$
Green	$1 < Lu \leq 5$ $1.3 \times 10^{-5} \sim 6.5 \times 10^{-5}$
Blue	$Lu \leq 1$ $\sim 1.3 \times 10^{-5}$
Red diagonal lines	廃棄物層

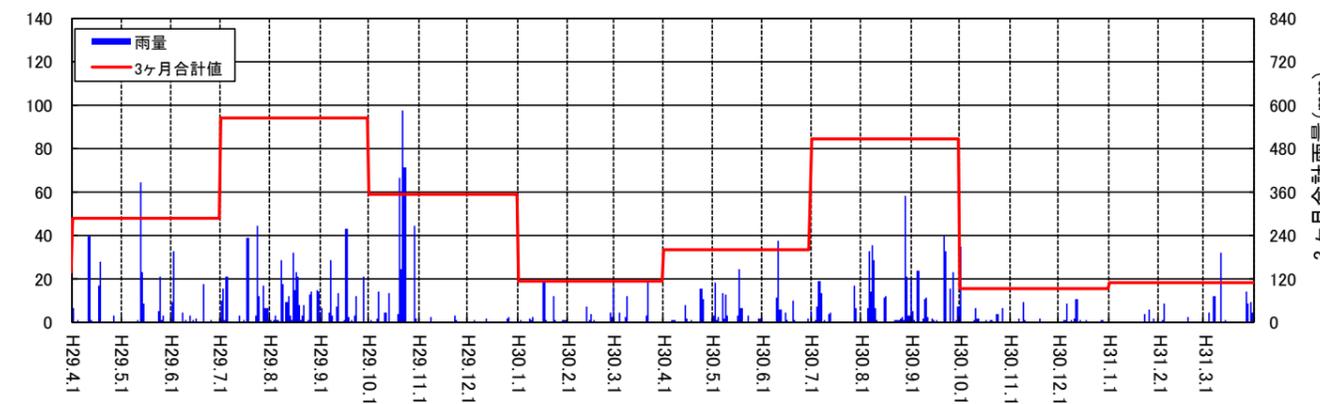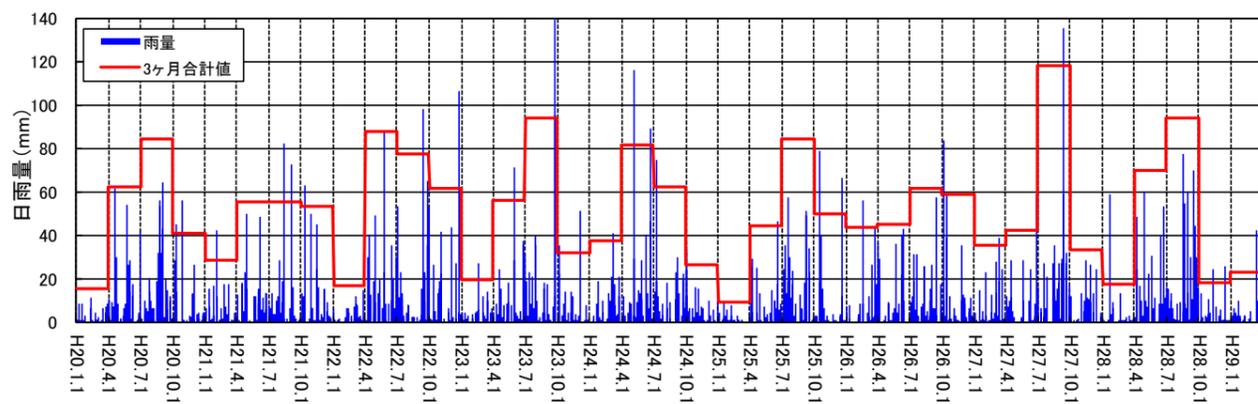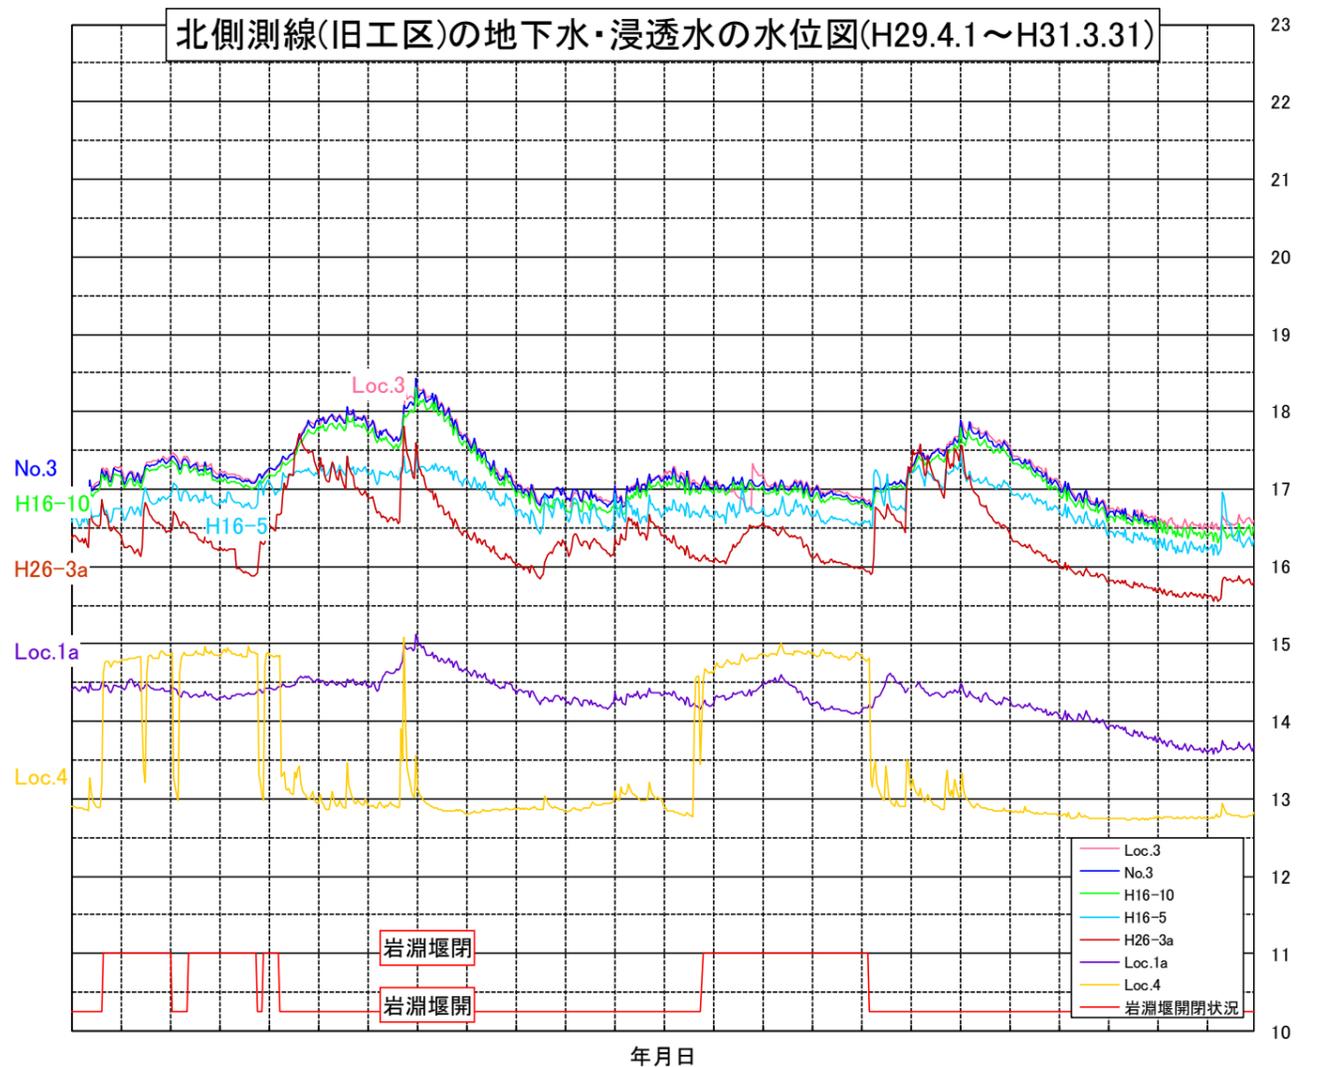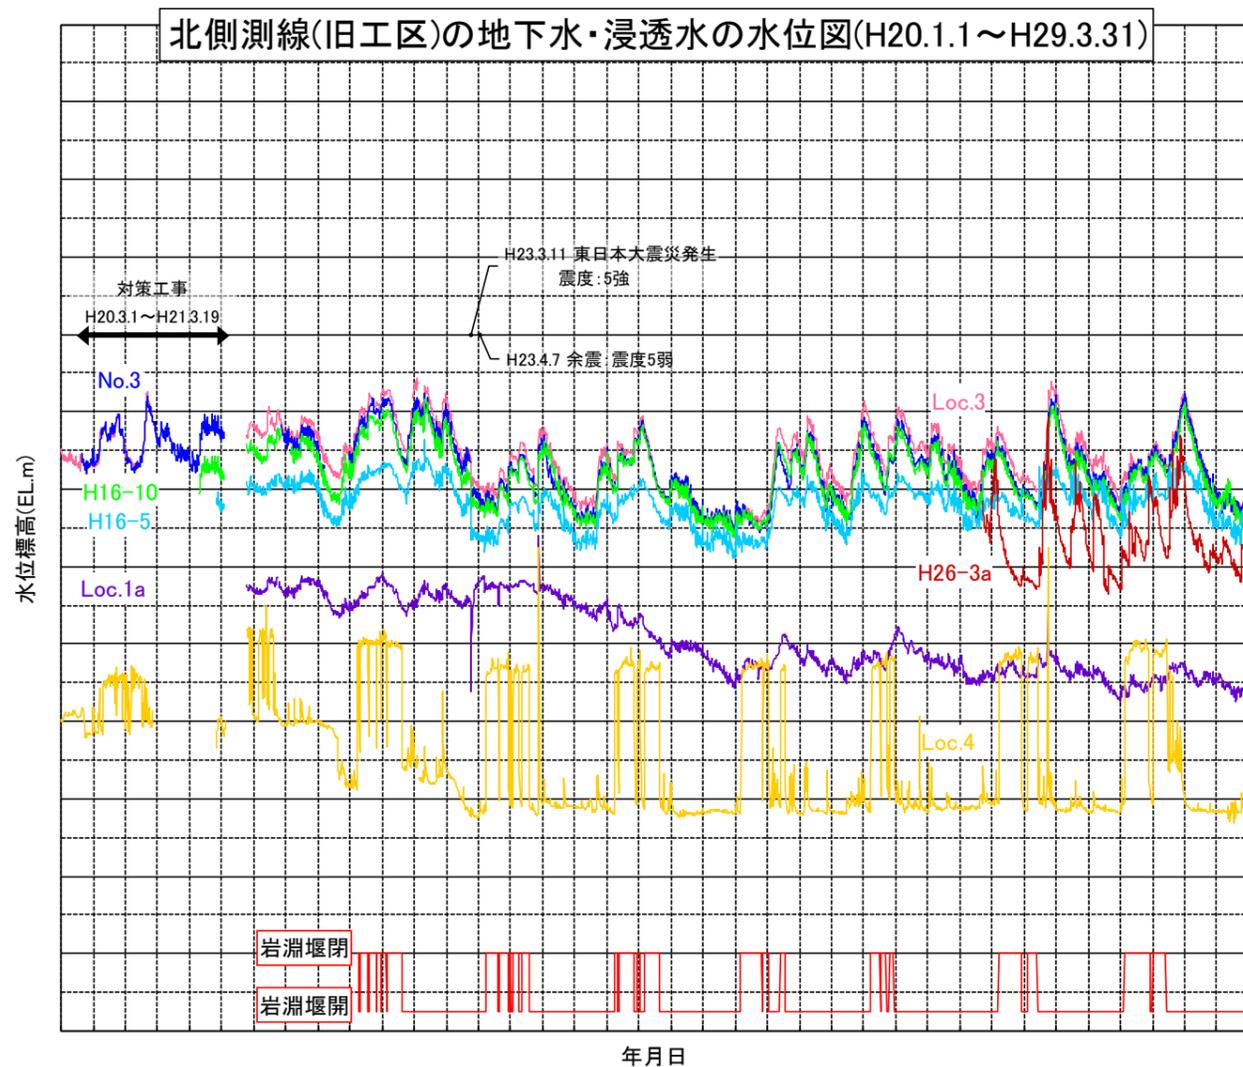





*1 岩淵堰の開閉については、H21年度より記載。□
 *2 平成23年3月の発生ガス等調査に関しては、震災の影響により未実施。
 *3 雨量は、H20.1.1~H20.5.29の期間及びH20.12.2~H21.3.22の期間は、気象庁蔵王観測所(アメダス)のデータを使用。
 その他の期間は、処分場内観測データを使用。
 *4 No.3は計器不調のため、平成31年2月からのデータは欠損。

図 2-61 地下水水位経時変化図 (北側測線(旧工区)の地下水・浸透水の水位)

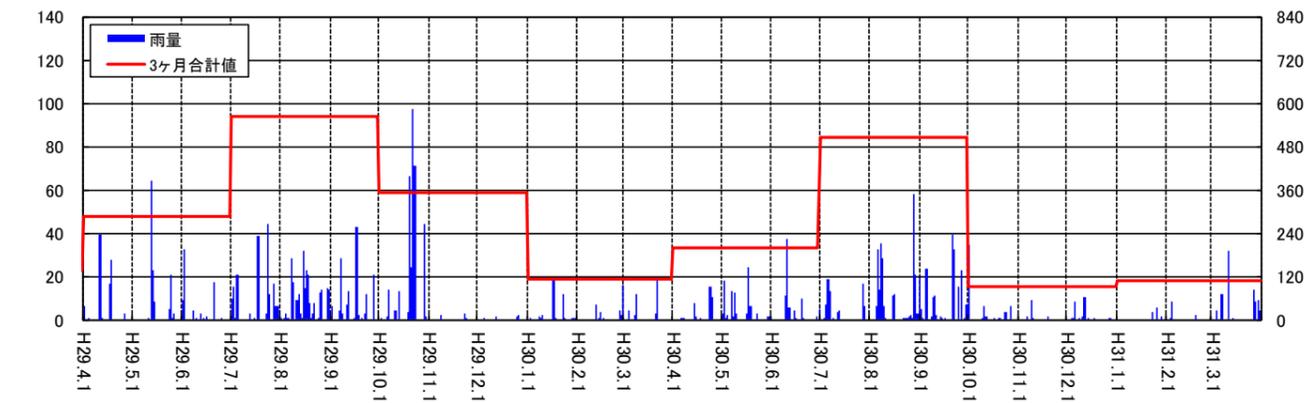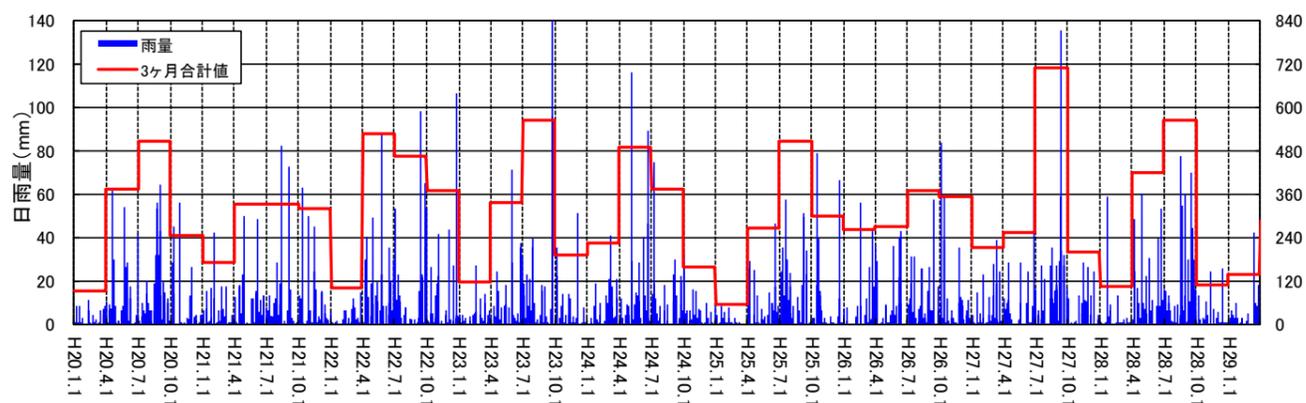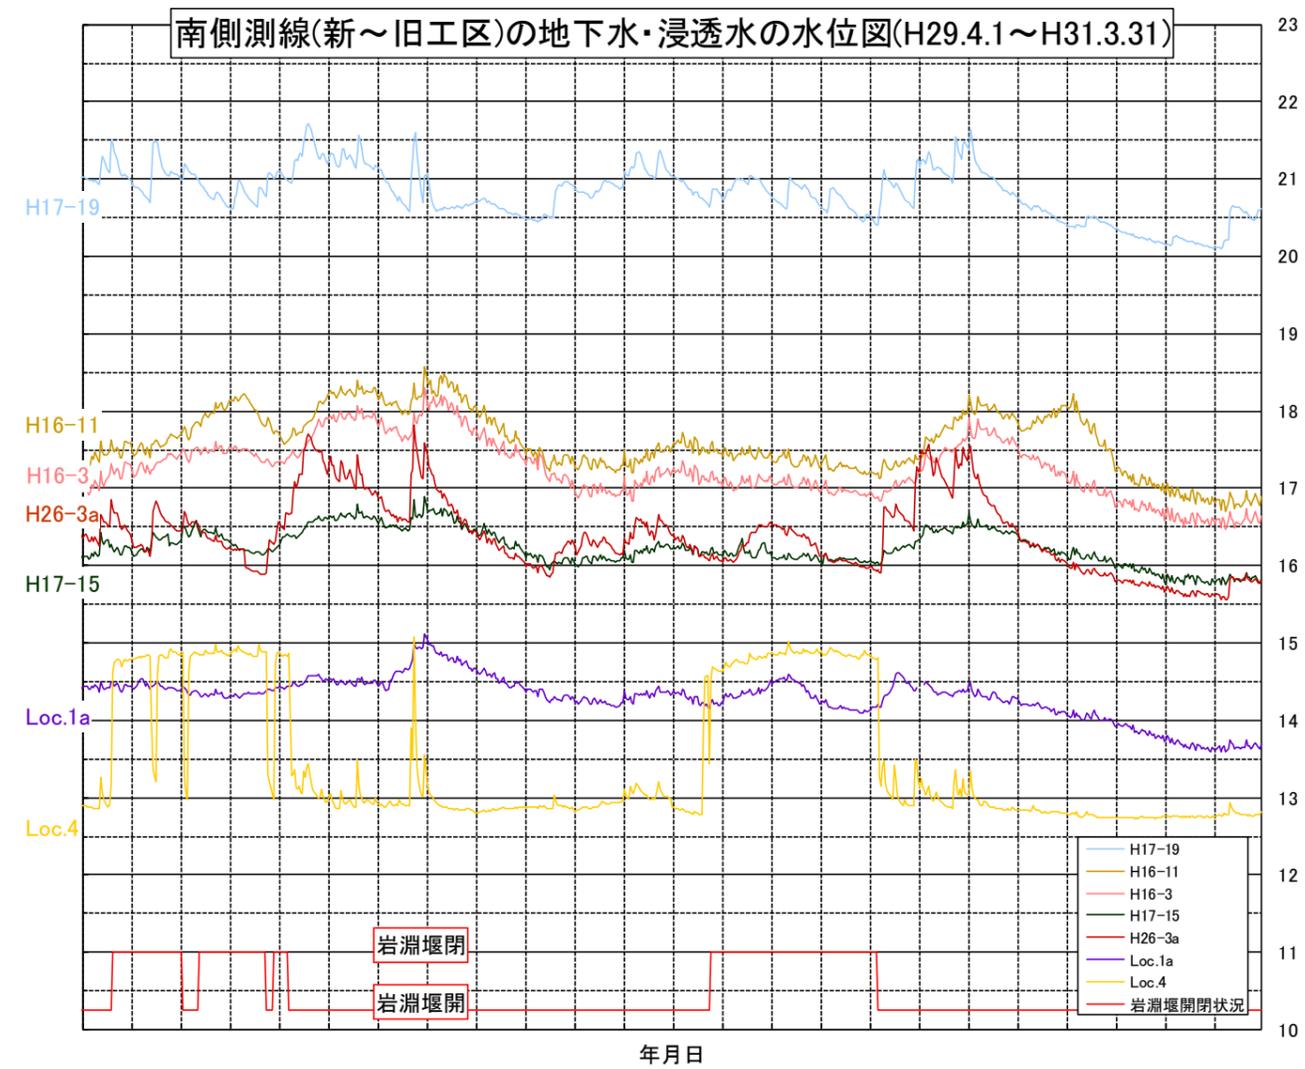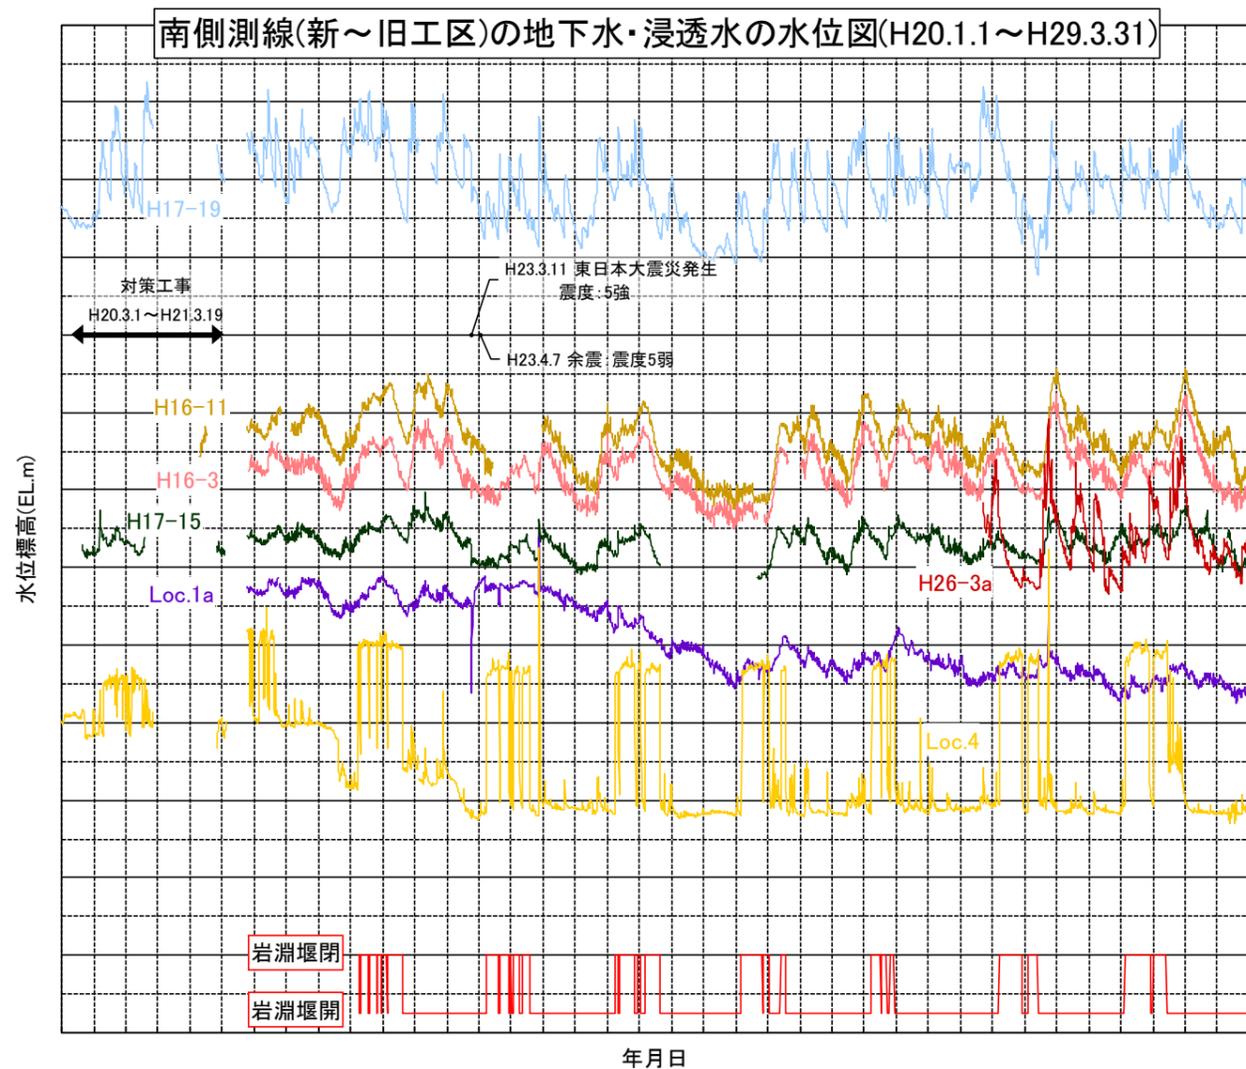

*1 岩淵堰の開閉については、H21年度より記載。□
 *2 平成23年3月の発生ガス等調査に関しては、震災の影響により未実施。
 *3 雨量は、H20.1.1～H20.5.29の期間及びH20.12.2～H21.3.22の期間は、気象庁蔵王観測所(アメダス)のデータを使用。
 その他の期間は、処分場内観測データを使用。

図 2-62 地下水位経時変化図 (南側測線(新～旧工区)の地下水・浸透水の水位)

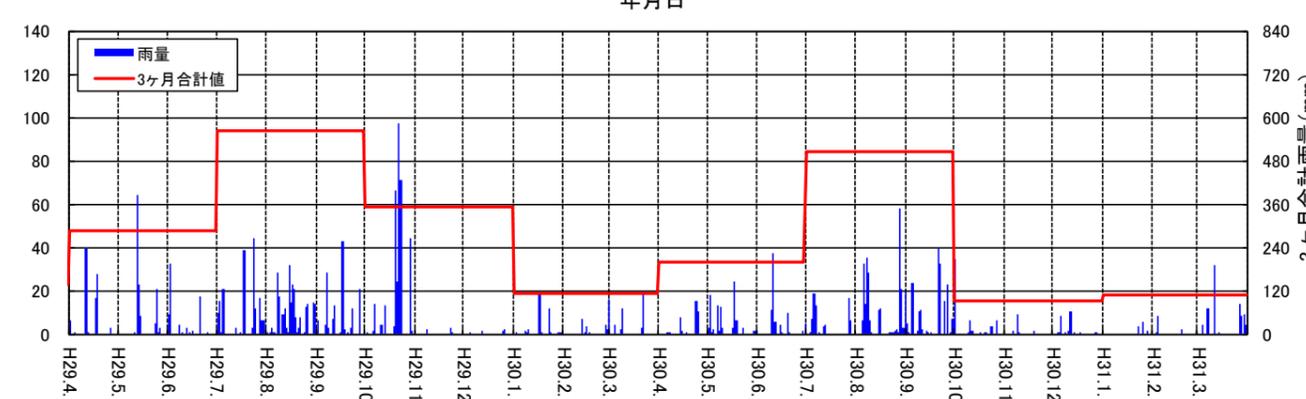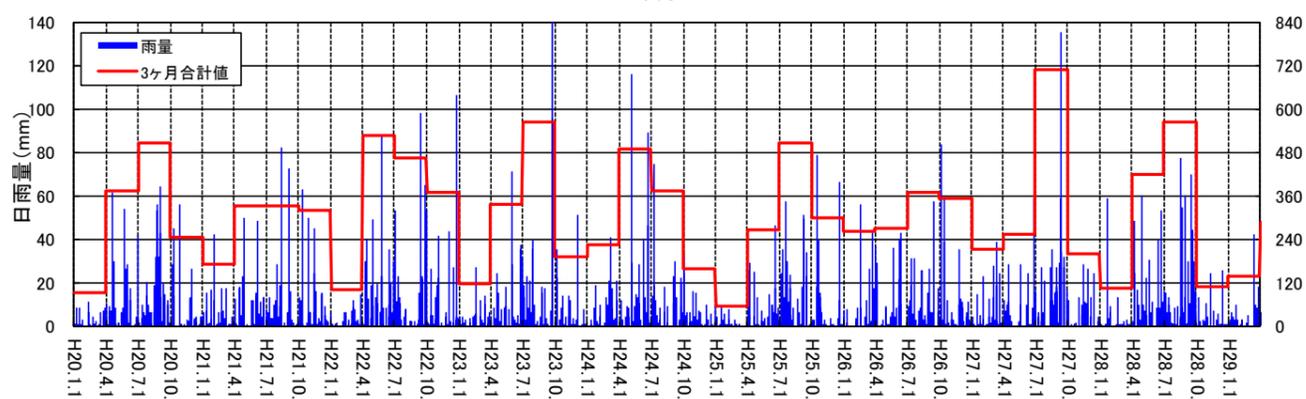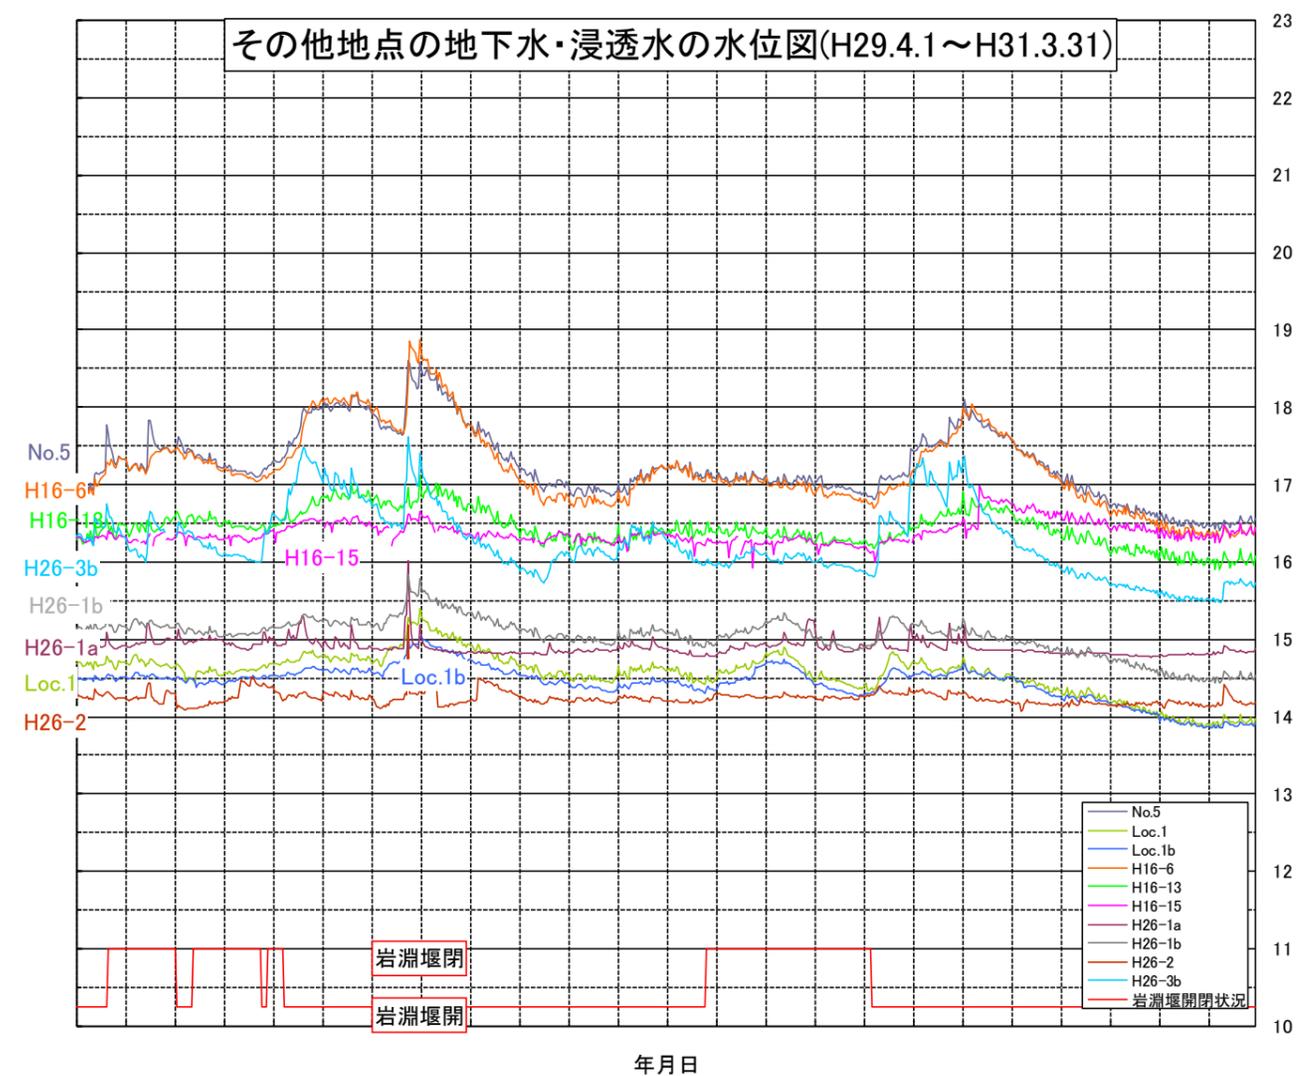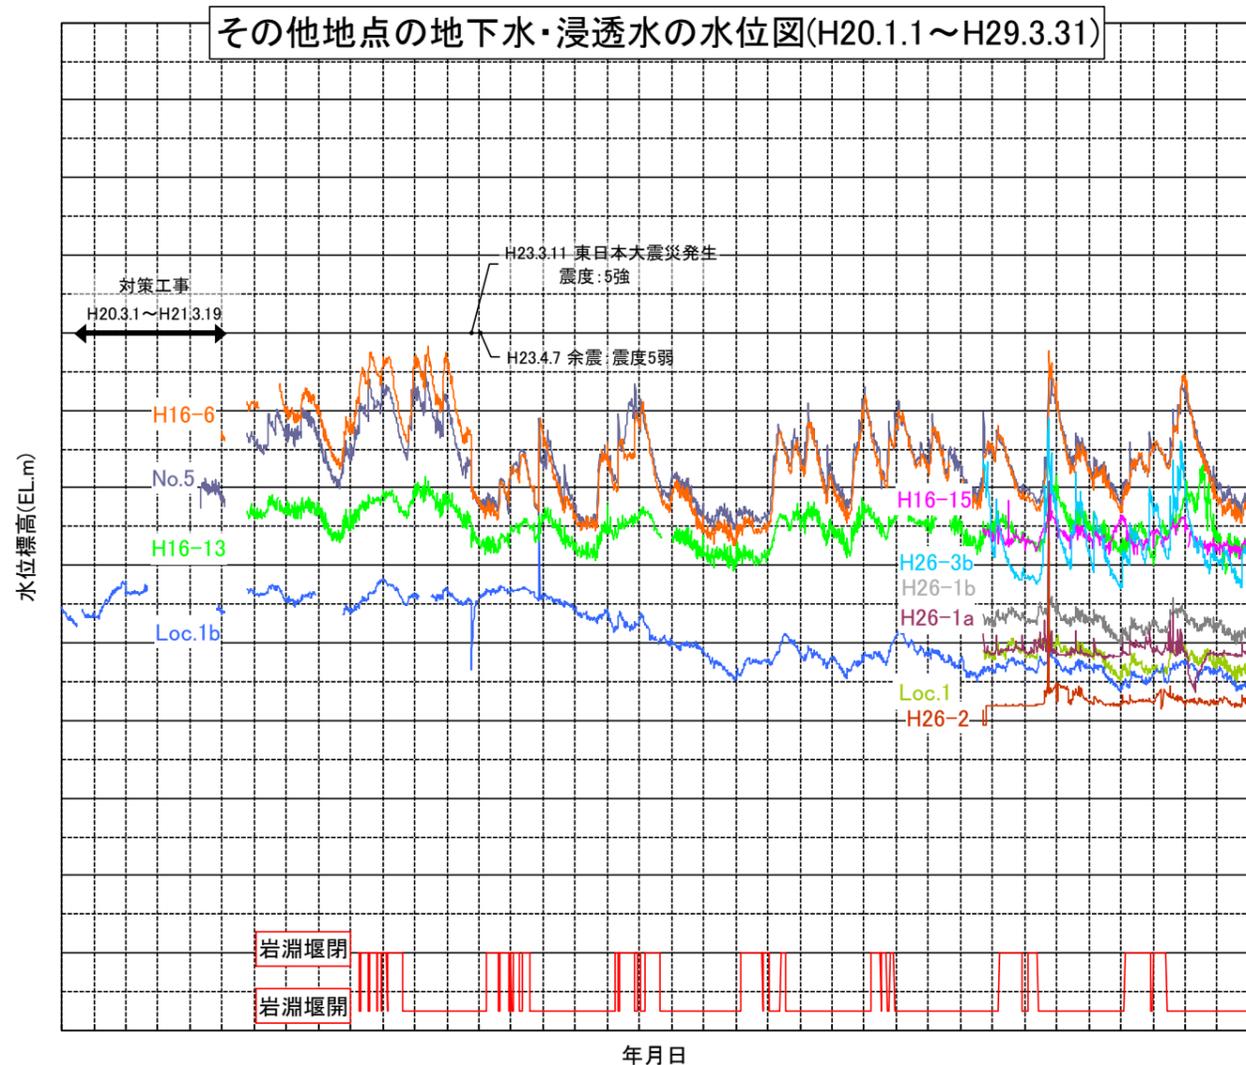

*1 岩淵堰の開閉については、H21年度より記載。□
 *2 平成23年3月の発生ガス等調査に関しては、震災の影響により未実施。
 *3 雨量は、H20.1.1~H20.5.29の期間及びH20.12.2~H21.3.22の期間は、気象庁蔵王観測所(アメダス)のデータを使用。
 その他の期間は、処分場内観測データを使用。
 *4 H16-13孔は、平成26年10月26日~12月4日の期間、機器故障のため欠測。(アメダス)のデータを使用。

図 2-63 地下水水位経時変化図 (その他の地下水・浸透水の水位)

2.3.3 多機能性覆土状況調査及び地表ガス調査

多機能性覆土の性能の確認のため、多機能性覆土施工箇所 13 地点と比較対照地点 13 地点で、地中のガスを地表から強制的に吸引し分析する非穿孔型土壌ガス調査法(グラウンドエアシステム)による調査を 10 月に実施した。また、平成 22 年度表層ガス調査において比較的硫化水素濃度が高かった 2 箇所(うち 1 箇所は作業道路上であったため周囲の 4 地点で実施。)計 5 地点を選定し、多機能性覆土状況調査と同様の調査方法で地表からの放散状況を調査した。その結果は、次のとおりであった。

(1) 多機能性覆土状況調査

- 対照地点及び多機能性覆土施工地点の全ての地点で、硫化水素濃度は定量下限値* (0.1ppm) 未満であった。

(2) 地表ガス調査

- 地表ガス調査地点の全てにおいて、硫化水素濃度は定量下限値* (0.1ppm) 未満であった。

* 検知管式ガス測定器の定量下限値

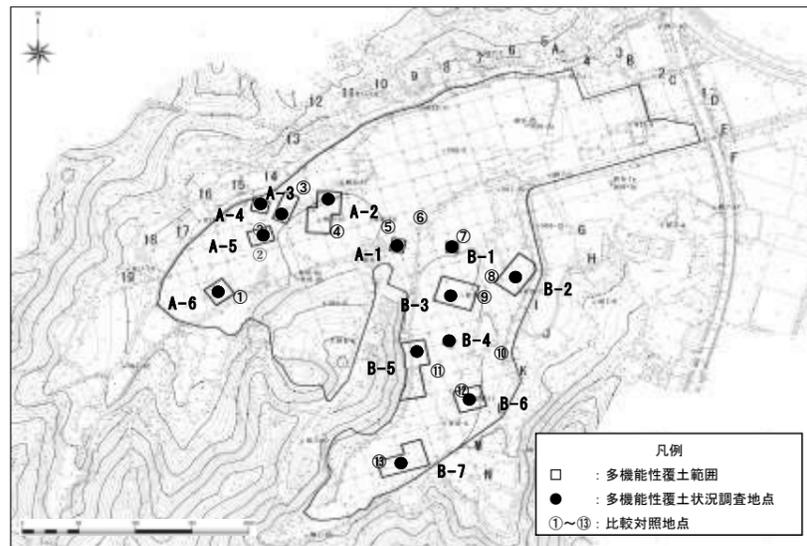


図 2-64 多機能性覆土状況調査位置図

2.3.4 バイオモニタリング

処分場からの放流水に含まれる物質の周辺環境への複合影響、特に流下する河川の生物生息環境への影響を確認するため、魚類(アカヒレ)を用いた水族環境診断法(以下「AOD 試験」という。)を実施した。試験に当たっては、放流水が流下する荒川において、放流水が合流する地点よりも上流側及び下流側の河川水を採取し、5 段階の濃縮倍率による河川水の半数致死濃度(以下「AOD 値」という。)を上流側及び下流側で比較したところ、結果は以下のとおりであった。なお、この診断法においては、AOD 値が 400%以上(河川水の 4 倍濃縮以上に相当)であれば、通常の河川では魚類の生育に支障がないと考えられている。試験は、平成 30 年 11 月、平成 31 年 1 月に実施した。AOD 試験の概要を生活環境影響調査報告書の 121 ページに記載した。

(1) 11 月調査

- 11 月の調査では AOD 値が荒川上流で 420%、荒川下流で 440%であった。
- 調査日までの 7 日間の降雨状況は、前日に 1.5mm の降雨があり、総降水量は 1.5mm であった。

(2) 1 月調査

- 1 月の調査では AOD 値が荒川上流で 710%、荒川下流で 710%であった。
- 調査日までの 7 日間の降雨状況は、4 日前に 5.5mm、前日に 1.5mm の降雨があり、総降水量は 7.0mm であった。

(3) バイオモニタリング試験総括

- 平成 30 年度下期は全ての測定時期で 400%以上であり、上下流で比較してもほとんど差は認められなかった。なお、AOD 値は 200%以下で魚類の生息限界とされており、AOD 値 400%以上では魚類の生育に支障がないとされている。
- また、調査地点で魚類の斃死が確認されていないことから、放流水の魚毒性は荒川の生態系に影響を及ぼさないレベルであったと考えられる。



図 2-65 バイオモニタリング (AOD 試験) 位置図

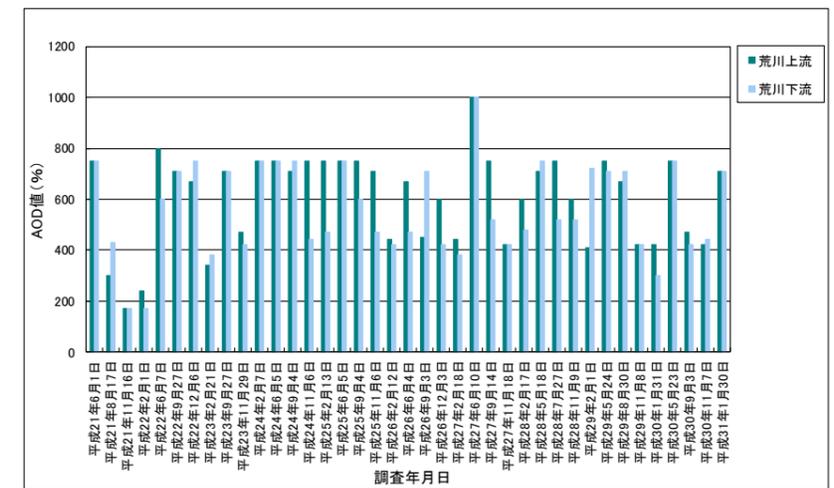


図 2-66 バイオモニタリング (AOD 試験) 結果図

2.4 環境モニタリングの評価（総括）

処分場敷地境界における硫化水素、有害物質の拡散による大気汚染は認められなかった。さらに、処分場からの放流水の影響による放流先である公共用水域の水質調査及びバイオモニタリング試験の結果でも問題がなかったことから、処分場からの放流水による周辺環境への影響は概ねないと考えられる。また、処分場下流側地下水の水質は法令に規定される規制基準等を満たしており、場内浸透水から周辺地下水へ及ぼしている影響は極めて少ないと考えられる。

よって、本調査期間においては、処分場から発生するガス及び処分場の浸透水等に起因する周辺生活環境への影響はきわめて小さいものと判断される。

処分場の環境モニタリングの結果から、課題は次のとおりである。

- 処分場内（埋立区域内）の観測井戸の地中温度は、周辺の Loc.1a と比較して前年度の同期間よりも差が縮小していることや、埋立区域内のほとんどの観測井戸では横ばいか低下傾向を示すが、一部観測井戸ではガス発生量、硫化水素濃度、メタン濃度等に変動が認められることから、廃棄物埋立区域内では、微生物による廃棄物の分解反応が継続しているものと考えられる。また、処分場内（埋立区域内）の浸透水では、砒素、1,4-ジオキサン、BOD が廃棄物処理法に定める地下水等検査項目基準を超える地点、ふっ素及びほう素が地下水環境基準を超える地点があることなどから、処分場内はまだ安定した状況には至っていないと考えられる。
- 周辺地下水では、1 地点でダイオキシン類が地下水環境基準を超過したが、農薬由来のパターンを示しており、その他の項目については全ての地点で地下水等検査項目基準及び地下水環境基準に適合していた。現状で周辺地下水での値の上昇傾向は認められないものの、処分場内の浸透水では地下水等検査項目基準を超過している項目（砒素、1,4-ジオキサン、BOD）や地下水環境基準を超過している項目（ほう素、ふっ素）があるため、今後も状況の変化を注視していく必要があると考えられる。

このようなことから、引き続きモニタリングを継続し、処分場の状況を把握し、周辺環境への影響を考慮しながら、生活環境の保全に繋がるよう、適切な対応を図っていく必要がある。また、処分場の安定化に向け、必要なデータの集積と解析を進め、将来に向けた適切な維持管理となる取組みを継続する必要がある。

■ 最終処分場の廃止基準項目等とその経年変化（～平成 31 年 3 月）

3 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

3.1 最終処分場の廃止基準及び達成状況一覧表

表 3-1 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

廃止基準項目	処分場において実施している調査	達成状況	廃止基準達成状況
最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。	硫化水素連続調査（24 時間） 処分場敷地境界及び村田第二中学校において硫化水素による悪臭の影響を確認	○	・覆土整形（一部多機能性覆土）を実施。 ・平成 20 年 12 月以降 0.02ppm 以上の硫化水素濃度は測定されていない。
火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。		○	・覆土、ガス抜き管を設置。 ・火災発生なし。
ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。		○	・覆土実施。 ・衛生害虫の異常発生等なし。
地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。 イ) 現に地下水質が基準に適合していないこと ロ) 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること	地下水水質調査（年 4 回） 地下水汚染又はそのおそれを把握するため上流地下水、下流地下水において、鉛、砒素、BOD 等を確認	○	・地下水等検査項目基準に適合しており、上昇傾向も認められない。
埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が 2 年以上にわたり認められないこと。	発生ガス等調査（月 1 回） 処分場内の発生ガスの状況を把握するため観測井戸における硫化水素濃度、メタン濃度等を確認	△	・一部の観測井戸でガスの発生量の変動が見られる。
埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていない*こと。 *異常な高温になっていないとは、埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏 20℃未満である状態をいう。	地中温度調査（年 4 回） 廃棄物の分解による地中温度変化を把握するため、観測井戸において鉛直方向 1m 毎の温度を確認	△	・周辺の対照地点との差が小さくなっていく傾向にある（平成 30 年度下期は最大で温度差 11.3℃）。
おおむね 50cm 以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。		○	・50cm 以上の覆土により開口部は閉鎖されている。
現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。		○	・環境モニタリングの結果から生活環境保全上の支障は生じていない。
地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していないと認められないこと。		○	・雨水排水溝を整備
浸透水の水質が次の要件を満たすこと。 ・地下水等検査項目：基準に適合 ・BOD：20mg/L 以下	浸透水水質調査（年 4 回、ダイオキシンは年 2 回） 浸透水の汚染状況を把握するため、処分場内浸透水の砒素、1,4-ジオキサン、BOD 等を確認	×	・1,4-ジオキサン、BOD が地下水等検査項目基準超過 (ほう素、ふっ素が地下水環境基準超過)


表 3-2 廃棄物処理法における地下水・浸透水基準及び地下水環境基準

項目	廃棄物処理法基準	地下水環境基準
アルキル水銀	検出されないこと	
総水銀	0.0005mg/L 以下	
カドミウム	0.003mg/L 以下	
鉛	0.01mg/L 以下	
六価クロム	0.05mg/L 以下	
砒素	0.01mg/L 以下	
全シアン	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	
チウラム	0.006mg/L 以下	
シマジン	0.003mg/L 以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	
セレン	0.01mg/L 以下	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/L 以下	
生物化学的酸素要求量	20mg/L 以下	—
ほう素	—	1mg/L 以下
ふっ素	—	0.8mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	10mg/L 以下
ダイオキシン類*	—	1pg-TEQ/L 以下


※ ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準（平成 11 年環境庁告示第 68 号）に基づく水質に係る環境基準

4 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準項目等の経年変化


4.1 鉛

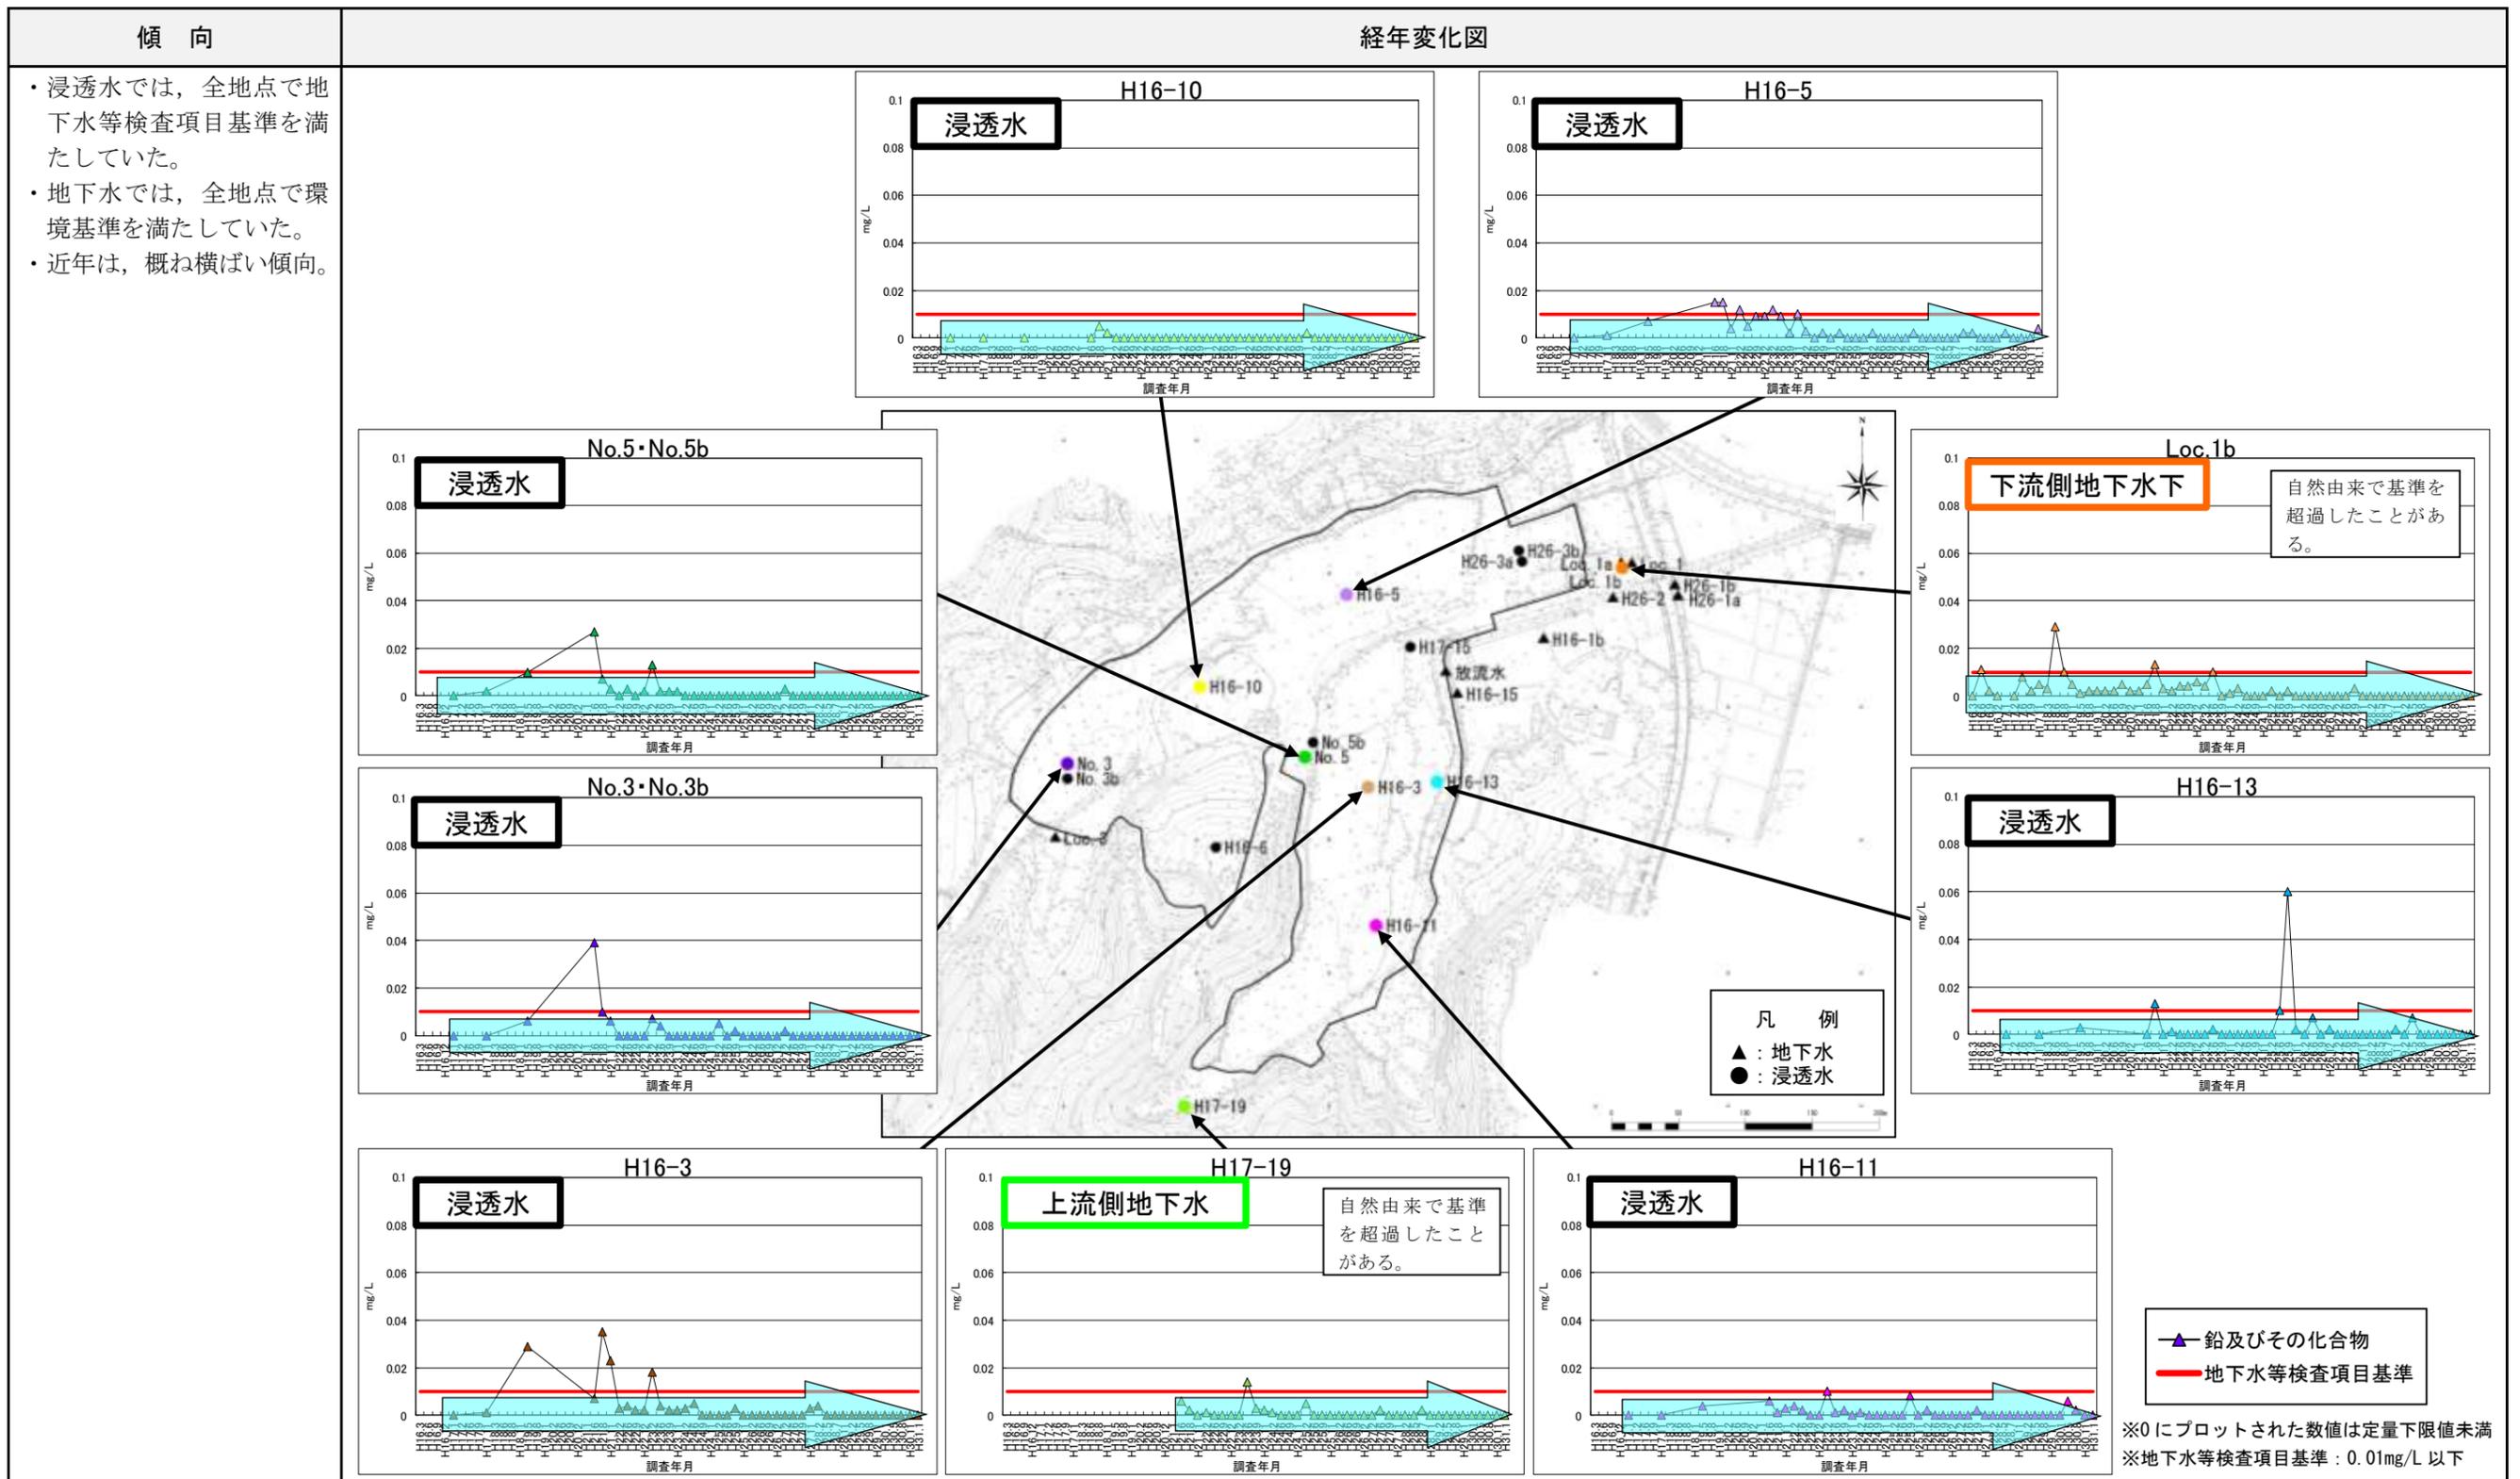


4.2 砒素

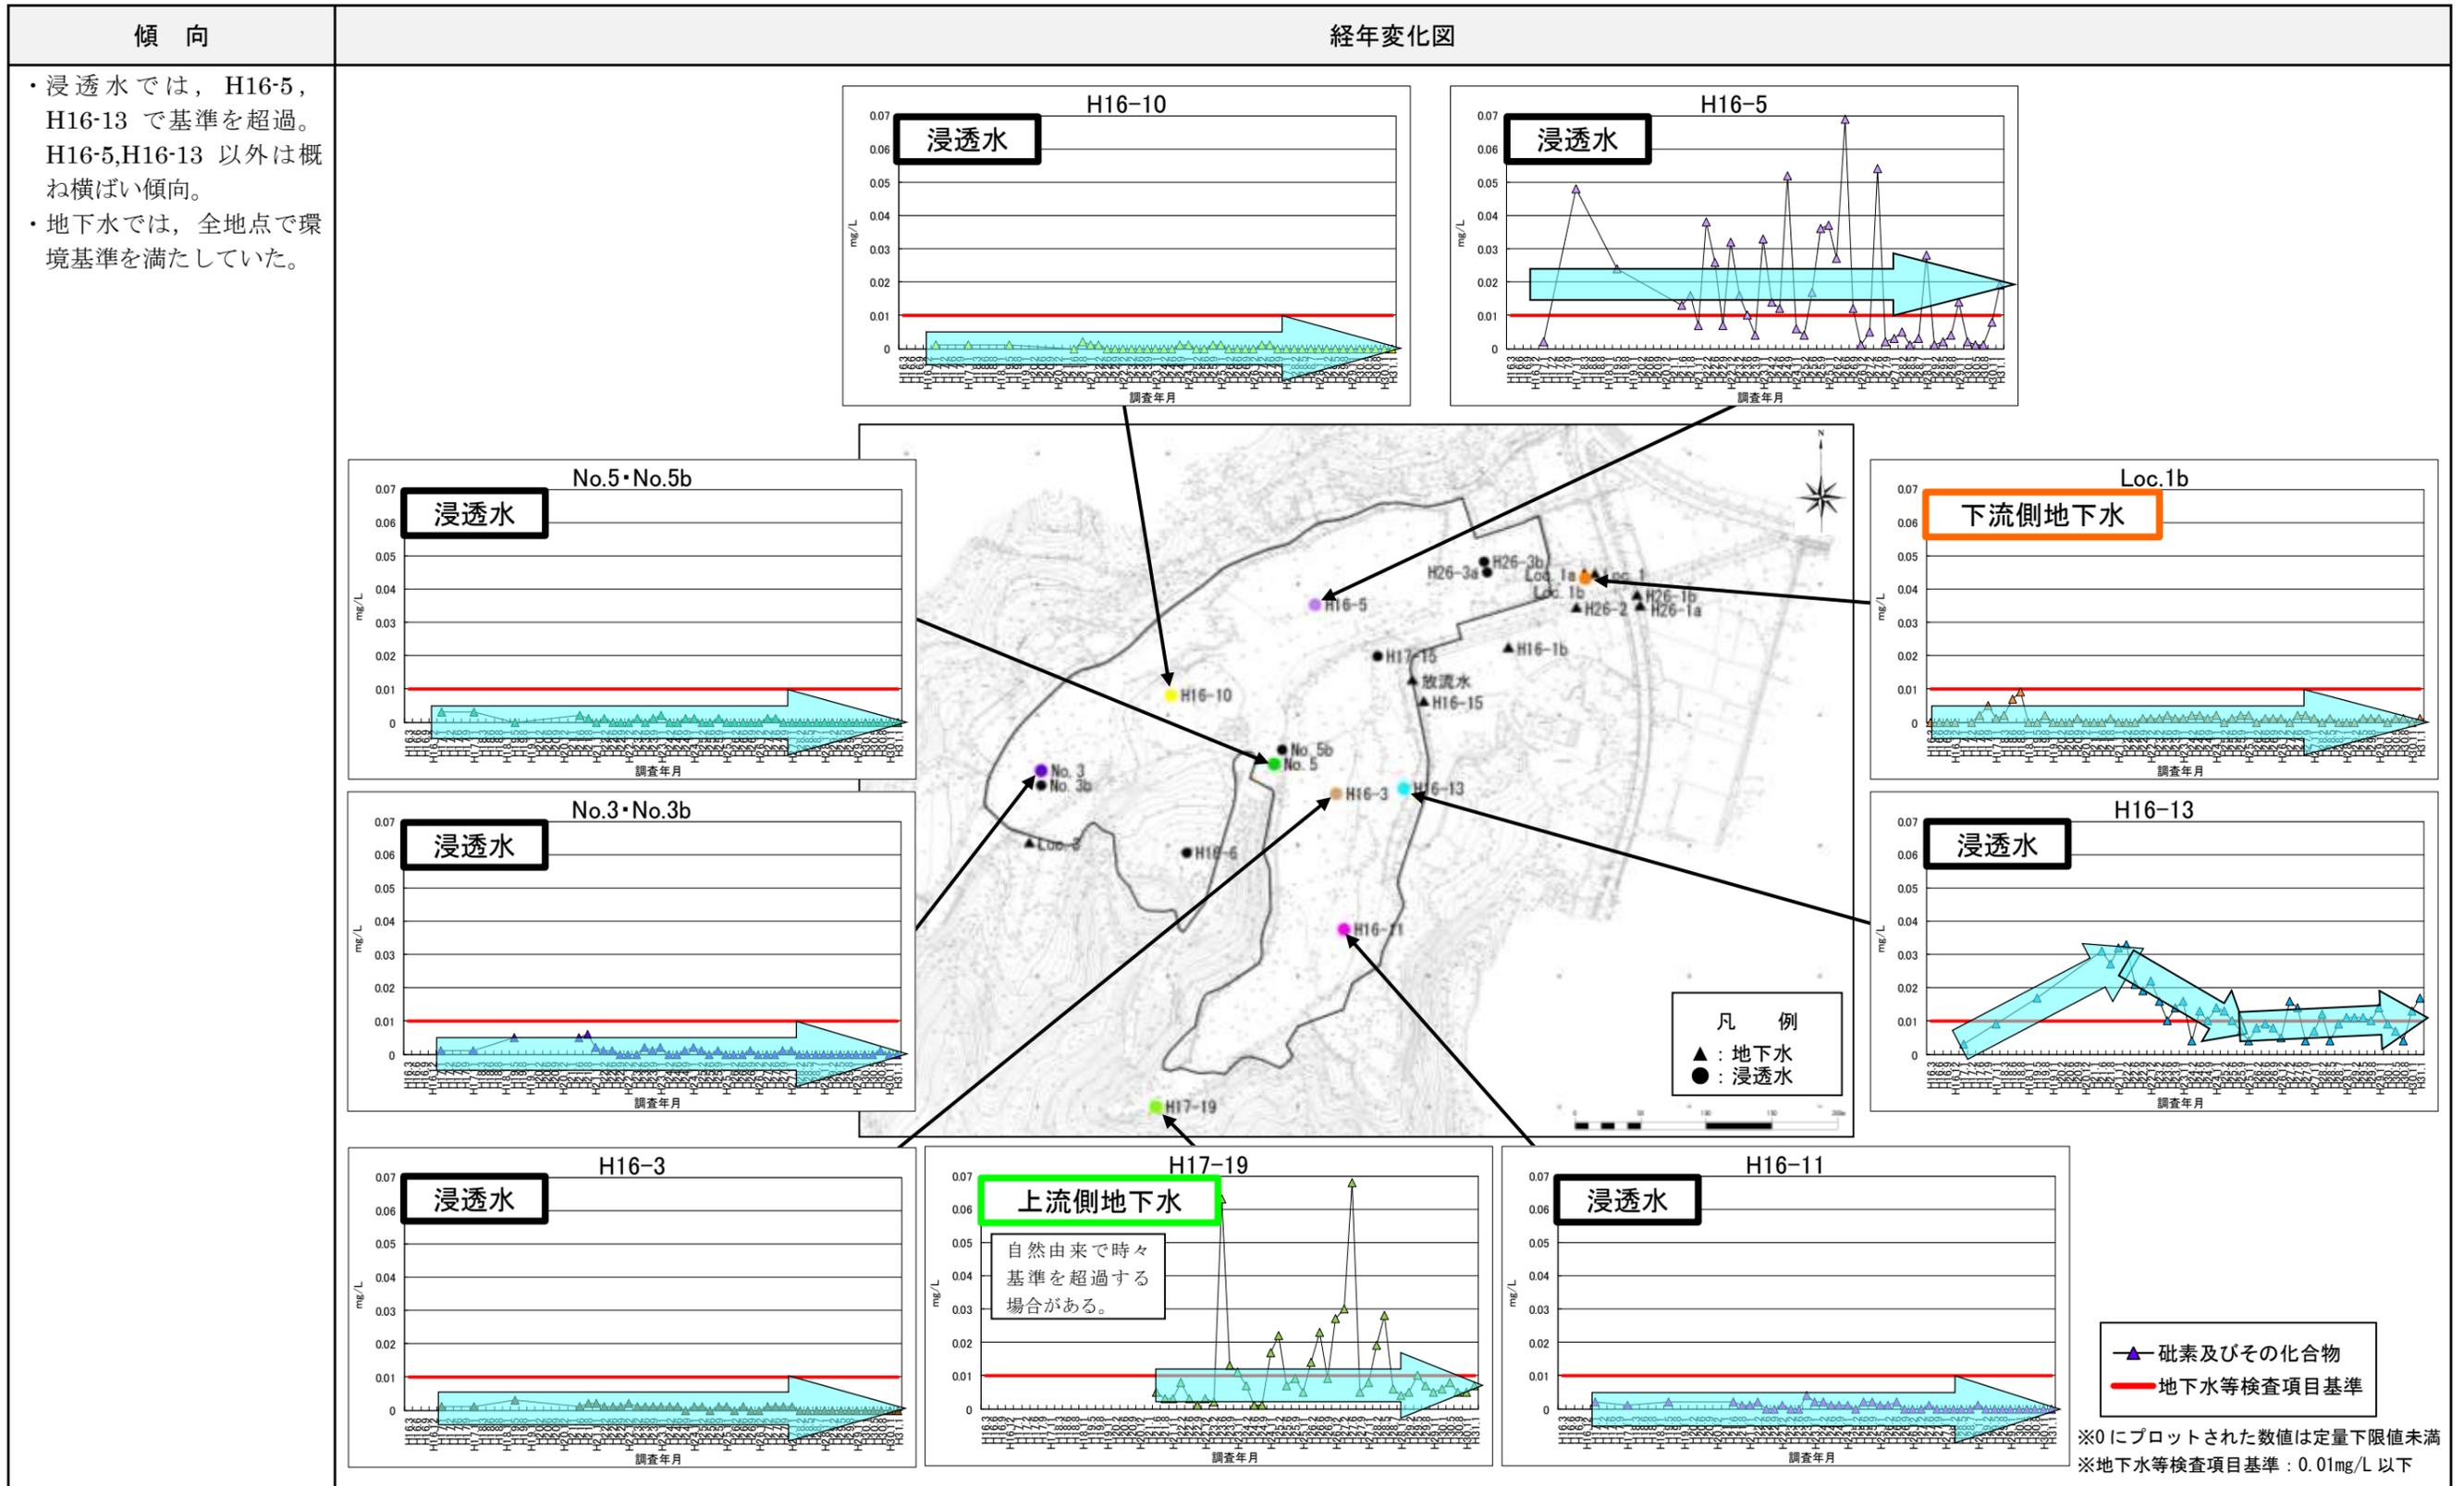


4.3 1,4-ジオキサン

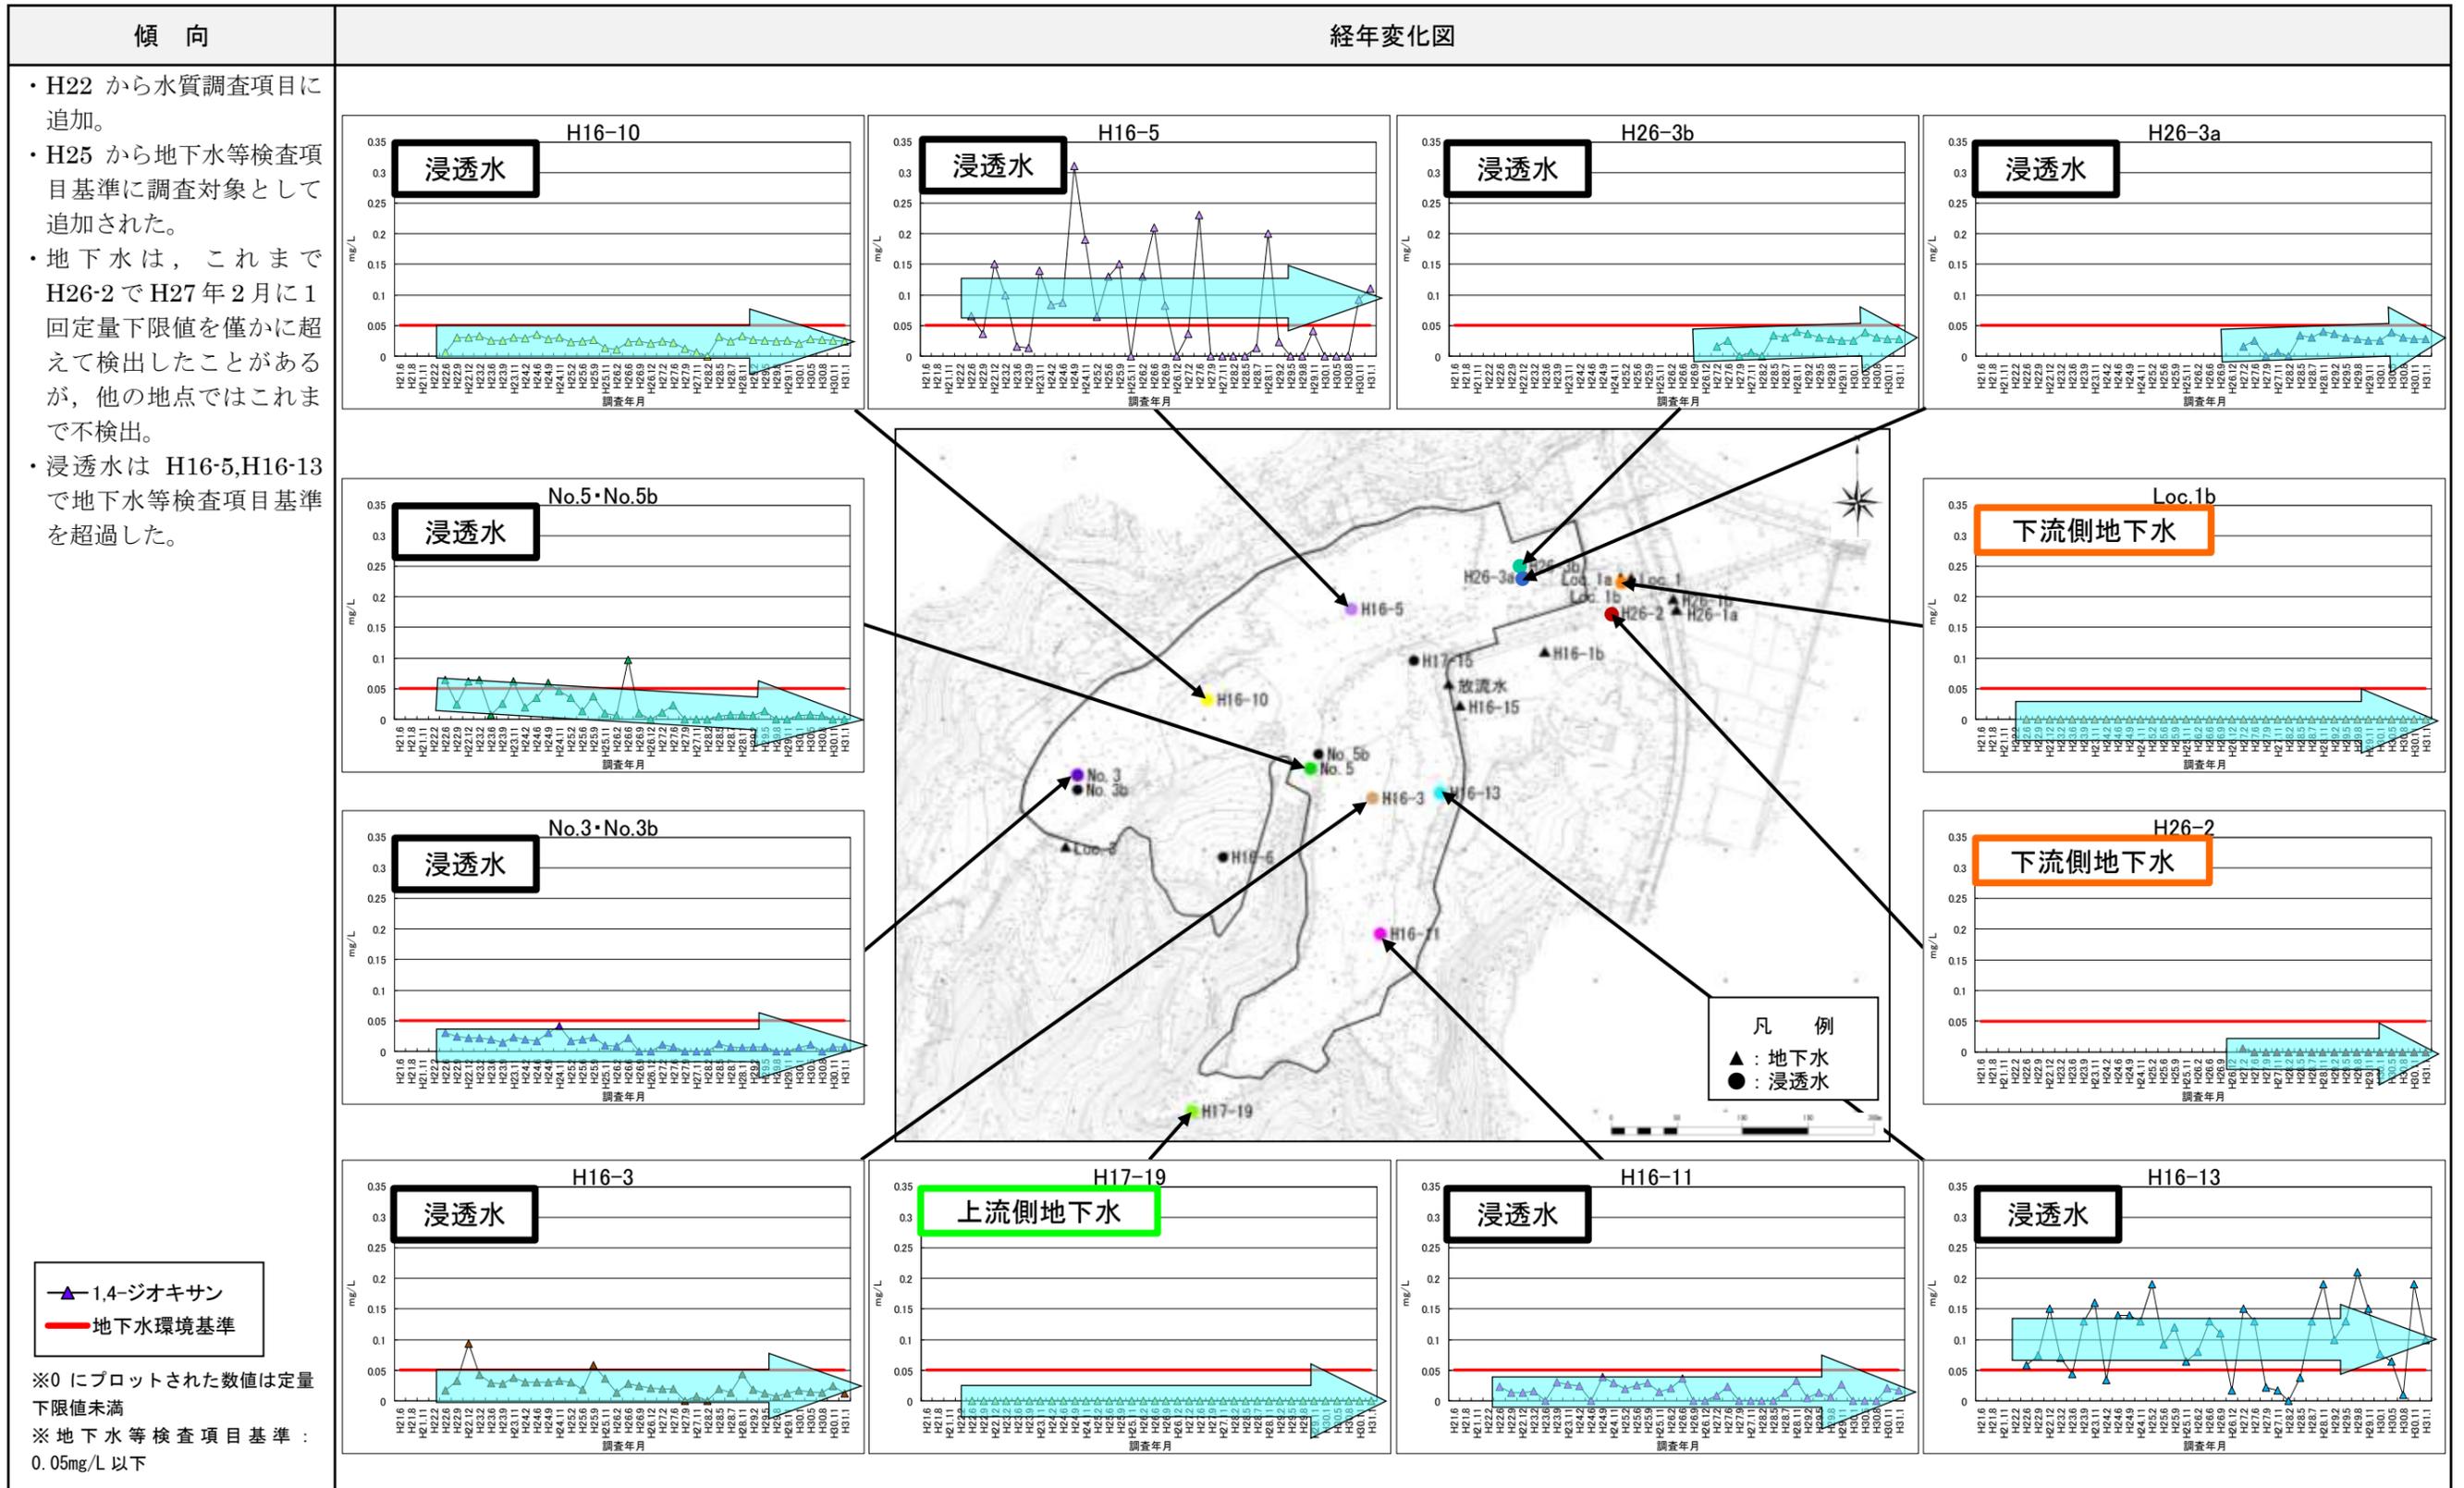


4.4 BOD

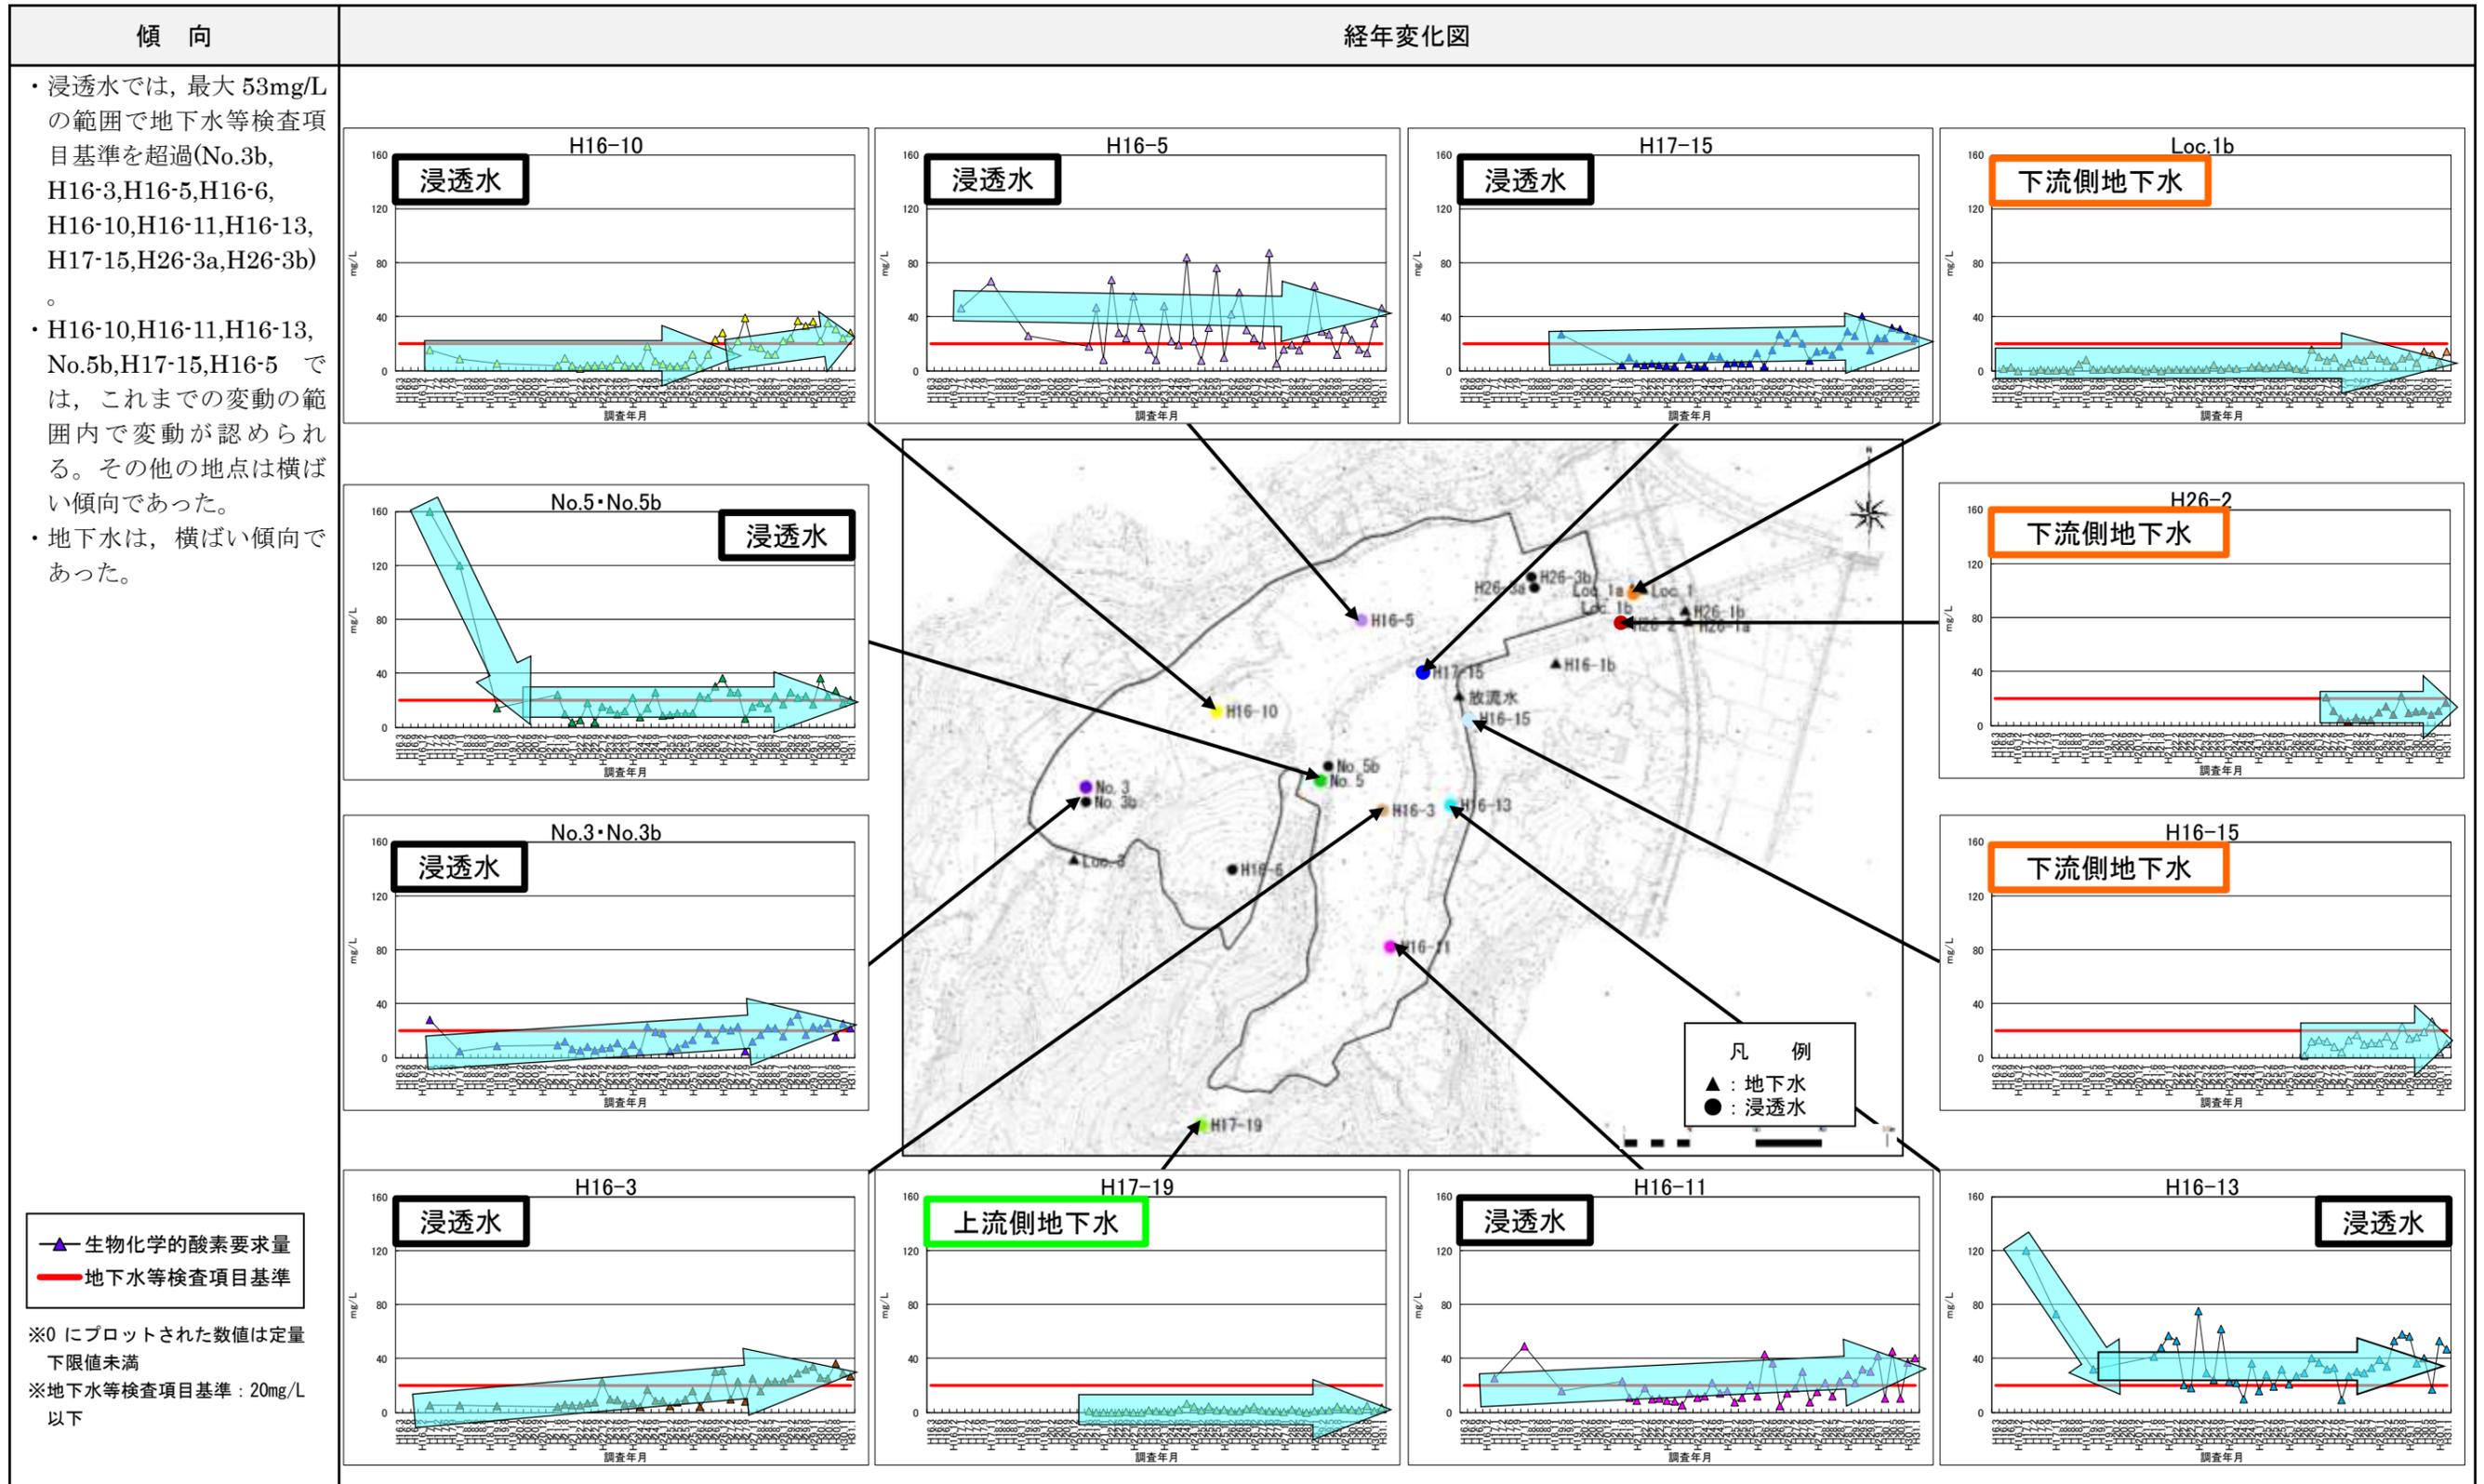


4.5 ほう素

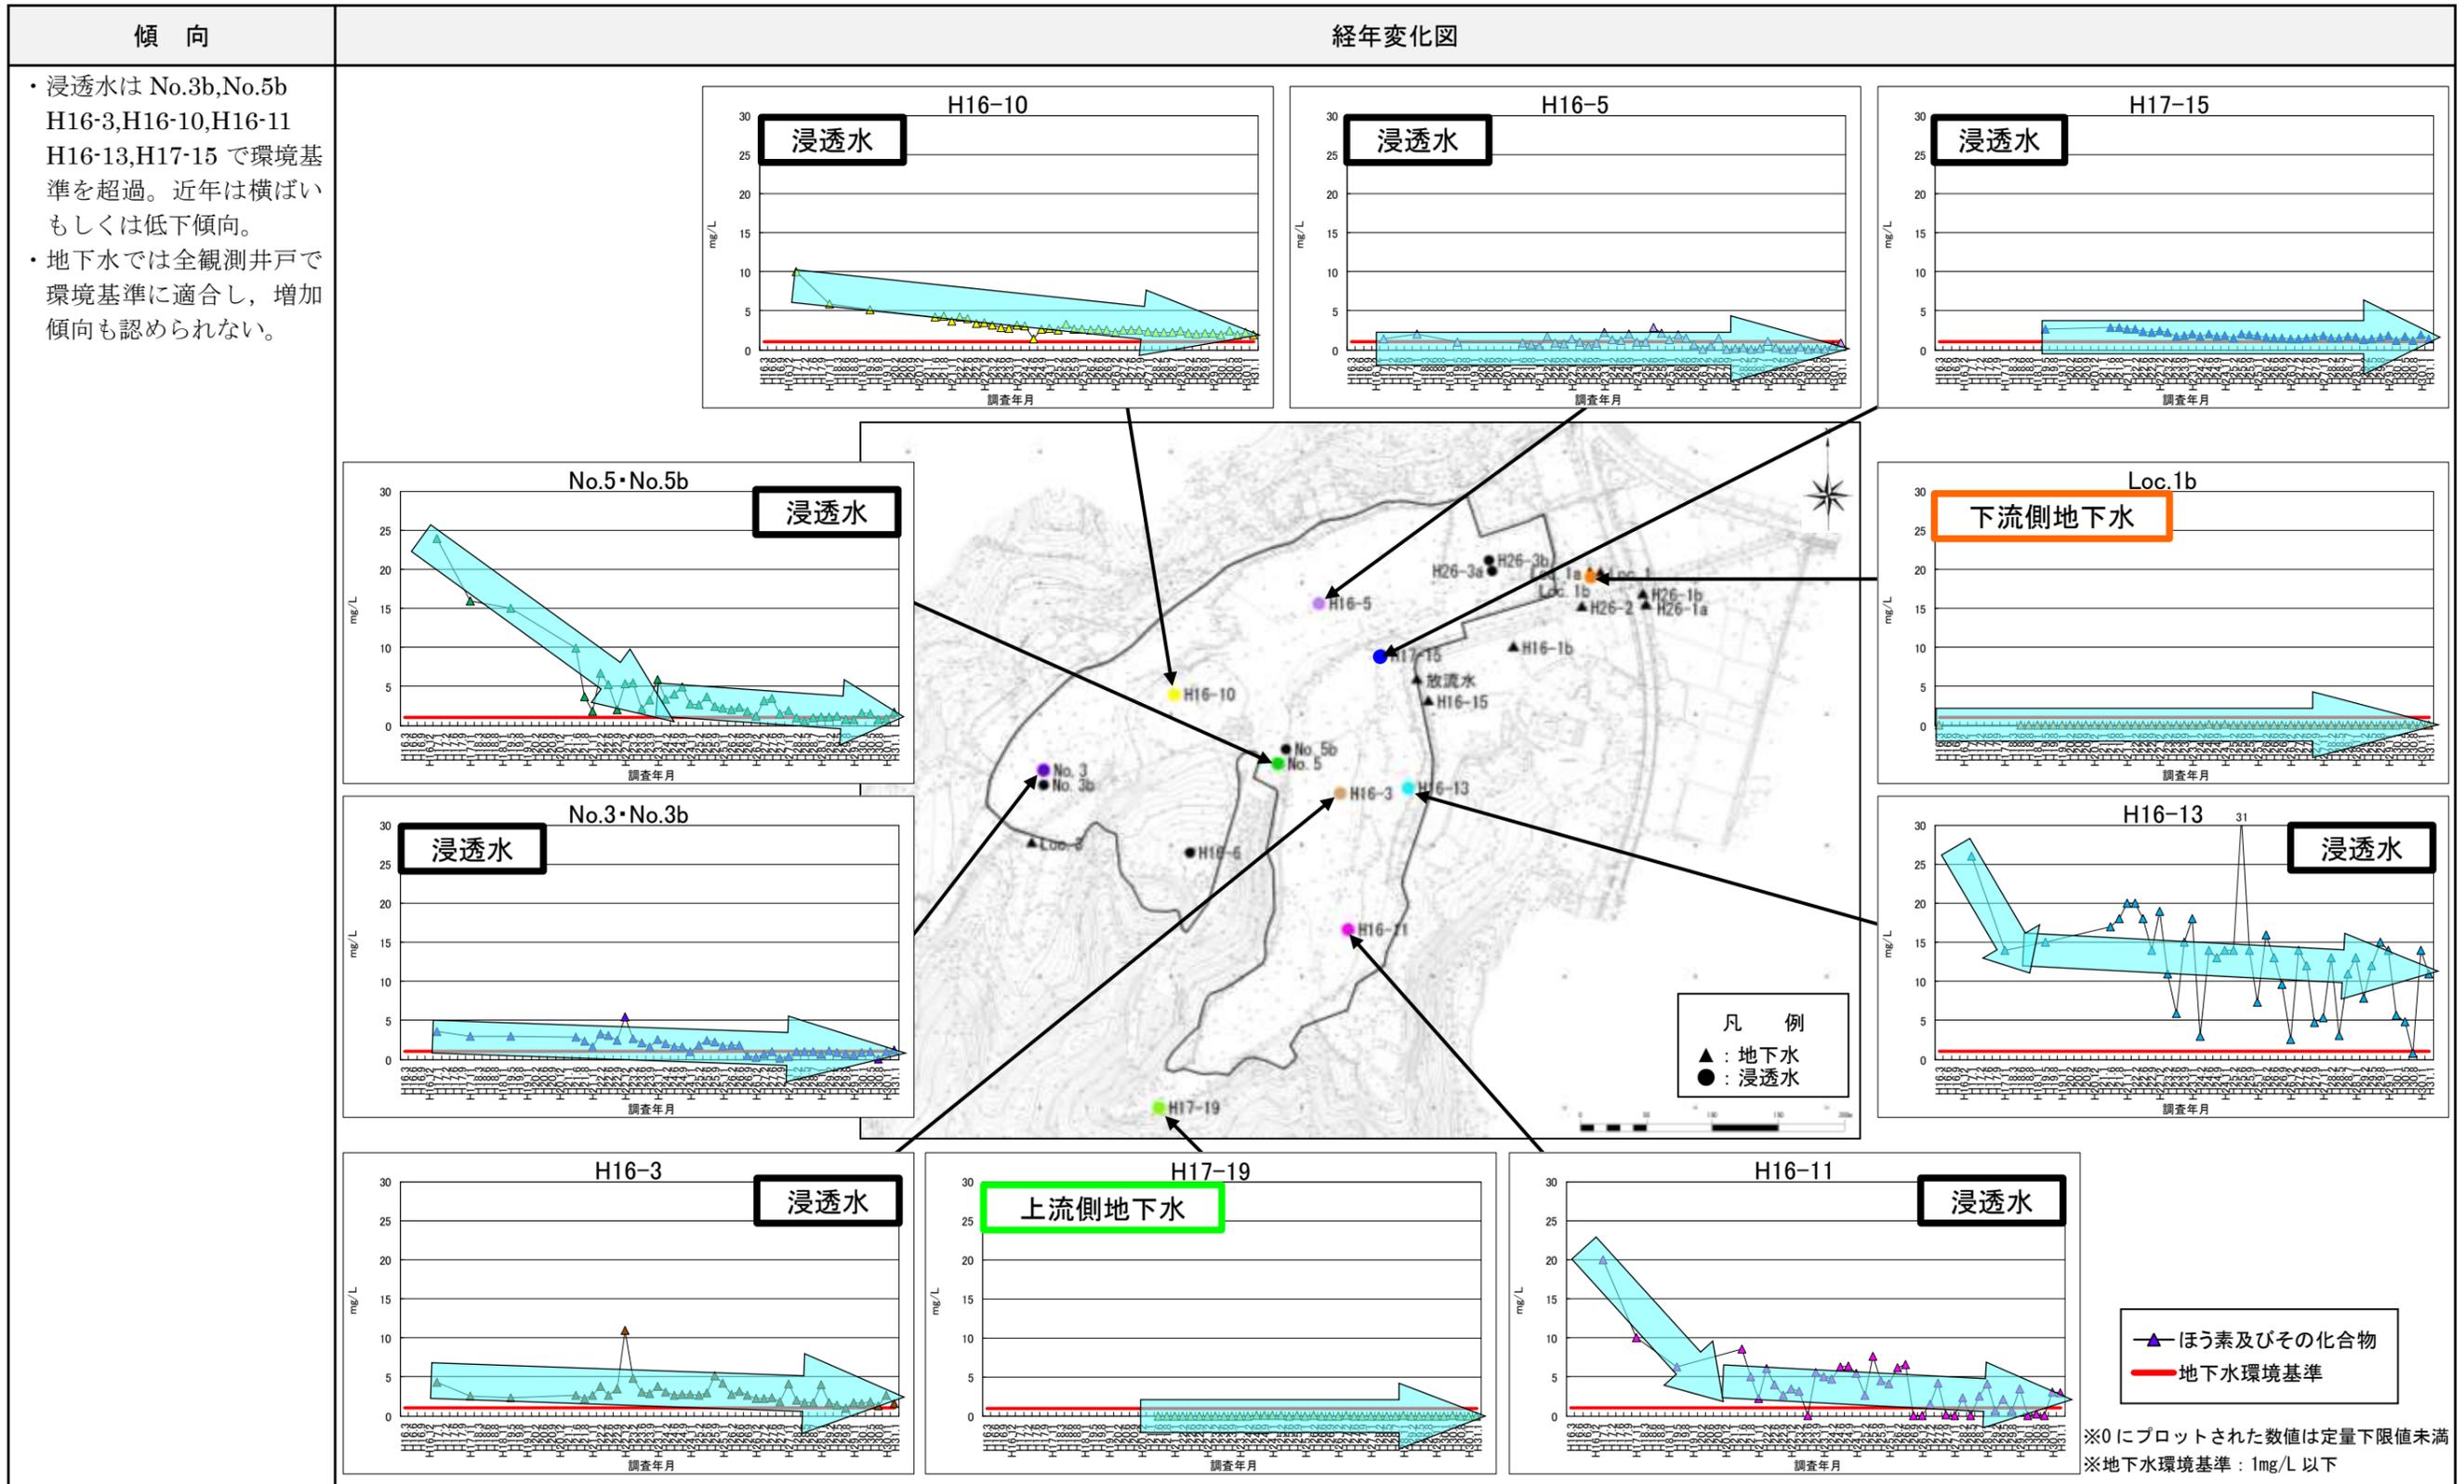


4.6 ふっ素

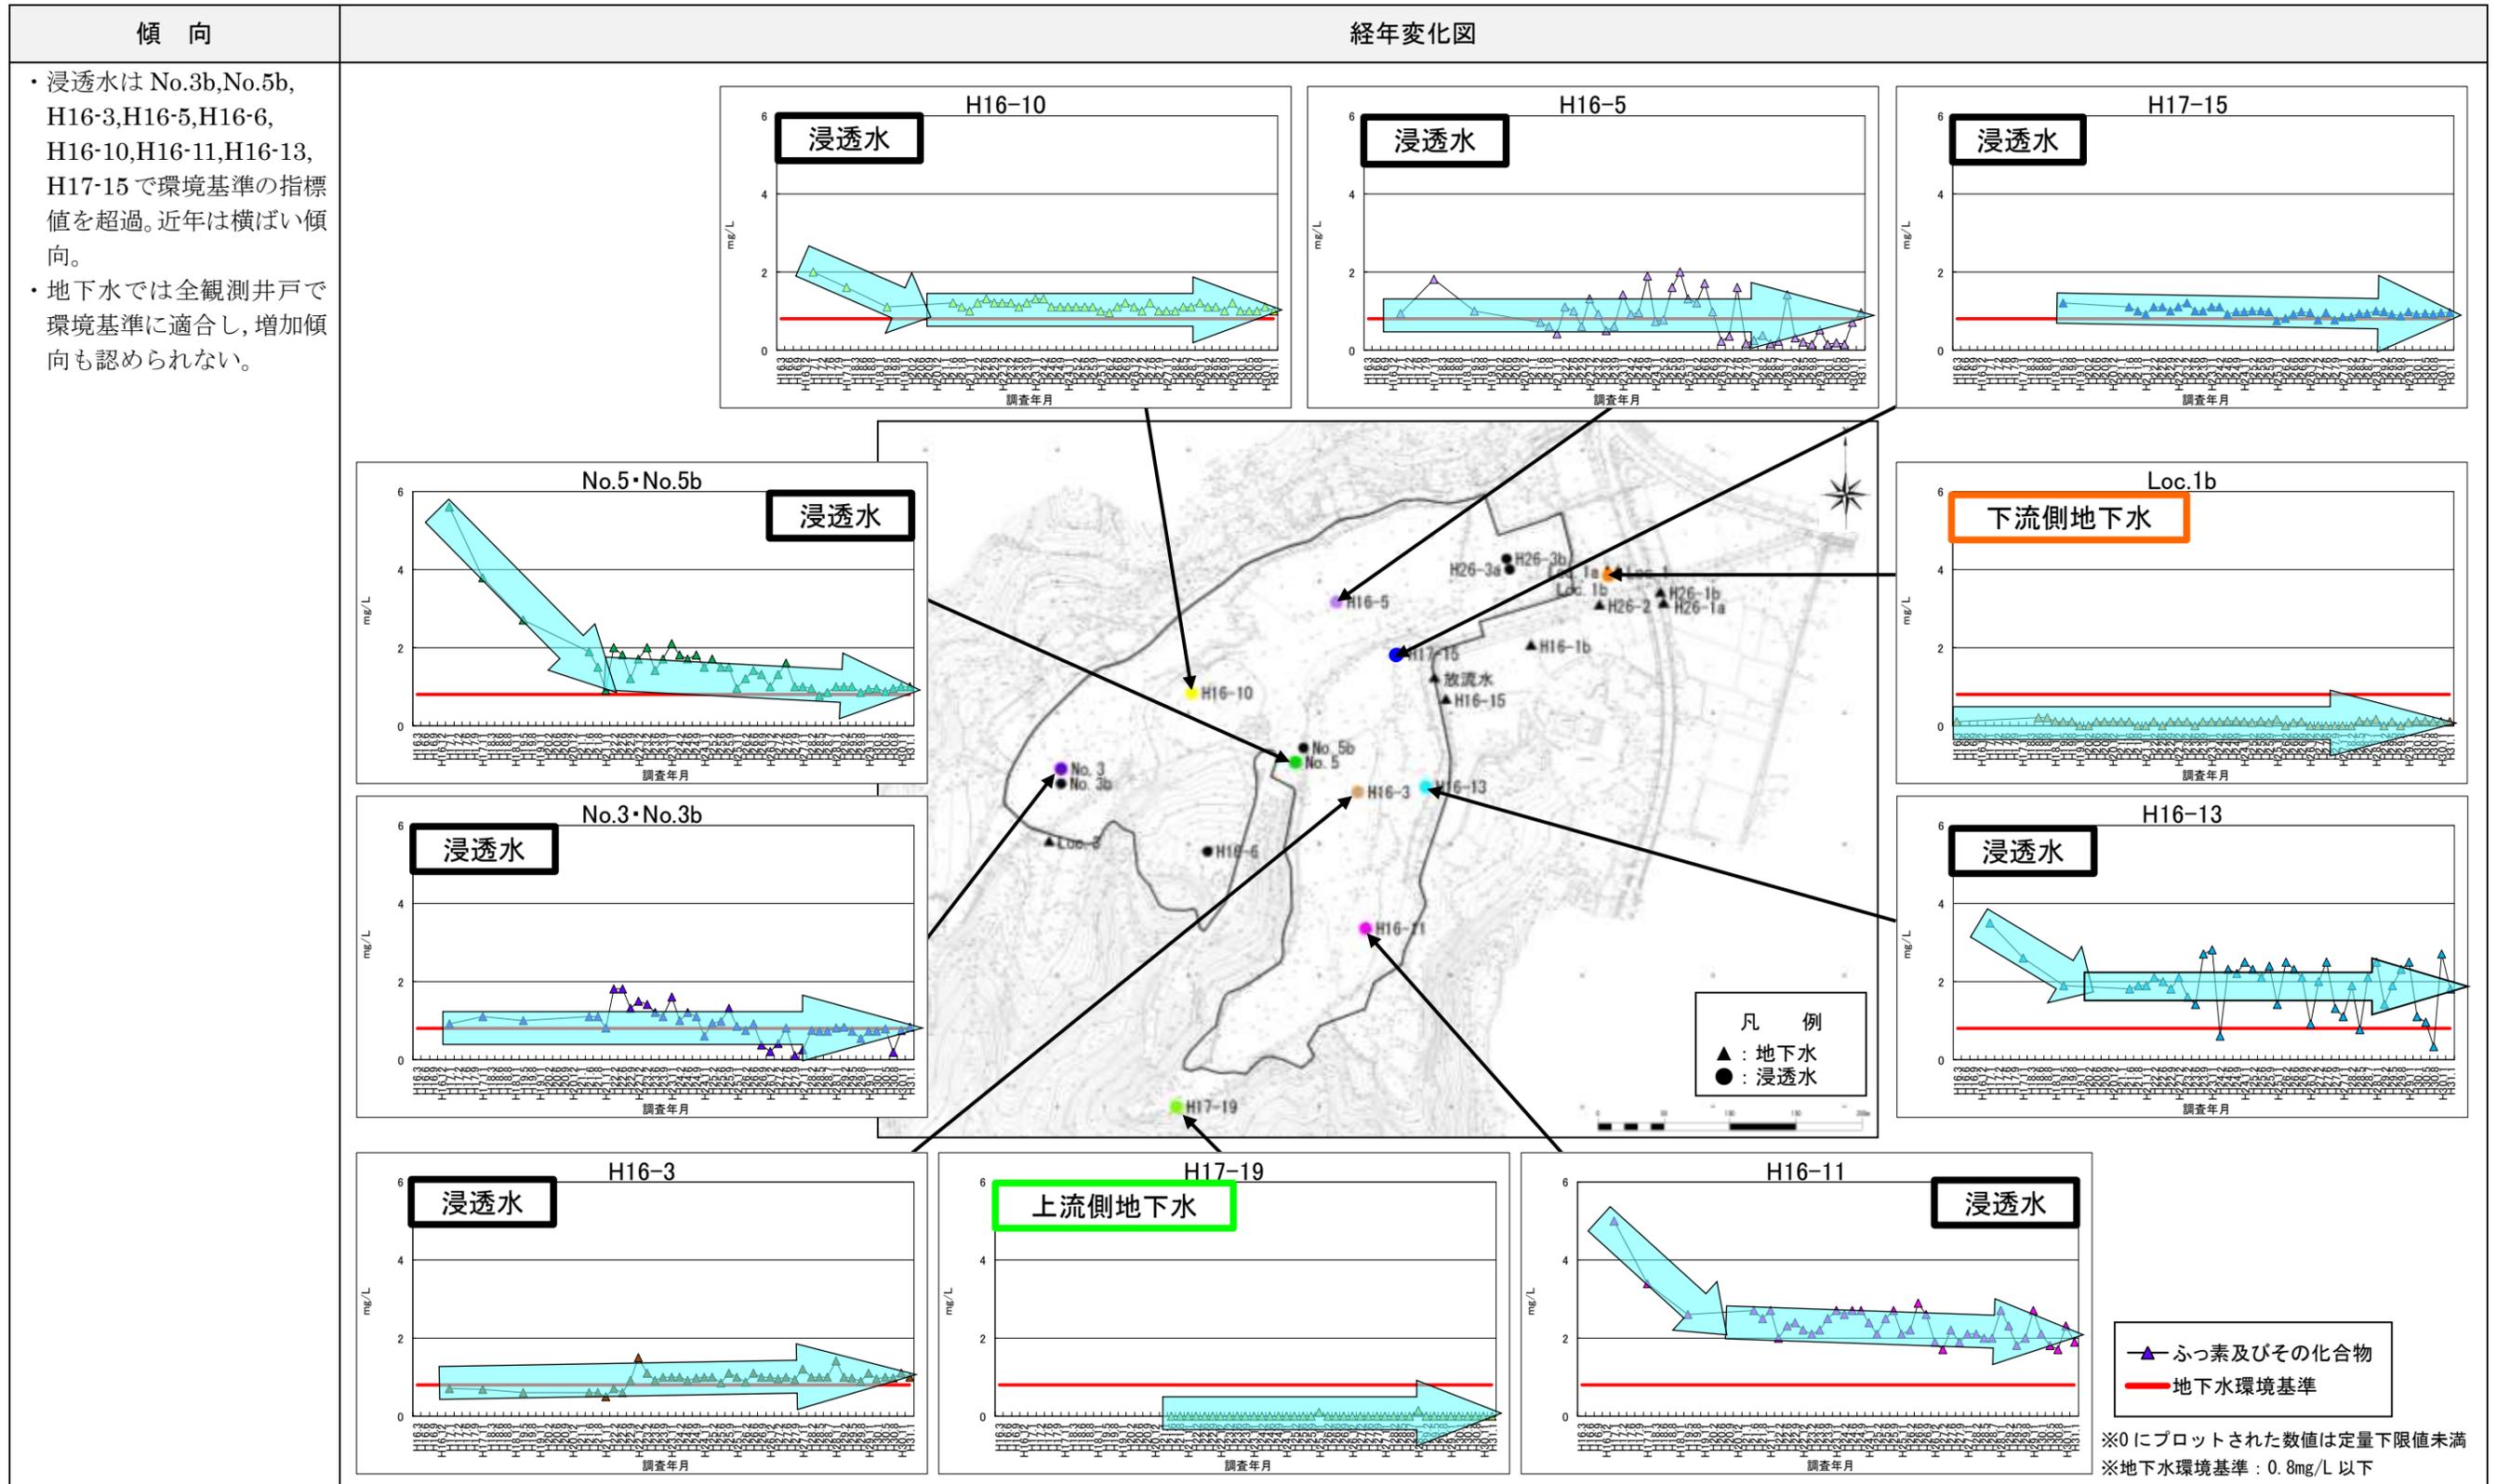


4.7 ダイオキシン類

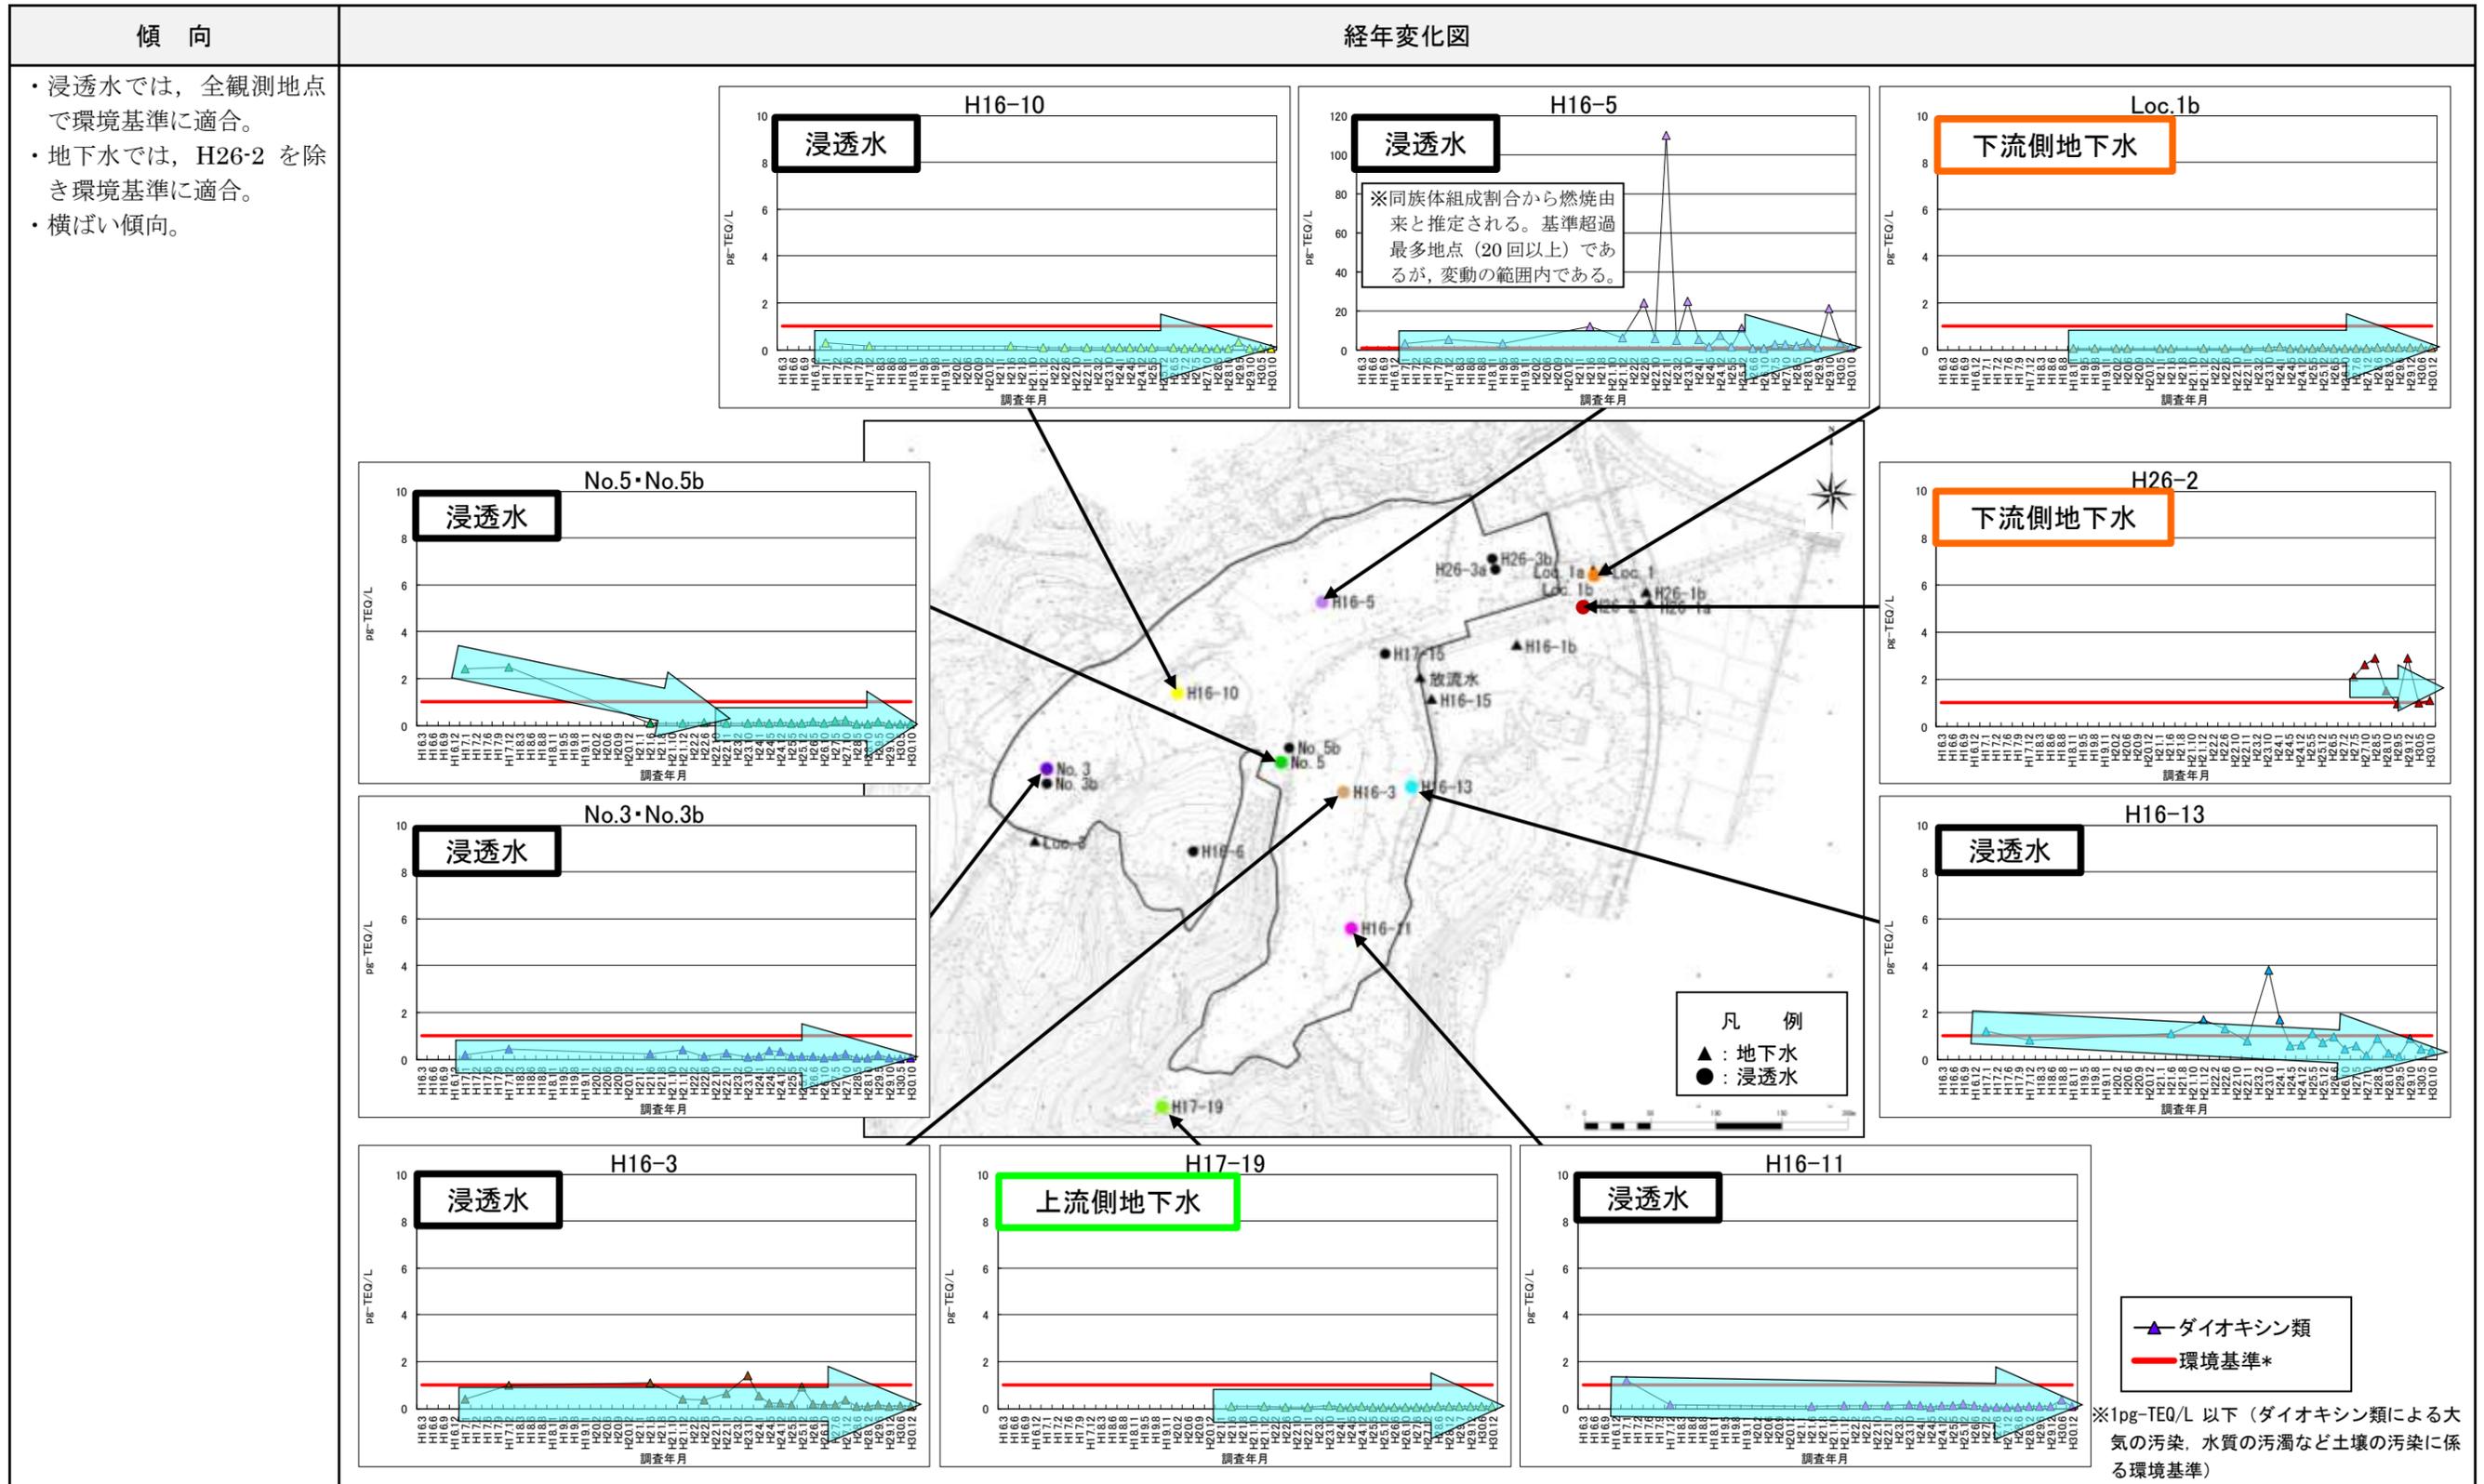


4.8 発生ガス量

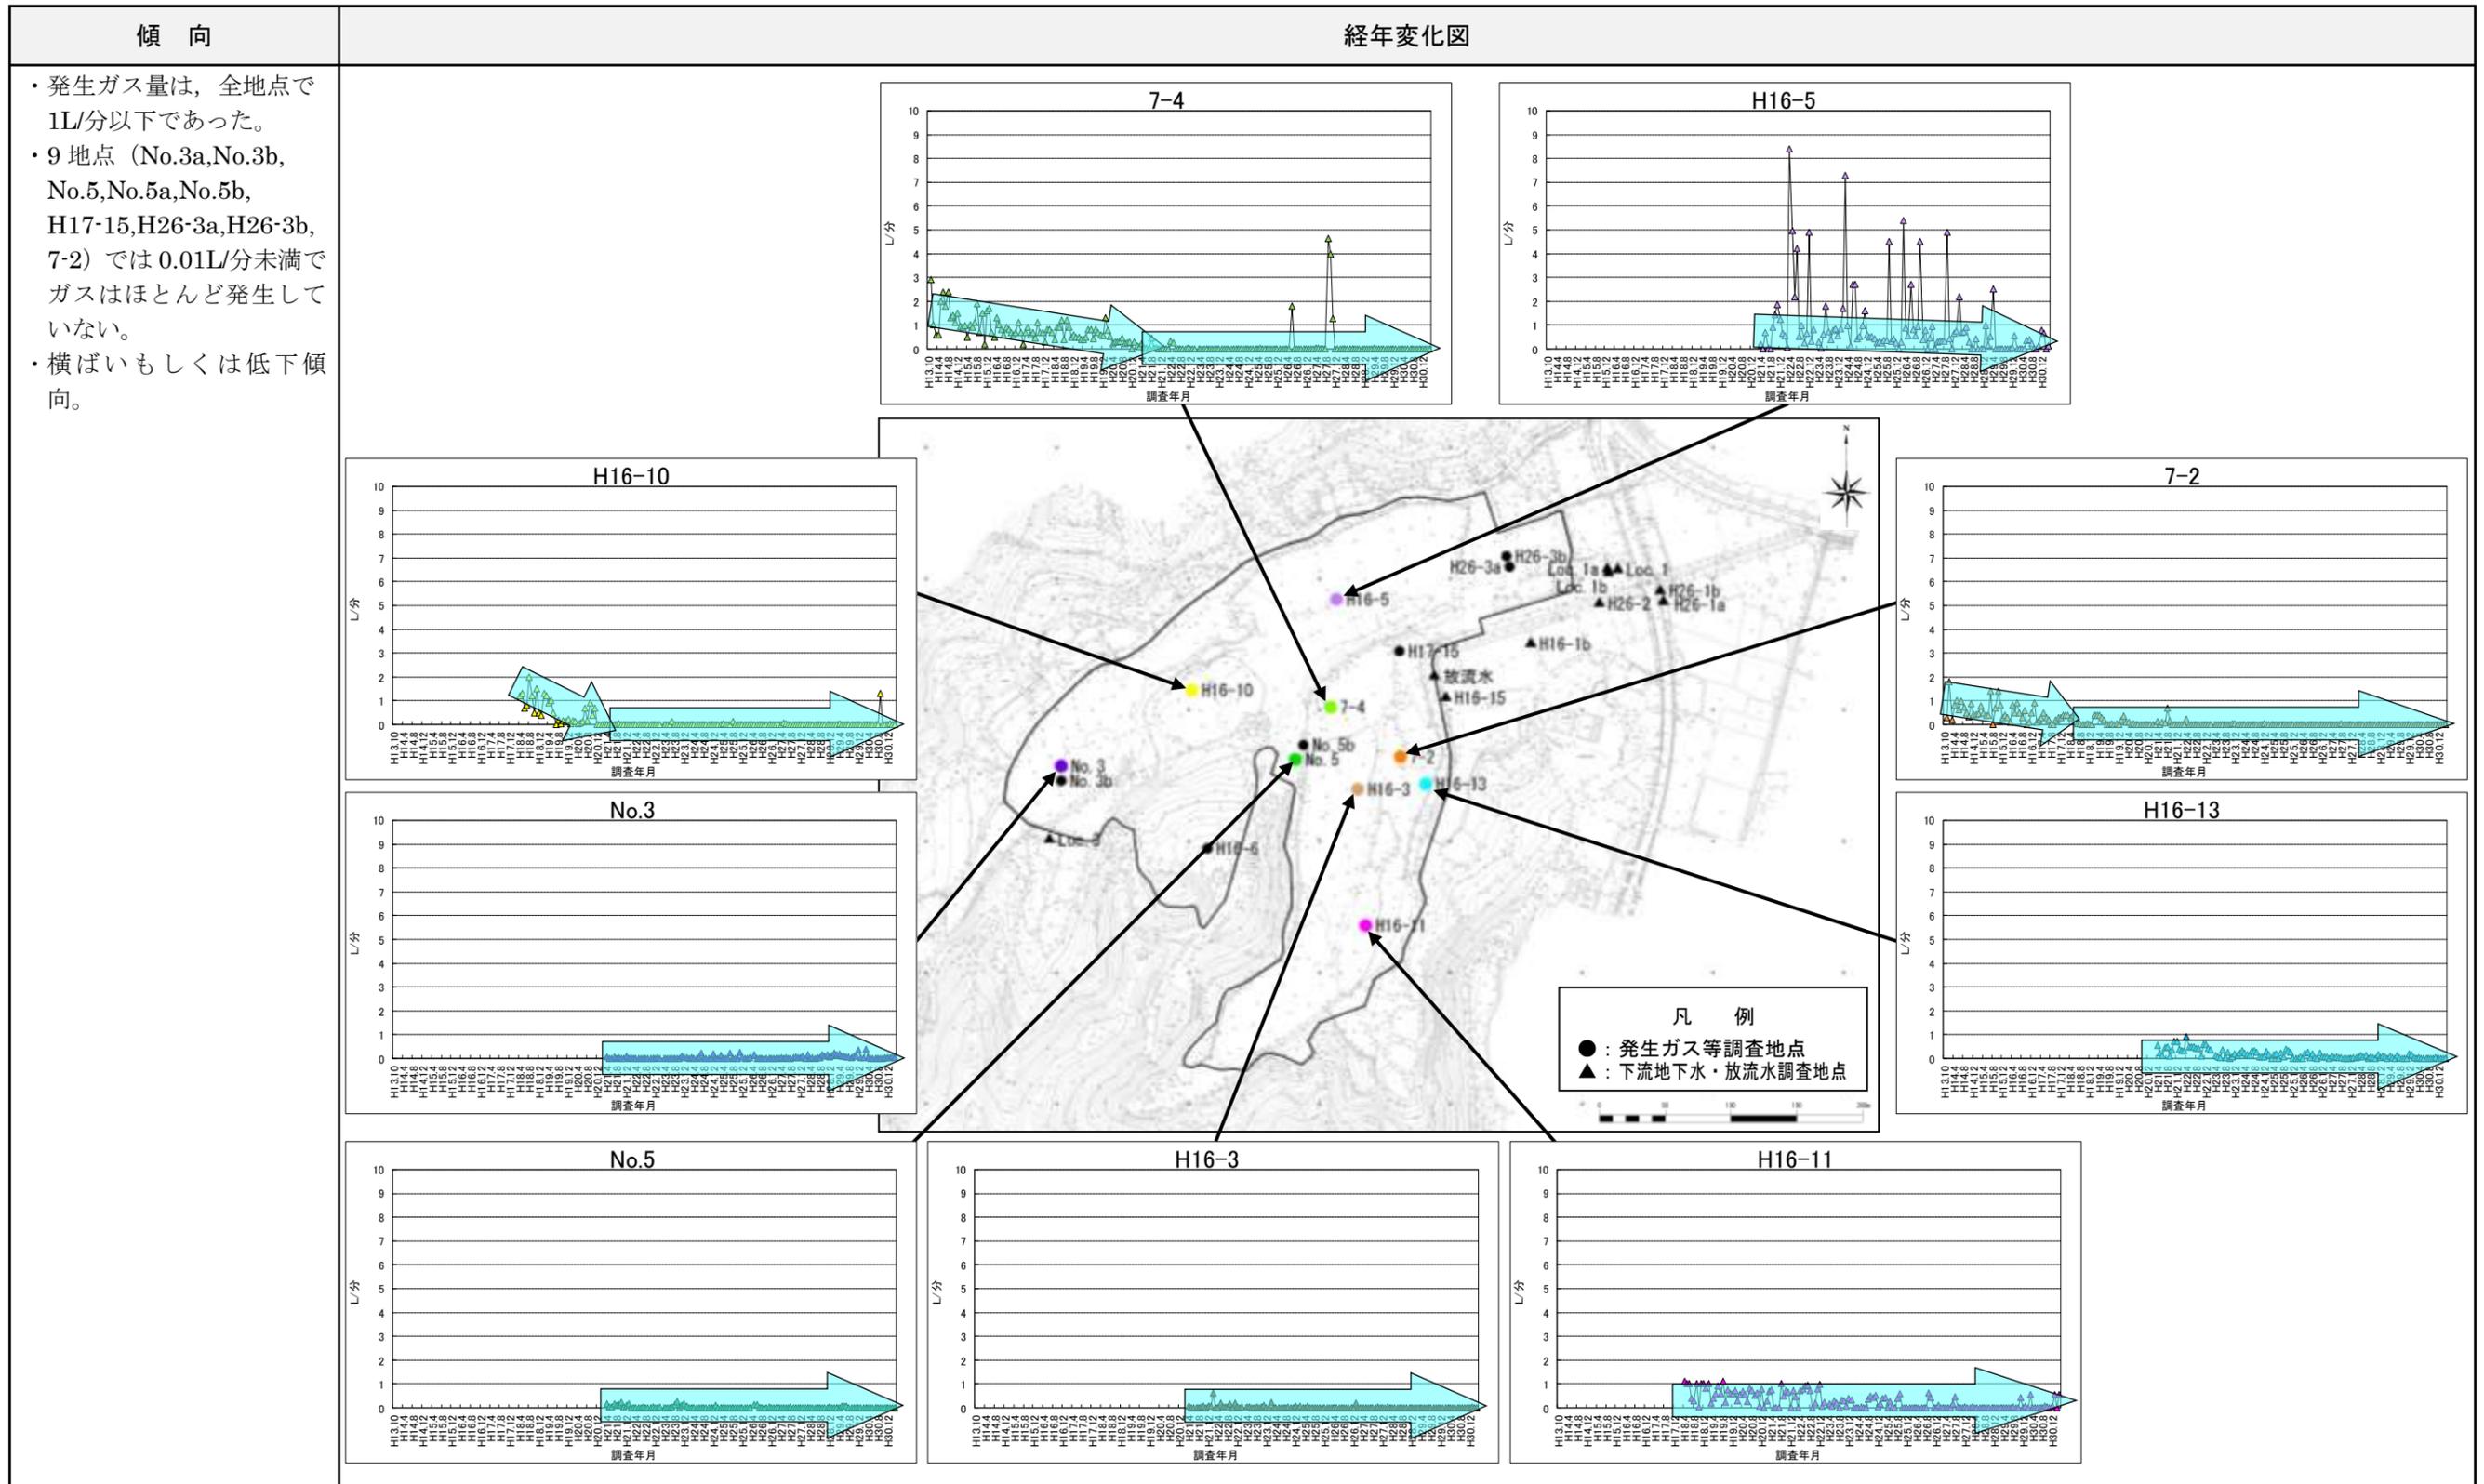

4.9 硫化水素濃度

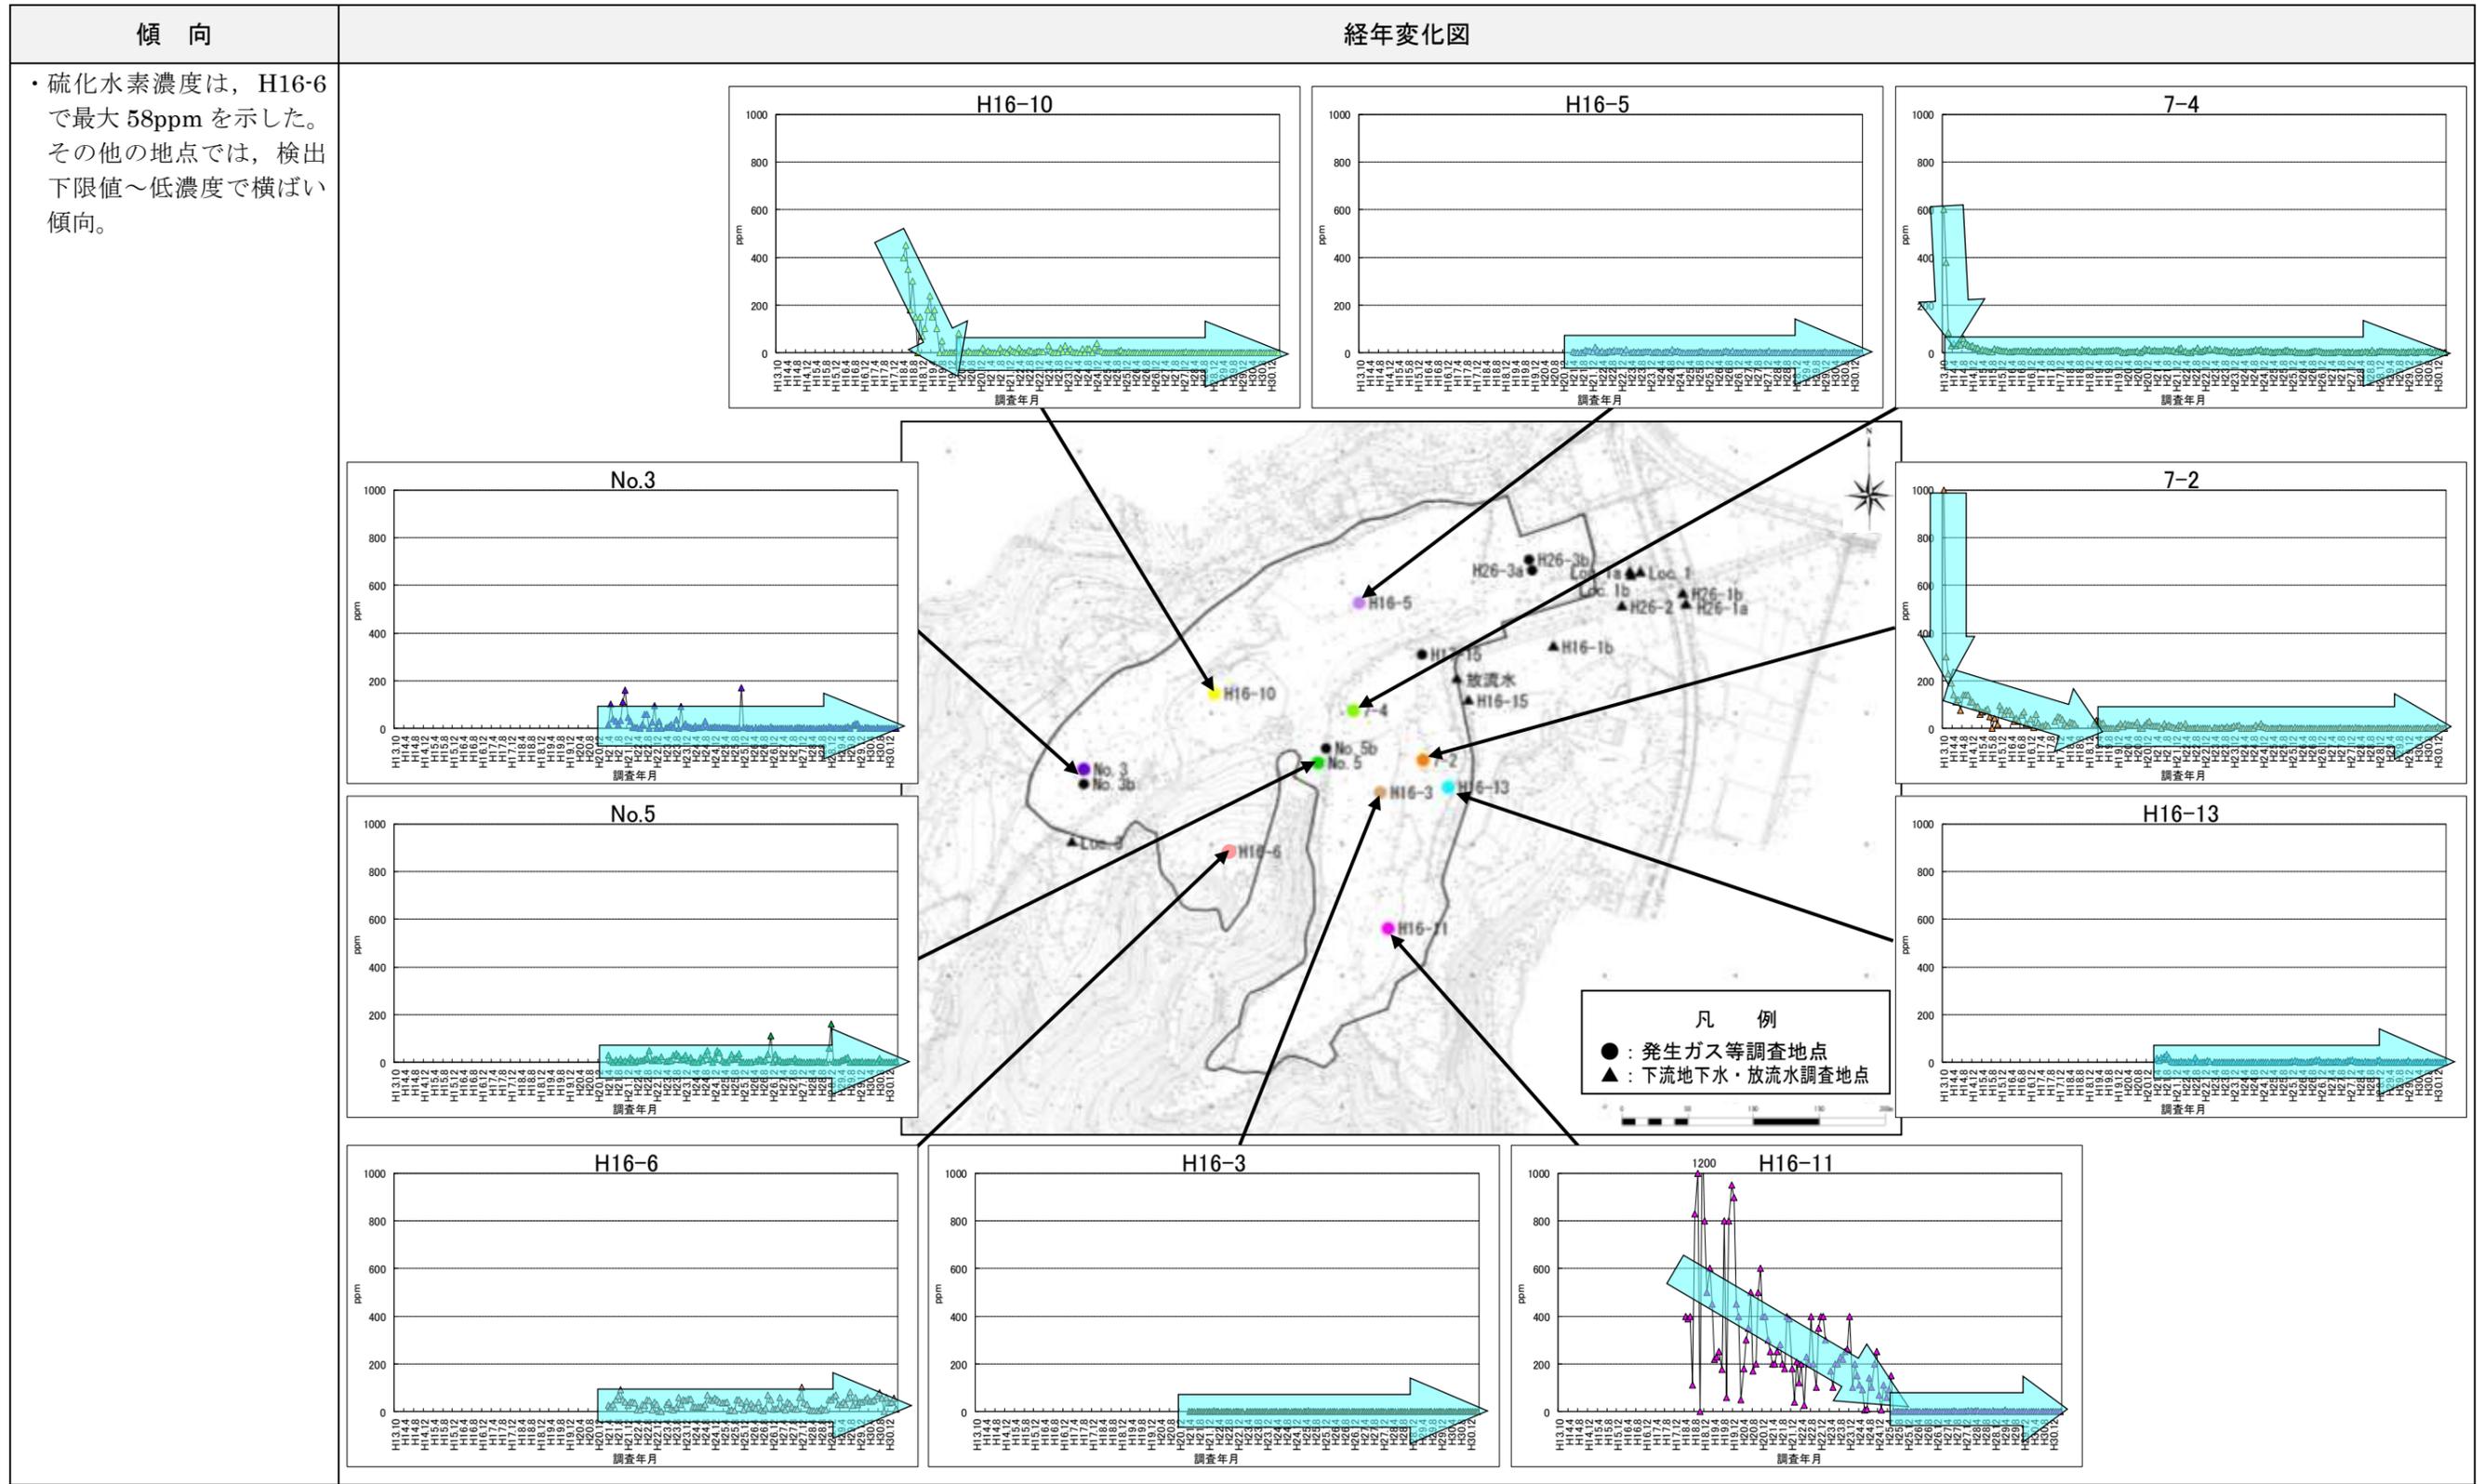

4.10 メタン濃度

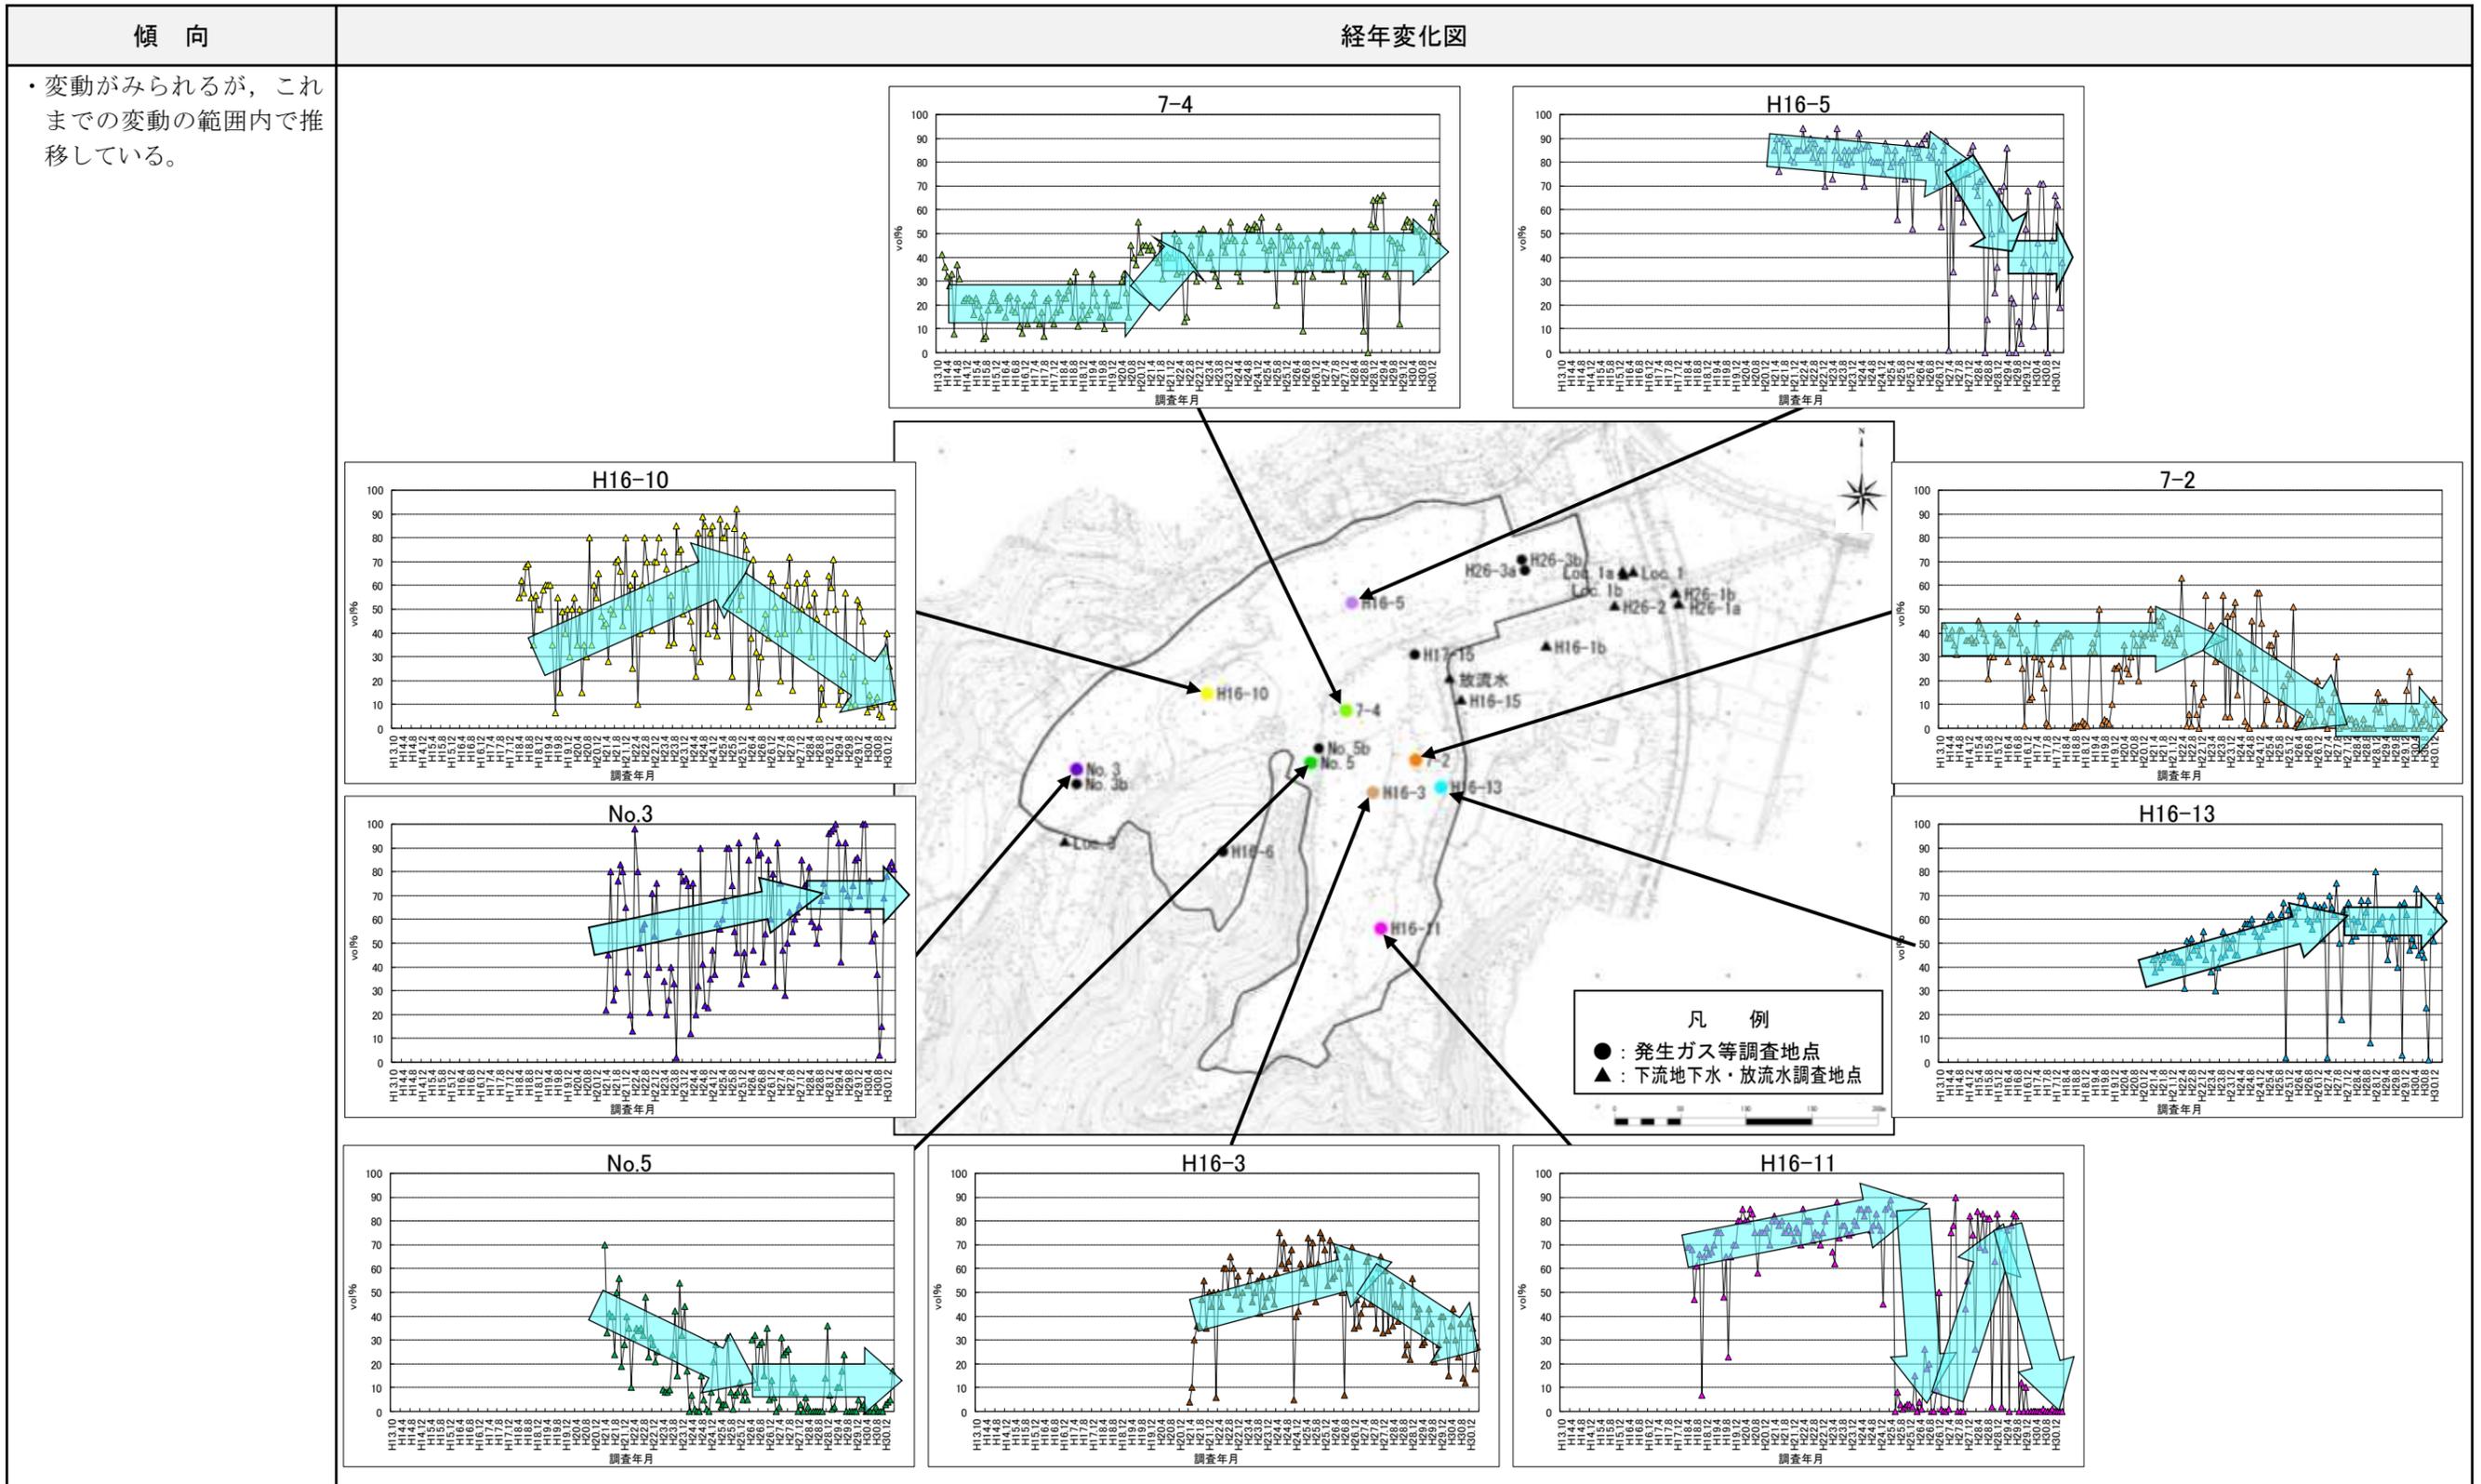

4.11 地中温度

